
Mecánico ajustador

CIUO: 8-41.05

CBC

COLECCIONES BÁSICAS CINTERFOR

Montevideo, 1975

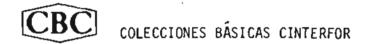

Títulos publicados (primeras ediciones)

Rectificador mecánico -CIUO 8-33.70
Tratador térmico de metales -CIUO 7-26.10
Soldador por arco eléctrico -CIUO 8-72.20
Soldador oxiacetilénico -CIUO 8-72.15
Mecánico automotriz -CIUO 8-43.20
Cocinero profesional -CIUO 5-31.30
Electricista de automóviles -CIUO 8-55.41
Electricista de edificios -Instalador- -CIUO 8-55.20
Ajustador electricista, Bobinador -CIUO 8-51.20/30
Matricero para metales -CIUO 8-32.21
Matricero para plásticos -CIUO 8-32.22
Afilador de herramientas -CIUO 8-35.30
Operador de máquinas agrícolas -fasc.1- AGRIC.
Mecánico de maquinaria agrícola -CIUO 8-49.55
Mecánico de motores diesel -CIUO 8-49.20 y 8-43.21

Títulos publicados (segunda edición corregida)

Mecánico Ajustador -CIUO 8-41.05 Tornero mecánico -CIUO 8-33.20 Fresador mecánico -CIUO 8-33.30

Algunos títulos en preparación

Fontanero -CIUO 8-71.05
Albañil -CIUO 9-51.20
Encofrador -CIUO 9-52.20
Armador de hormigón -CIUO 9-52.30
Recepcionista de hotel -CIUO 3-94.20
Conserje de hotel -CIUO 5-40.55
Cajero de hotel -CIUO 3-31.60
Camarera de hotel -CIUO 5-40.50
Herrero -CIUO 8-31.10
Calderero -CIUO 8-73.10 y 8-74.30
Trabajador en chapa fina y perfiles -CIUO 8-73.30/40

Impresos en los talleres de Cinterfor. © Cinterfor.

INTRODUCCIÓN

La presente Colección Básica Cinterfor -CBC- para Mecánico ajustador, forma parte de un conjunto de CBC denominado Mecánica general.

Esta família tradicional de "Mecánica general", integra, en su mayor parte, las ocupaciones relativas a la labra de metales, sub-gru po 8-3 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT (CIUO) y a algunas ocupaciones de los sub-grupos 8-4 y 8-7 de la CIUO.

Cada CBC en sí no constituye un manual pero, concebidas con la ductilidad necesaria, sirven de base para la preparación de manuales de instrucción para todo tipo de cursos, tanto de formación profesio nal, como de educación técnica, con objetivos diversos y para diversos niveles de educandos.

Este material tiene además validez regional, al ser producido por grupos de trabajo multinacionales integrados por especialistas de los paísea latinoamericanos, organizados y coordinados por Cinterfor.

Las hojas de instrucción correspondientes a la primera edición de es ta CBC fueron publicadas en 1970. Luego de ensayada su aplicación y evaluado su contenido en innumerables cursos impartidos por diversas instituciones de América Latina, llegaron a Cinterfor un cúmulo de observaciones que ayudaron a perfeccionar este material.

En base a dichas observaciones fueron modificadas las hojas, presentándose, como corolario de ese trabajo, esta segunda edición corregida.

En la presente CBC no se incluye el Documento Normativo, dado que ha si do difundido en forma amplia en todas las colecciones anteriores que comprende la familia de Mecánica General.

DESCRIPCION DE LA CBC

Campo de aplicación de la CBC de Mecánico ajustador

Las hojas de operación y las de información tecnológica contenidas en la presente CBC de Mecánico ajustador son aplicables en la preparación de material didáctico para enseñar prácticas de taller y aspectos teóricos de las siguientes ocupaciones incluidas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT (CIUO):

8-41.05 MECÁNICO AJUSTADOR EN GENERAL

Fabrica enteramente, empleando máquinas herramientas, las diferentes partes y secciones de máquinas y equipos mecánicos, siguiendo las especificaciones o reproduciendo los elementos estropeados o usados, y ajusta, monta y repara las piezas de las máquinas:

examina los dibujos y especificaciones de la pieza que se va a fabricar, o los prepara él mismo siguiendo las descripciones generales que se le han dado; efectúa los cálculos necesarios y establece el orden de los trabajos; mide y señala las dimensiones y puntos de referencia sobre el me tal para trabajarlo en la forma deseada; ajusta y atiende al funcionamiento de las máquinas herramientas que sirven para cortar y dar forma a las piezas de metal conforme a las especificaciones, comprobando la exactitud de la pieza sirviéndose de micrómetros, calibradores y otros instrumentos de medida; da el temple y recocido a las piezas de metal y suelda las juntas y fracturas; monta, a veces después de repararlas, las piezas de las máquinas, desempeñando tareas similares a las que realiza el ajustador-montador de maguinaria, en general (8-41.10); revisa las máquinas nuevas o recién reparadas, observando su funcionamiento y realizando pruebas para descubrir las deficiencias ocasionadas por pie zas defectuosas.

También es aplicable al total, o a parte, del proceso de formación, de otras ocupaciones tales como:

- 8-41.10 Ajustador-montador de maquinaria en general
- 8-41.15 Ajustador-montador de motores de combustión interna
- 8-32.20 Mecánico-ajustador especialista en herramientas y matrices
- 8-32.50 Trazador de metales

Esta CBC también puede utilizarse para ampliar y profundizar el material didáctico aplicable en el proceso de formación de otras ocupaciones de la familia de Mecánica general.

Operaciones e información tecnológica

Las operaciones incluidas en esta CBC son consideradas básicas para la ejecución de tareas inherentes a la ocupación de Mecánico Ajustador, en el área latinoamericana.

Los programadores de las instituciones podrán notar que en la práctica, al elaborar algún manual para cursos específicos, pueden faltar operaciones. Es muy probable que estén incluidas en otra CBC del grupo de Mecánica general.

En cuanto a informaciones tecnológicas, es imprescindible que se con sulten los índices completos (VII-índice general de TEMAS TECNOLÓGI-COS para "Mecánica general" por CÓDIGO), pues una amplia cantidad de hojas son aplicables a más de una ocupación, vale decir que, mientras las operaciones son básicas y específicas de una ocupación, las informaciones tecnológicas son comunes (en general) a una familia de ocupaciones, en este caso a Mecánica general.

INDICES

HOJAS DE OPERACION

I - OPERACIONES ordenadas por número de REFERENCIA. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

REFE- RENCIA	Nombre de la operación
01/A	Limar superficie plana
02/A	Trazar rectas en el plano
03/A	Trazar arcos de circunferencia
04/A	Limar material fino
05/A	Curvar y doblar chapa fina
06/A	Agujerear en la taladradora
07/A	Avellanar cónico
08/A	Trazar con gramil
. 09/A	Limar superficies planas paralelas
10/A	Limar superficies planas en ángulo
11/A	Aserrar a mano
12/A	Cincelar
13/A	Afilar herramientas de uso manual
14/A	Roscar con machos a mano
15/A	Limar superficies cóncavas y convexas
16/A	Cepillar horizontalmente, superficie plana y superficie paralela
17/A	Cepillar verticalmente superficie plana
18/A	Cepillar superficie plana en ángulo
19/A	Enrollar alambre en forma helícoidal (En la morsa)
20/A	Afilar brocas helicoidales
21/A	Aserrar en síerra de cinta
22/A	Roscar con terraja (A mano)
23/A	Avellanar cilíndrico
24/A	Escariar cilíndrico con escariador fijo (A mano)

I - OPERACIONES ordenadas por número de REFERENCIA. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR.

REFE- RENCIA	Nombre de la operación
25/A	Cepillar ranuras rectas
26/A	Cepillar estrías con la limadora
27/A	Cepillar ranuras en "T"
28/A	Escariar cónico (A mano)
29/A	Escariar con escariador regulable
30/A	Rasquetear
31/A	Montar bujes
32/A	Desmontar y montar rodamientos
33/A	Alinear elementos de transmisión

11 - OPERACIONES por orden ALFABÉTICO. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Afilar brocas helicoidales	20/A
Afilar herramientas de uso manual	13/A
Agujerear en la taladradora	06/A
Alinear elementos de transmisión	33/A
Aserrar a mano	11/A
Aserrar en sierra de cinta	21/A
Avellanar cilíndrico	23/A
Avellanar cónico	07/A
Cepillar estrías con limadora	26/A
Cepillar horizontalmente, superficie plana y superficie paralela	16/A
Cepillar ranuras en "T"	27/A
Cepillar ranuras rectas	25/A
Cepillar superficie plana en ángulo	18/A
Cepillar verticalmente superficie plana	17/A
Cincelar	12/A
Curvar y doblar chapa fina	05/A
Desmontar y montar rodamientos	32/A
Enrollar alambre en forma helicoidal (En la morsa)	. 19/A
Escariar cilíndrico con escariador fijo (A mano)	24/A
Escariar con escariador regulable	29/A
Escariar cónico (A mano)	28/A
Limar material fino	04/A
Limar superficies cóncavas y convexas	15/A
Limar superficie plana	01/A

11 - OPERACIONES por orden ALFABÉTICO. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN '	Refe- rencia
Limar superfícies planas en ángulo	10/A
Limar superficies planas paralelas	09/A
Montar bujes	31/A
Rasquetear	30/A
Roscar con machos a mano	14/A
Roscar con terraja (A mano)	22/A
Trazar arcos de circunferencia	03/A
Trazar con gramil	08/A
Trazar rectas en el plano	02/A

III - Tabla de correspondencia entre HO y HIT directamente relacionadas. Distribución tentativa en unidades de instrucción. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

	HOJAS DE OPERACIÓN -HO-	HOJAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA -HIT-	
Ref.	Nombre de la operación	Ref.	Título del tema
01/A	Limar superficie plana	001	Limas
		002	Acero al carbono (Nociones pre- liminares)
		003	Morsa de banco
		004	Regla de control
		005	Mármol de trazado y control
02/A	Trazar rectas en el plano	006	Sustancias cubrir sup. por trazar
		007	Regla graduada
		008	Instrumentos de trazar (Regla- Punta de trazar-Escuadra)
		009	Granete
03/A	Trazar arcos de circunferencia	010	Compás de punta y de centrar
04/A	Limar material fino	011	Acero al carbono (Clasificaciones)
		012	Metales no ferrosos (Metales puros)
05/A	Curvar y doblar chapa fina	013	Martillo y mazo
		014	Tijera de mano y de banco
06/A	Agujerear en la taladradora	015	Accesorios para fijar piezas (Bridas y Morsas en C y Paralelas)
		016	Taladradoras (Tipos, característi- cas y accesorios)
		017	Porta-brocas y Comos de reducción
		018	Brocas (Nomenc.caract. y tipos)
		019	Calibre c/nonio (Nom. y lect. 0,1 mm.)
		020	Veloc.de corte en talad. (Tabla)
		021	Fluidos de corte

111 - Tabla de correspondencia entre HO y HIT directamente relacionadas. Distribución tentativa en unidades de instrucción. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

	HOJAS DE OPERACIÓN -HO-	HOJAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA -HIT-	
Re f.	Nombre de la operación	Ref.	Titulo del tema
07/A	Avellanar cónico	022	Fresas de avellanar y rebajar
08/A	Trazar con gramil	023	Instrum. de trazar (Gramil-etc.)
09/A	Limar superficies planas paralelas	024	Calibre c/nonio (Tipos,caract.
		025	Micrómetro (Nomencl.Típos y aplicaciones)
10/A	Limar superficies planas en	026	Escuadra de precisión
	ángulo	027	Goniómetro
11/A	Aserrar a mano	028	Sierra manual
12/A	Cincelar	029	Cincel y Buril
13/A	Afilar herramientas de uso	030	Esmeriladoras
	manual '	031	Verificadores de ángulos
14/A	Roscar con machos a mano	032	Machos de roscar
		033	Roscas (Nociones, tipos, nomencl.)
		034	Porta machos y porta terrajas
		035	Brocas para machos (Tablas)
		036	Roscas triang. (Características y tablas)
		037	Calibre c/nonio (Lectura en fracciones pulgada)
15/A	Limar superficies cóncavas y	038	Plantillas
	convexas	039	Instrum. de control (Calib. y Verif.)
		040	Hierro fundido (Tipos, usos y características)

III - Tabla de correspondencia entre HO y HIT directamente relacionadas. Distribución tentativa en unidades de instrucción. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

	<u> </u>		
HOJAS DE OPERACIÓN -HO-		HOJAS	DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA -HIT-
Ref.	Nombre de la operación	Ref.	Título del tema
16/A	Cepillar horizontalmente, superficie plana y superficie paralela	041	Cepilladora-limad. (Nomen. y ca- racterísticas)
	paraieta	042	Herram. de corte (Tipos. Noc. de corte)
		043	Indicador de cuadrante (Compara- dor)
		044	Micrómetro (Funcionam. y lectura)
17/A	Cepillar verticalmente superfi-	045	Aleaciones de acero
	cie plana	046	Avance en las máquinas herramien- tas
		047	Veloc.de corte (Concep.unid. y apl.)
		048	Herram.de corte (Ángulos y tablas)
18/A	Cepillar superficie plana en ángulo	049	Calibre con nonio (Aprec. 0,05 y 0,02 mm.)
		050	Calibre con nonio (Apreciación)
		051	Micrómetro (Graduac. en mm c/ nonio)
19/A	Enrollar alambre en forma heli-	052	Resortes helicoidales
	coidal (En la morsa)	053	Alicates
20/A	Afilar brocas helicoidales	054	Broca helicoidal (Ángulos)
21/A	Aserrar en sierra de cinta	055	Sierras de cinta para metales
		056	Sierras alternativas
		057	Hojas de sierra para máquinas
		058	Llaves de apretar

III - Tabla de correspondencia entre HO y HIT directamente relacionadas. Distribución tentativa en unidades de instrucción. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR. (cont.)

	HOJAS DE OPERACIÓN -HO-	HOJAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA -HIT-	
Ref.	Nombre de la operación	Ref.	Título del tema
22/A	Roscar con terraja (A mano)	059	Tornillos, tuercas y arandelas
		060	Destornillador
	·	061	Terrajas
23/A	Avellamar cilíndrico	062	Taladrad. (Portátil y de columna)
		063	Elem.de fijac. (Prensa de mano, etc.)
		064	Elem. de fijac. (Morsas de máquina)
24/A	Escariar cilíndrico con escaría-	065	Escariadores (Tipos y usos)
	dor fijo (A mano)	066	Metales no ferrosos (Aleaciones)
		067	Micrómetro (Graduac. en pulg.)
25/A	Cepillar ranuras rectas	068	Veloc.de corte en cep.limad. (Ta- blas)
26/A	Cepillar estrías con la limadora	069	Anillos grad. en las máq. herram.
27/A	Cepillar ranuras en "T"	070	Cepillad.limad. (Cabez. y avances)
28/A	Escariar cónico (A mano)	071	Micrómetro (Grad. en pulg.c/nonio)
29/A	Escariar con escariador regulable	072	Instrum. de control (Calib. pasa- no pasa)
		073	Micrómetro (Para mediciones in- ternas)
		074	Tolerancias (Sistema ISO)
30/A	Rasquetear	075	Rasquetas (Tipos y características)
31/A	Montar bujes	076	Prensas manuales (De columna)

III - Tabla de correspondencia entre HO y HIT directamente relacionadas. Distribución tentativa en unidades de instrucción. Ocupación: MECÁNICO AJUSTADOR.

	HOJAS DE OPERACIÓN -HO-	HOJAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA -HIT-	
Ref.	Nombre de la operación	Ref. Titulo del tema	
32/A	Desmontar y montar rodamientos	077	Rodamientos
	(Limpieza y lubricación)	078	Cojinetes de fricción y descansos
33/A	Alinear elementos de transmisión	079	Poleas y correas
		080	Lubricación (Sistemas y ranuras)

INDICE

HOJAS DE OPERACION

(para Mecánica General)

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden_alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICA DOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILA-DOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA.(cont.)

MECÁNICO AJUSTADOR

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Afilar brocas helicoidales	20/A
Afilar herramientas de uso manual	13/A
Agujerear en la taladradora	06/A
Alinear elementos de transmisión	33/A
Aserrar a mano	11/A
Aserrar en sierra de cinta	21/A
Avellanar cilíndrico	23/A
Avellanar cónico	07/A
Cepillar estrías con la limadora	26/A
Cepillar horizontalmente, con escuadra sup. plana y sup. paralela	16/A
Cepillar ranuras en "T"	27/A
Cepillar ranuras rectas	25/A
Cepillar superficie plana en ángulo	18/A
Cepillar verticalmente superficie plana	17/A
Cincelar	12/A
Curvar y doblar chapa fina	05/A
Desmontar y montar rodamientos (limpieza y lubricación)	32/A
Enrollar alambre en forma helicoidal (en la morsa)	19/A
Escariar cilíndrico con escariador fijo (a mano)	24/A
Escariar con escariador regulable	29/A

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICA DOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILA-DOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Escariar cónico (a mano)	28/A
Limar material fino	04/A
Limar superficies cóncavas y convexas	15/A
Limar superficie plana	01/A
Limar superficies planas en ángulo	10/A
Limar superficies planas paralelas	09/A
Montar bujes	31/A
Rasquetear	30/A
Roscar con machos a mano	14/A
Roscar con terraja (a mano)	22/A
Trazar arcos de circunferencia	03/A
Trazar con gramil	08/A
Trazar rectas en el plano	02/A

TORNERO

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Abrir rosca cuadrada externa	22/T
Abrir rosca cuadrada interna	31/T
Abrir rosca múltiple (externa o interna)	33/T
Abrir rosca trapecial (externa e interna)	32/T

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Abrir rosca triangular derecha interna	28/T
Abrir rosca triangular externa, por penetración oblicua	21/T
Abrir rosca triangular externa, por penetración perpendicular	19/T
Afilar herramienta de carburo metálico	35/T
Afilar herramienta de desbastar	05/T
Agujerear con broca montada en el husillo	27/T
Agujerear usando el cabezal móvil	07/T
Centrar en el plato de cuatro mordazas independientes	14/T
Escariar en el torno	17/T
Fresar chavetero en el torno	41/T
Hacer agujero de centro	03/T
Hacer resortes helicoidales en el torno	24/T
Mandrilar en el torno	34/T
Moletear en el torno	13/T
Perfilar con herramienta de forma	16/T
Ranurar y tronzar en el torno	08/T
Rectificar superficies cónicas y cilíndricas externas	29/T
Refrentar	02/T
Roscar con macho en el torno	09/T
Roscar con terraja en el torno	11/T
Tornear con centros postizos	39/т
Tornear cónico con copiador	30/T

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFI CADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Tornear con luneta fija	38/T
Tornear con luneta móvil	26/Т
Tornear en el plato liso	36/T
Tornear excéntrico	25/T
Tornear piezas en mandríl	23/T
Tornear piezas montadas en perfiles en escuadra	40/T
Tornear rebaje interno (Refrentado interior)	15/T
Tornear superficie cilíndrica en el plato y punta	04/T
Tornear superficie cilíndrica entrepuntas	12/Т
Tornear superficie cilíndrica externa en el plato universal	01/T
Tornear superficie cilindrica interna (pasante)	10/T
Tornear superficies cóncavas o convexas (movimiento bimanual)	18/T
Tornear superficie cónica desalineando la contrapunta	20/T
Tornear superficie cónica externa usando el carro porta-herramientas	06/т
Tornear superficie esférica	37/T

FRESADOR

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Agujerear en la fresadora	11/FR
Alesar en la fresadora	19/FR
Alinear morsa y material	12/FR
Construir ranuras rectas con mortajador en la fresadora	20/FR

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Grabar divisiones usando la fresadora	27/FR
Hacer división diferencial en el aparato divisor	28/FR
Fresar contornos (Superficies exteriores e interiores)	21/FR
Fresar corona de dientes cóncavos para tornillo sin fin	33/FR
Fresar dientes de cremallera	26/FR
Fresar dientes frontales	29/FR
Fresar dientes rectos para engranajes cilíndricos exteriores	24/FR
Fresar dientes rectos para engranaje cónico	31/FR
Fresar ranura de trayectoria circunferencial	23/FR
Fresar ranuras rectas (Por reproducción del perfil de la fresa)	13/FR
Fresar ranuras rectas (Sección en "T")	17/FR
Fresar ranura recta (Sección Trapecial)	18/FR
Fresar ranuras y dientes helicoidales	30/FR
Fresar rebajes	10/FR
Fresar según trayectoría espiral	34/FR
Fresar superfícies cóncava y convexa	22/FR
Fresar superficíe plana horizontal (Fresado frontal)	06/FR
Fresar superficie plana horizontal (Fresado tangencial)	04/FR
Fresar superficie plana inclinada	09/FR
Fresar superficie plana paralela o perpendicular a una de referencia	08/FR
Fresar superficie plana vertical	07/FR
Fresar sup.planas en ángulo (Usando aparato divisor o mesa circular)	15/FR

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Fresar tornillo sin fin	32/FR
Montar cabezal universal en la fresadora	05/FR
Montar material en la morsa	02/FR
Montar material sobre la mesa	16/FR
Montar morsa en la fresadora	01/FR
Montar portafresas y fresas	03/FR
Montar soporte de engranajes y engranajes	25/FR
Montar y preparar el aparato divisor (División directa e indirecta)	14/FR

RECTIFICADOR

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Balancear muela	06/R
Montar lunetas para rectificar	24/R
Rectificar muela (Rectificadora plana tangencial)	01/R
Rectificar ranura	09/R
Rectificar superficie cilíndrica entre puntas con rebaje sin salida	15/R
Rectificar superfícies cilíndricas escalonadas, entre puntas	14/R
Rectificar superficie cilíndrica externa al aire	16/R
Rectificar superficie cilíndrica interna con rebaje sin salida	22/R
Rectificar superficies cilíndricas internas escalonadas	21/R
Rectificar superficie cilíndrica interna pasante	18/R

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFI CADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Rectificar superficie cilíndrica pasante entre puntas	12/R
Rectificar superficie cónica entre puntas con salida	13/R
Rectificar superficie cónica externa al aire	17/R
Rectificar superficie cônica interna	19/R
Rectificar superficies planas escalonadas	08/R
Rectificar superficie plana frontal (Con muela de copa)	07/R
Rectificar superficie plana oblicus	10/R
Rectificar superficies planas oblicuas (Con muela perfilada)	11/R
Rectificar superficies planas paralelas	04/R
Rectificar superficie plana perpendicular	05/R
Rectificar superficie plana (Pieza sujeta en la morsa)	03/R
Rectificar superficie plana (Sobre plato magnético)	02/R
Refrentar en rectificadora cilíndrica universal	20/R
Refrentar interno	23/R

TRATADOR TÉRMICO

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe~ rencia
Medir dureza	05/TT
Normalizar	06/TT
Operar hornos de combustión	04/TT
Operar horno de electrodos para baños	03/тт

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabét<u>i</u> co y por ocupaciones.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Operar horno eléctrico de cámara	01/TT
Operar horno eléctrico para baños	02/TT
Operar horπo para tratar termoquímicamente con gas	14/TT
Recocer	07/TT
Revenir	09/TT
Templar	08/TT
Templar isotérmicamente	10/TT
Templar superficialmente	11/TT
Tratar termoquímicamente (Con sustancias gaseosas)	15/TT
Tratar termoquímicamente (Con sustancias líquidas)	13/TT
Tratar termoquímicamente (Con sustancias sólidas)	12/TT

SOLDADOR POR ARCO

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Encender y mantener el arco eléctrico	01/SE
Preparar equipo para soldar bajo atmósfera de bióxido de carbono (CO ₂)	15/SE
Puntear	02/SE
Soldar a tope con chaflán (Posición horizontal)	11/SE
Soldar a tope con chaflán (Posición plana)	04/SE
Soldar a tope con chaflán (Posición sobre-cabeza)	14/SE
Soldar a tope con chaflán (Posíción vertical ascendente)	07/SE

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabét<u>i</u> tico y por ocupaciones.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIF<u>I</u> CADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Soldar a tope sin chaflán bajo atmósfera de bióxido de carbono (Posición plana)	16/SE
Soldar a tope sin chaflán (Posición horizontal)	10/SE
Soldar a tope sin chaflán (Posición plana)	03/SE
Soldar a tope sin chaflán (Posición sobre-cabeza)	13/SE
Soldar a tope sin chaflán (Posición vertical ascendente)	06/SE
Soldar aluminio a tope sin chaflán bajo atmósfera inerte (Posición plana)	17/SE
Soldar en ángulo (Posición plana)	05/SE
Soldar en ángulo (Posición sobre-cabeza)	12/SE
Soldar en ángulo (Posición vertical ascendente)	08/SE
Soldar vertical descendente	09/SE

SOLDADOR OXIACETILÉNICO

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Oxicortar a mano	07/50
Preparar equipo oxiacetilénico	01/s0
Soldar con material de aporte en posición plana	03/so
Soldar horizontal	04/so
Soldar sin material de aporte	02/so
Soldar sobre-cabeza	· 06/so
Soldar vertical ascendente	05/so

IV - Indice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

AFILADOR DE HERRAMIENTAS

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia	
Afilar corte frontal en herramíentas (En el cabezal porta-piezas)	12/AH	
Afilar corte lateral en herramientas cilíndricas con dientes rectos (Entre-puntas)		
Afilar corte lateral en herramientas cilíndricas con dientes heli- coidales	16/AH	
Afilar corte lateral en herramientas cónicas con dientes rectos (En el cabezal porta-pieza)		
Afilar corte lateral en herramientas cilíndricas con dientes rectos (En el cabezal porta-pieza).		
Afilar corte lateral en herramientas cónicas con dientes rectos (Entre-puntas)		
Afilar en radio	17/AH	
Afilar herramienta prismática con pastilla de metal duro (Con muela diamantada)		
Afilar herramientas de perfil constante (En dispositivo para afilar fresas de perfil constante)		
Afilar manualmente punta con radio (Herramienta prismática)		
Hacer filo angular simétrico (Herramienta prismática)		
Hacer filo lateral recto (Herramienta prismática)		
Hacer filo recto frontal (Herramienta prismática)		
Hacer filo trapecial (Herramienta prismática)		
Montar herramientas cilíndricas en la afiladora universal		
Montar muelas en afiladora universal	01/AH	
Rectificar muela tipo copa en la afiladora universal	02/AH	

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOB, RECTIFICADOR, TRATADOR TERMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

CALDERERO

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Achaflanar	08/C
Agujerear a máquina con punzón	20/C
Avellanar con máquina portátíl	24/C
Calafatear con martillo neumático	16/C
Cilindrar con máquina de tres rodillos "tipo piramidal"	25/C
Cílindrar chapas con máquina cilindradora de cuatro rodillos	09/C
Cortar chapas a máquina	06/C
Cortar perfiles con cízalla universal	07/C
Curvar cónico a máquina	13/C
Curvar perfiles en caliente	10/C
Curvar tubos de pared gruesa en caliente	22/C
Doblar chapas gruesas con la prensa dobladora	11/C
Doblar perfiles en caliente	12/C
Embutir con prensa	23/C
Emplantillar	14/C
Enderezar perfiles en prensa	05/ C
Enderezar perfiles y barras en forma manual	04/C
Entallar con máquina cizalla universal	26/C
Escariar con máquina portátil	17/C
Perforar con taladro portátil neumático o eléctrico	18/C
Pestañar chapas en caliente	21/C

IV - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Planchar chapas con máquina planchadora	03/C
Planchar chapas en forma manual	02/C
Rebabar chapas	15/C
Remachar en caliente	19/C
Trazar	01/C

FORJADOR

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Agujerear con punzón a mano	14/F
Aplanar con plana	04/F
Calentar el material en la fragua	02/F
Cortar con tajadera	09/F
Curvar con estampa a máquina	21/F
Doblar barras en el yunque	06/F
Doblar en ángulo vivo	08/F
Estampar con estampa de mano en el martinete	17/F
Estampar con martinete de caída libre o con prensa	19/F
Estirar con martinete	16/F
Estirar en caliente con martillo	03/F
Estirar en cuña	12/F

1V - Índice general de OPERACIONES para "MECÁNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HERRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA. (cont.)

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Estrangular o degollar	11/F
Forjar a mano una barra hexagonal partiendo de otra redonda	10/F
Hacer platina	15/F
Preparar y encender la fragua	01/F
Ranurar	18/F
Rebabar con balancín o con prensa	20/F
Recalcar	07/F
Redondear con martillo	05/F
Retorcer planchuelas	13/F
Soldar por martilleo en caliente	22/F

TRABAJADOR EN CHAPA FINA

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Agujerear con máquina portátil	12/CH
Agujerear chapas con punzón a mano	01/CH
Bordonear	19/CH
Cilindrar chapas	16/CH
Cortar chapas con máquina eléctrica portátil	11/CH
Cortar chapas con tijeras o cizallas manuales	05/CH
Curvar perfiles en frío a mano	06/CH

IV - Îndice general de OPERACIONES para "MECÂNICA GENERAL" por orden alfabético y por ocupaciones. Colecciones consideradas: MECÂNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, AFILADOR DE HÉRRAMIENTAS, CALDERERO, FORJADOR, TRABAJADOR EN CHAPA FINA.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	Refe- rencia
Curvar perfiles en frío a máquina	08/CH
Curvar tubos en frío con dispositivo o máquina manual	03/CH
Doblar chapas con máquina	15/CH
Embutir a máquina	23/CH
Esmerilar con máquina fija	13/CH
Estampar a máquina	21/CH
Grafar fondos a mano	25/CH
Grafar en forma lineal a mano	17/CH
Grafar a máquina	18/CH
Pestañar cilindros y discos con máquina	10/CH
Pestañar chapas planas a golpes de mazo	09/CH
Pulir con máquina portátil	26/СН
Rebabar	14/CH
Rebordear	27/CH
Remachar en frío	02/CH
Repujar con martillo	22/CH
Repujar en torno	20/CH
Soldar con resistencia eléctrica (Por costura)	28/CH
Soldar con resistencia eléctrica (Por puntos)	24/CH
Soldar con soldadura blanda	07/CH
Soldar perfiles a tope	04/CH

CLASIFICACIÓN Y CÓDIGO
DE TEMAS TECNOLÓGICOS

<u>ÍNDICES</u> DE HOJAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA (para Mecánica General)

Clasificación de TEMAS TECNOLÓGICOS para MECÁNICA GENERAL (Códigos)

1- Materiales usados en mecánica

- 1-1. Clasificación de los materiales. Generalidades.
- 1-2. Metales ferrosos. Principales aleaciones.
 - 1-2.1 El alto horno. Las fundiciones.
 - 1-2.2 Obtención de los aceros.
 - 1-2.3 Clasificación de los aceros.
 - 1-2.4 Formas comerciales.
 - 1-2.5 Propiedades de los aceros.
 - 1-2.6 Aceros aleados.
- 1-3. Metales no ferrosos.
 - 1-3.1 Elementos.
 - 1-3.2 Aleaciones.
- 1-4. Tratamientos térmicos de los aceros.
 - 1-4.1 Con modificaciones físicas.
 - 1-4,11 Templado.
 - 1-4.12 Revenido.
 - 1-4.13 Recocido.
 - 1-4.14 Normalizado.
 - 1-4.2 Con modificaciones químicas.
 - 1-4.21 Cementación.
 - 1-4.22 Cianuración.
 - 1-4.23 Nitruración.
 - 1-4.24 Carbonitruración.
 - 1-4.3 Equipos para tratamientos térmicos.

2- Metrología

- 2-1. Concepto de: Medida. Unidad. Sistemas de unidades utilizadas en mecálica.
- 2-2. Instrumentos de medida.
 - 2-2.1 Reglas y cintas graduadas.
 - 2-2.2 Calibres con nonio.
 - 2-2.21 El nonio. Principios y apreciación.
 - 2-2.22 Calibres con nonio. Nomenclatura, tipos y empleo.
 - 2-2.3 Micrómetros de tornillo.
 - 2-2.31 El micrómetro. Principios y apreciación.
 - 2-2.32 Nomenclatura, tipos y usos.
 - 2-2.4 Goniómetros.
 - 2-2.5 Pirómetros.
- 2-3. Instrumentos de verificación.
 - 2-3.1 Reglas y mármoles.
 - 2-3.2 Escuadras, plantillas.
 - 2-3.3 Compases.
 - 2-3.4 Patrones.
 - 2-3.41 Juegos de patrones dimensionales.
 - 2-3.42 Patrones angulares.
 - 2-3.43 Patrones para tolerancias.
 - 2-3.44 Sondas y galgas de espesor.
 - 2~3.5 Amplificadores.
 - 2-3.51 Indicadores de cuadrante a engranajes.
 - 2-3.52 Indicadores de cuadrante a palanca.
 - 2-3.53 Neumáticos.
 - 2-3.54 Opticos.
 - 2-3.6 Niveles.
 - 2-3.7 De estado superficial.
 - 2-3.71 Medidores de dureza.

- 2-4. Causas de errores en las medidas.
- 2-5. Mediciones indirectas.
 - 2-5.1 De ángulos por trigonometría.
 - 2-5.2 De longitudes por trigonometría.
 - 2-5.3 Mediciones con rodillos.
- 2-6. Ajuste de piezas. Definiciones.
 - 2-6.1 Tolerancias. Intercambiabilidad. Apareamiento.
 - 2-6.2 Tolerancias normalizadas. Tablas.
 - 2-6.3 Ajustes normalizados.
 - 2-6.4 Control de tolerancias y ajustes.
- 2-7. Medidas y verificaciones especiales.
 - 2-7.1 Medidas y verificaciones en las roscas.
 - 2-7.2 Medidas y verificaciones en los engranajes.
 - 2-7.3 Verificaciones de instrumentos.
 - 2-7.4 Desplazamientos en las máquinas herramientas.
- 2-8. Trazados.

3- Procedimientos de fabricación de piezas

- 3-1. Por fusión.
 - 3-1.1 Moldeado en tierra.
 - 3-1.2 En moldes metálicos.
- 3-2. Por deformación plástica.
 - 3-2.1 Laminado.
 - 3-2.2 Estirado.
 - 3-2.3 Trefilado.
 - 3-2.4 Forjado.
 - 3-2.5 Extrusión.
 - 3-2.6
- 3-3. Por ensamblado.
 - 3-3.1 Con soldadura.
 - 3-3.2 Con remaches.
 - '3-3.3 Con tornillos.
 - 3-3.31 Distintas formas de unir con tornillos.
 - 3-3.32 Tornillos y arandelas normalizados.
 - 3-3.4 Por ajustes.
 - 3-3.41 Con cuñas y chavetas.
 - 3-3.42 Ajustes con aprete.
 - 3-3.5 Por pestañado.
- 3-4. Por evacuación del material.
 - 3-4.1 Por corte mecánico. Teoría del corte. Máquinas herramientas. Velocidad de corte. Avances.
 - 3-4.11 Herramientas.
 - 3-4.12 Taladradora.

- 3-4.13 Torno.
- 3-4.14 Cepillo.
- 3-4.15 Fresadora.
- 3-4.16 Aserradoras mecánicas.
- 3-4.2 Por abrasión, Abrasivos, Muelas,
 - 3-4.21 Amoladoras.
 - 3-4.22 Afiladoras.
 - 3-4.23 Rectificadoras.
 - 3-4.24 Lapeadoras.
- 3-4.3 Con herramientas de mano.
 - 3-4.31 Limas.
 - 3-4.32 Rasquetas.
 - 3-4.33 Escariadores.
 - 3-4.34 Cinceles.
 - 3-4.35 Machos de roscar.
 - 3-4.36 Terrajas.
 - 3-4.37 Sierras.
 - 3-4.38 Elementos abrasivos manuales,
- 3-4.4 Por desintegración.
- 3-5. Metalurgia de polvos.
 - 3-5.1 Sinterizados.
- 3-6. Procedimientos auxiliares.
 - 3-6.1 Soldadura por arco eléctrico.
 - 3-6.11 Máquina de soldar y equipos especiales.
 - 3-6.12 Elementos.
 - 3-6.13 Procesos.
 - 3-6.2 Soldadura oxiacetilénica.
 - 3-6.21 Equipos para soldar.
 - 3-6.22 Elementos.
 - 3-6.23 Procesos.

3-7. Matrizado.

- 3-7.1 Por corte.
 - 3-7.11 Generalidades.
 - 3-7.12 Elementos componentes.
 - 3-7.13 Procesos, esfuerzos y resistencias (cálculos).
 - 3-7.14 Economía y disposición de piezas (cálculos).
- 3-7.2 Por doblado.
 - 3-7.21 Generalidades.
 - 3-7.22 Elementos componentes.
 - 3-7.23 Procesos, esfuerzos y resistencias (cálculos).
 - 3-7.24 Economía y disposición de piezas (cálculos).
- 3-7.3 Por embutido.
 - 3-7.31 Generalidades.
 - 3-7.32 Elementos componentes.
 - 3-7.33 Procesos, esfuerzos y resistencias (cálculos).
- 3-7.5 Combinados.
 - 3-7.51 Generalidades.
- 3-8. Moldeo.
 - 3-8.1 Inyección.
 - 3-8.11 Generalidades.
 - 3-8.12 Molde, elementos componentes.
 - 3-8.13 Sistemas de extracción.
 - 3-8.14 Sistemas de alimentación.
 - 3-8.15 Sistema de refrigeración.
 - 3-8.2 Compresión.
 - 3-8.21 Generalidades.

- 3-8.3 Compresión indirecta.
 - 3-8.31 Generalidades.
- 3-8.4 Acuñado.
 - 3-8.41 Generalidades.
- 3-8.5 Soplado.
 - 3-8.51 Generalidades.
 - 3-8.52 Molde, elementos componentes.
 - 3-8.53 Refrigeración.
- 3-8.6 Materiales plásticos.
 - 3-8.61 Generalidades y clasificación.
 - 3-8.62 Características que influyen en el diseño de moldes.

4- Órganos, partes y accesorios de las máguinas

4-1. Estructuras

- 4-1.1 Bases y armazones.
- 4-1.2 Bancadas.
- 4-1.3 Carros y consolas.
- 4-1.4 Cabezales.

4-2. Partes móviles.

- 4-2.1 Guías para traslaciones.
 - 4-2.11 Generalidades. Clasificaciones.
 - 4-2.12 Disposiciones de ajuste y fijación.
 - 4-2.13 Dispositivo de compensación de desgaste.
 - 4-2.14 Columnas y bujes.
- 4-2.2 Árboles y ejes y sus soportes.
 - 4-2.21 Árboles de trasmisión y sus acoplamientos. Generalidades.
 - 4-2.22 Cálculos.
 - 4-2.23 Normalizaciones.
 - 4-2.24 Los soportes. Generalidades. Clasificaciones.
 - 4-2.25 Soportes con cojinetes de fricción.
 - 4-2.26 Soportes con cojinetes de bolas y rodillos.
 - 4-2.27 Soportes con cojinetes hidráulicos.
 - 4-2.28 Chavetas.

4-3. Órganos transmisores. (Cadenas cinemáticas)

- 4-3.1 Poleas, correas y cables.
 - 4-3.11 Correas lisas y sus poleas (Tipos y cálculos)
 - 4-3.12 Poleas escalonadas. Cálculos.
 - 4-3.13 Correas en 'v" y sus poleas. Cálculos y normalizaciones.
 - 4-3.14 Cables y sus ruedas. (Tipos y cálculos)
- 4-3.2 Cadenas y sus ruedas.
 - 4-3.21 Cadenas de rodillos.

- 4-3.22 Cadenas con perfil de dientes.
- 4-3.23 Cadenas de eslabones comunes (De aparejos).
- 4-3.3 Ruedas de fricción.
- 4-3.4 Ruedas dentadas.
 - 4-3.41 Generalidades, Definiciones, Normalización, Clasificación.
 - 4-3.42 Trenes de engranajes.
 - 4-3.43 Engranajes cilíndricos de dientes rectos.
 - 4-3.44 Engranajes cilíndricos de dientes helicoidales.
 - 4-3.45 Engranajes cónicos de dientes rectos.
 - 4-3.46 Engranajes cónicos de dientes curvos.
 - 4-3.47 El sistema tornillo sinfin-corona.
 - 4-3.48 Cajas de engranajes.
- 4-3.5 El sistema tornillo tuerca.
 - 4-3.51 Las roscas. Sus partes. Su forma de trabajar. Usos.
 - 4-3.52 Aplicación para obtener desplazamientos. Tornillos y tuercas.
 - 4-3.53 Control de los desplazamientos. Los anillos graduados.
 - 4-3.54 Roscas normalizadas, Tablas.
- 4-3.6 El sistema biela-manivela.
- 4-3.7 Sistemas con levas y excéntricas.
- 4-3.8 Sistemas hidráulicos.
- 4-3.9 Resortes.
- 4-4. Las máquinas herramientas (Generalidades).
 - 4-4.1 Definiciones. Características generales.
 - 4-4.2 Soportes de las herramientas y portaherramientas con desplazamiento recto.
 - A-4.21 Torretas. (Tipos, características y usos)
 - 4-4.3 Soportes de herramientas y portaherramientas que giran.
 - 4-4.31 Extremos cónicos de los ejes y los sistemas de fijación de herramientas. Conos normalizados.
 - 4-4.32 Sistemas de platos roscados.

- 4-4.33 Mandriles portabrocas.
- 4-4.34 Casquillos y conos de reducción.
- 4-4.35 Ejes portafresas.
- 4-4.36 Mandriles fijo y descentrable.
- 4-4.4 Soportes de piezas que giran.
 - 4-4.41 Montajes entre puntos.
 - 4-4.42 Platos universales.
 - 4-4.43 Platos de mordazas independientes.
 - 4-4.44 Platos lisos. Los platos y algunos elementos auxiliares. (Gatos, cubos, escuadras)
 - 4-4.45 Pinzas y portapinzas (Boquillas).
 - 4-4.46 Mandriles fijos y los expansibles.
 - 4-4.47 Lunetas.
- 4-4.5 Fijación de piezas sobre mesas de máquinas.
 - 4-4.51 Morsas de las máquinas.
 - 4-4,52 Bridas, Calces, Gatos.
 - 4-4.53 Platos magnéticos.
- 4-5. Sistemas de lubricación y refrigeración.
 - 4-5.1 Ranuras y canales de distribución en los órganos de las máquinas.
- 4-6. Máquinas auxiliares.
 - 4-6.1 Prensas y balancines.
 - 4-6.2 Prensas de moldeo.

5- Varios

- 5-1. Utensilios, accesorios y sustancias.
 - 5-1.01 Tijeras de mano y banco.
 - 5-1.02 Martillos y mazos.
 - 5-1.03 Puntas de marcar (Granetes).
 - 5-1.04 Instrumentos básicos de trazar. (Regla, escuadra y punta de trazar)
 - 5-1.05 Compases de punta y de pata y punta.
 - 5-1.06 Gramil.
 - 5-1.07 Prismas, paralelos, calces.
 - 5-1.08 Llaves de apretar.
 - 5-1.09 Giratornillos.
 - 5-1.10 Accesorios para limpieza.
- 5-2. Accesorios para fijar piezas y herramientas.
 - 5-2.1 Morsas y prensas.
 - 5-2.11 Morsas de banco de ajuste.
 - 5-2.12 Morsas de herrero.
 - 5-2.13 Marsas de mano.
 - 5-2.14 Alicates.
 - 5-2.2 Elementos para montaje y ajuste.
 - 5-2.21 Escuadras y cubos.
 - 5-2.22 Mesas inclinables.
 - 5-2.23 Prensas (Accionamiento manual)
 - 5-2.24 Gatos.
 - 5-2.3 Elementos de trabajo para tratamientos térmicos.
- 5-3. Sustancias varias, lubricantes y refrigerantes.
 - 5-3.1 Sustancias para cubrir superficies por trazar.
 - 5-3.2 Fluídos de corte.
 - 5-3.3 Lubricantes para matricería.

- 5-4. Elementos de seguridad y protección.
 - 5-4.1 Equipos de protección personal.
 - 5-4.2 Equipos de seguridad en las máquinas.

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS.

(HIT.001 a 353)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
1-2.1	Hierro fundido (Tîpos, usos y características)	040
1-2.2	Acero al carbono (Nociones preliminares)	002
1-2.3	Acero al carbono (Clasificaciones)	011
1-2.3	Aceros SAE (Clasificación y composición)	186
1-2.6	Aleaciones de acero	045
1-2.6	Chapas laminadas en frío Norma Din-1624	268
1-2.61	Aceros especiales para matricería (Características y aplicaciones)	260

1-3.1	Metales no ferrosos (Metales puros)	012
1-3.2	Metales no ferrosos (Aleaciones)	066
1-3.2	Molde de inyección (Aceros utilizados)	314

1-4.1	Tratamientos térmicos (Generalidades)	185
1-4.1	Aceros SAE (Tratamientos térmicos usuales)	187
1-4.1	Medios de enfriamiento (Características y condiciones de uso)	191
1-4.1	Hornos especiales (De circulación forzada)	193
1-4.11	Temple	190
1-4.11	Temple isotérmico	194
1-4.11	Temple superficial (Por llama)	195
1-4.11	Temple superficial (Por alta frecuencia)	196
1-4.11	Dureza de las piezas	259

VII - Indice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
1-4.12	Revenido	192
1-4.13	Recocido	189
1-4.14	Normalizado	188
1-4.2	Tratamientos termoquímicos (Generalidades)	197
1-4.2	Hornos especiales (Para tratar con gas)	201
1-4.21	Cementación (Con sustancias sólidas)	198
1-4.21	Cementación (Con sustancias líquidas)	199
1-4.21	Cementación (Con sustancias gaseosas)	202
1-4.22	Cianuración	200
1-4.23	Nitruración	203
1-4.24	Carbonitruración	204
1-4.3	Hornos para tratamientos térmicos (Generalidades)	173
1-4.3	Hornos eléctricos (Tipos y características)	174
1-4.3	Hornos especiales (De electrodos para baños)	177
1-4.3	Hornos de combustión (Típos y características)	179

2-2.1	Regla graduada	007
2-2.21	Calibre con nonio (Lectura en fracciones de pulgada)	037
2-2.21	Calibre con nonio (Apreciación 0,05 mm y 0,02 mm)	049
2-2.21	Calibre con nonio (Apreciación)	050
2-2.22	Calibre con nonio (Nomenclatura y lectura en 0,1 mm)	019

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
2-2.22	Calibre con nonio (Tipos, características y usos)	024
2-2.31	Micrómetro (Funcionamiento y lectura)	044
2-2.31	Micrómetro (Graduación en mm, con nonio)	051
2-2.31	Micrómetro (Graduación en pulgadas)	067
2-2.31	Micrómetro (Graduación en pulgadas, con nonio)	071
2-2.32	Micrómetro (Nomenclatura, tipos y aplicaciones)	025
2-2.32	Micrómetro (Para mediciones internas)	073
2-2.32	Micrómetro con apoyo en "V"	352
2-2.4	Goniómetro	027
2-2.4	Regla de senos	1 6 6
2-2.5	Pirômetros termoelêctricos (Tipos, funcionamiento y usos)	175
2-2.5	Pirómetros de radiación (Tipos, características y usos)	. 178

2-3.1	Regla de control	004
2-3.1	Mesa de trazado y control	005
2-3.2	Escuadra de precisión	026
2-3.2	Verificadores de ángulos	031
2-3.2	Plantillas	038
2-3.4	Instrumentos de control (Calibradores y verificadores)	039
2-3.42	Cilindro y columna para controlar perpendicularidad	156
2-3.43	Instrumentos de control (Calibrador pasa-no pasa)	072
2-3.43	Calibradores cónicos	170

VII - Indice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
2-3.44	Bloques calibradores	165
2-3.51	Indicador de cuadrante	043
2-3.71	Ensayo de dureza (Máquina, típos y características)	180
2-3.71	Ensayo de dureza Rockwell (Generalidades)	181
2-3.71	Ensayo de dureza Brinell (Generalidades)	182
2-3.71	Ensayo de dureza Vickers (Generalidades)	183
2-3.71	Tablas de dureza (Brinell, Vickers y Rockwell)	184
2-5.3	Medición con rodillos (Cálculos)	130
2-6.2	Tolerancias (Sistema ISO)	074
2-7.2	Medición de dientes de engranaje	135
3-3.32	Tornillos, tuercas y arandelas	059
3-3.32	Tornillos "Allen" y cabeza cilindrica	265
3-4.1	Avance en las máquinas herramientas	046
3-4.1	Velocidad de corte (Conceptos, unidades y aplicaciones)	047
3-4.11	Herramientas de corte (Tipos, nociones de corte y cuña)	042
3-4.11	Herramientas de corte (Angulos y tablas)	048

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-4.11	Herramientas de corte (Angulos, tablas y perfiles)	340
3-4.11	Herramientas prismáticas con carburos metálicos (Normali- zación y quiebra-víruta)	344
3-4.11	Angulos de incidencia (Tablas)	349
3-4.12	Taladradoras (Tipos, características y accesorios)	016
3-4.12	Brocas (Nomenclatura, características y tipos)	018
3-4.12	Velocidad de corte en la taladradora (Tablas)	020
3-4.12	Broca helicoidal (Angulos)	054
3-4.12	Taladradoras (Portátil y de columna)	062
3-4.12	Broca de centrar	086
3-4.13	Torno mec. horizontal (Nomenclatura, característ. y accesorios)	081
3-4.13	Fijación de herramientas de corte en el torno (Noc.grales.)	083
3-4.13	Herramientas de corte para torno (Perfiles y aplicaciones)	084
3-4.13	Velocidad de corte en el torno (Tablas)	085
3-4.13	Torno mecánico horizontal (Cabezal móvíl)	087
3-4.13	Torno mec. horizontal (Funcionam., materiales, condic.de uso)	088
3-4.13	Torno mecánico horizontal (Carro principal)	089
3-4.13	Torno mecánico horizontal (Cabezal fijo)	090
3-4.13	Torno mecánico horizontal (Punta y contrapunta)	092
3-4.13	Moleteador	093
3-4.13	Tren de engranajes para roscar en el torno (Cálculo)	0 9 5
3-4.13	Torno mec.horiz. (Mec.de invers. del tornillo patrón y lira)	096

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFI CADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-4.13	Torno mecánico horizontal (Caja de avances)	097
3-4.13	Desalineado de la contrapunta para tornear sup.cónica(Cálculo)	098
3-4.13	Torno mecánico horiz. (Mecanismo de reducción del husillo)	100
3-4.13	Inclinac.regla guía del accesorio para tornear cónico(Cálculo)	104
3-4.13	Inclinación del carro superíor para torneado cónico (Cálculo)	103
3-4.14	Cepilladora limadora (Nomenclatura y características)	041
3-4.14	Cepilladora limadora (Cabezal y avances automáticos)	070
3-4.14	Velocidad de corte en la cepilladora limadora (Tablas)	068
3-4.15	Fresas de avellanar y rebajar	022
3-4.15	Fresadora	111
3-4.15	Fresadora Universal	112
3-4.15	Fresas (Tipos y características)	116
3-4.15	Velocidad de corte en la fresadora	117
3-4.15	Avances, profundidad de corte para las fresas	118
3-4.15	Cabezal universal y cabezal vertical	119
3-4.15	Aparato divisor (Generalidades)	120
3-4,15	Aparato divisor (división simple-división directa)	123
3-4.15	Aparato divisor (División universal)	124
3~4.15	Aparato divisor (Tipos de montaje de piezas)	125
3-4.15	Aparato divisor (División indírecta y división angular)	126
3-4.15	Mesa circular	127
3-4.15	Fresado en oposición y fresado en concordancia	129

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS.

(HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-4.15	Aparato mortajador ~ Sus herramientas y portaherramientas	132
3-4.15	Divisor lineal	138
3-4.15	Cabezal para fresar cremalleras	139
3-4.15	Aparato divisor (División diferencial)	140
3-4.15	Fresas de corte frontal (Tablas de ángulos de incidencia y ángulos frontales)	350
3-4.15	Fresas de perfil constante (Perfil normal e inclinado)	353
3-4.16	Sierras de cinta para metales	055
3-4.16	Sierras alternativas	056
3-4.16	Hojas de sierra para māquina	057
3-4.21	Esmeriladora	030
3-4.22	Rectificadora - Afiladora universal	338
3-4.22	Rectificadora-Afiladora universal (Platillos y mandriles porta-muelas)	339
3-4.22	Muelas diamantadas	343
3-4.22	Rectificadora - Afiladora universal (Cabezales contra-pun- tas, brida limitadora, indicador de centro)	345
3-4.22	Rectificadora - Afiladora universal (Soporte universal con láminas)	346
3-4.22	Rectificadora - Afiladora universal (Cabezal porta-pieza)	347
3-4.22	Rectificadora - Afiladora universal (Accesorios especia- les)	348
3-4.22	Desplazamiento de la muela para obtener ángulo de incidencia (Cálculos y tabla)	351
3-4.23	Rectificadora portátil	102

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-4.23	Rectificadora (Generalidades)	146
3-4.23	Rectificadora plana	147
3-4.23	Muelas (Generalidades)	148
3-4.23	Diamante para rectificar muelas	150
3-4.23	Muelas (Elementos componentes)	152
3-4.23	Avance de corte de la rectificadora plana	153
3-4.23	Muelas (Características)	154
3-4.23	Soporte para balancear muelas	157
3-4.23	Muelas (Tipos)	159
3-4.23	Dispositivo para rectificar muelas en ángulo	160
3-4.23	Muelas (Especificaciones para su elección)	161
3-4.23	Velocidad de corte de las muelas (Cálculo y tablas)	162
3-4.23	Rectificadora cilíndrica universal	167
3-4.23	Velocidad de corte de la pieza en la rectificación cilíndrica	168
3-4.23	Avance de corte en la rectificadora cilíndrica	169
3-4.23	Rectificación (Defectos y causas)	171
3-4.23	Rectificadora - Afiladora universal	338
3-4.31	Limas	001
3-4.32	Rasquetas (Tipos y características)	075
3-4.33	Escariadores (Tipos y usos)	065
3-4.34	Cincel y Buril	029
3-4.35	Machos de roscar	032

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HÉRRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-4.35	Barrotes para macho y terraja	034
3-4.35	Brocas para machos (Tablas)	035
3-4.36	Barrotes para macho y terraja	034
3-4.36	Terrajas	061
3-4.37	Sierra manual	028
3-4.38	Piedra manual de afilar	342
3-4.4	Electroerosión (Príncipio, nomenclatura, funcionamiento)	333

3-5.1	Plaquitas de carburo metálico	109.
-------	-------------------------------	------

3-6.11	Maquina de soldar (Transformador)	208
3-6.11	Porta-electrodo y conexión a masa	211
3-6.11	Maquina de soldar (Generador)	217
3-6.11	Maquina de soldar (Rectificador)	222
3-6.11	Equipo para soldar bajo atmósfera de bióxido de carbono	226
3-6.11	Equipo para soldar bajo atmósfera de gas inerte	228
3-6.12	Electrodo (Generalidades)	209
3-6.12	Electrodo (Movimientos)	213
3-6.12	Electrodo revestido (Tipos y aplicaciones)	215
3-6.12	Electrodo revestido (Especificaciones)	216
3-6.12	Gases utilizados en la soldadura (Argón-Bióxido de carbono)	227
3-6.13	Arco eléctrico	205

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-6.13	Posiciones de soldar	212
3-6.13	Soldadura (Intensidad y tensión)	218
3-6.13	Procesos de soldadura (Soldadura manual con arco eléctrico)	219
3-6.13	Juntas (Típos)	220
3-6.13	Soldadura (Cualidades-características-recomendaciones)	221
3-6.13	Soldadura (Contracciones y dilataciones)	223
3-6.13	Soldadura (Soplo magnético)	224
3~6.13	Procesos de soldadura (Soldadura bajo atmósfera de gas)	225
3-6.21	Equipo para soldar con oxiacetileno (Generalidades)	229.
3-6.21	Equipo soldar con oxiacetileno (Boquilla-Soplete para soldar)	232
3-6.21	Equipo soldar con oxiacetileno (Cilindros-Válvulas-Regulad.)	234
3-6.21	Equipo soldar con oxiacetileno (Manguera-Economizador de gas)	235
3-6.22	Gases utilizados en la soldadura (Oxígeno-Acetileno-Propano)	231
3-6.23	Procesos de soldadura (Soldadura a oxigas)	230
3-6.23	Llama oxiacetilénica	233
3-6.23	Oxicorte manual	236

3-7.11	Matriz de corte (Definición y nomenclatura)	237
3-7.11	Matriz de corte (Conjuntos principales)	238
3-7.11	Matrices de metal duro	261
3-7.11	Empleo de cerromatrix	262
3-7.11	Matrices de doble efecto	267

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT. 001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-7.12	Matriz de corte (Espiga)	239
3-7.12	Matriz de corte (Placa superior)	240
3-7.12	Matriz de corte (Placa de choque)	241
3-7.12	Matriz de corte (Placa porta punzones)	242
3-7.12	Matriz de corte (Placa guía)	243
3-7.12	Matriz de corte (Guías laterales)	244
3-7.12	Matriz de corte (Placa matriz)	245
3-7.12	Placa base (Tipos y fijación)	246
3-7.12	Placa base universal (Dimensiones)	247
3-7.12	Matriz de corte (Punzones)	248
3-7.12	Pilotos centradores	249
3-7.12	Pasadores	250
3-7.12	Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico)	257
3-7.13	Corte en matricería (Proceso)	251
3-7.13	Corte en matricería (Juego, cálculo y aspecto)	252
3-7.13	Esfuerzo de corte	253
3-7.13	Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico)	257
3-7.13	Diagrama para determinar el espesor de la placa matriz	258
3-7.14	Paso	254
3-7.14	Sistema de avance (Topes y cuchillas de avance)	255
3-7.14	Disposición de la pieza en la tira	256
3-7.21	Matrices de doblar - curvar y enrollar (Definición y nomenclatura)	271

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-7.21	Sistemas de dobladores	275
3-7.23	Fenómenos del doblado	272
3-7.23	Cálculo del desarrollo (Doblado)	273
3-7.23	Esfuerzo de doblado	274
3-7.31	Matrices de embutir (Definíción y nomenclatura)	276
3-7.31	Embutidores (Tipos y aplicaciones)	284
3-7.31	Matrices progresivas (Definición y sistemas)	285
3-7.33	Fenómenos de la embutición	277
3-7.33	Juego entre punzón y matriz (Embutido)	278
3-7.33	Radios de embutición	279
3-7.33	Desarrollo del embutido (Cálculo y número de operaciones)	280
3-7.33	Fórmulas para desarrollos	281
3-7.33	Esfuerzo de embutido (Definición y cálculo)	283
3-7.51	Matrices progresivas (Aplicaciones y tipos)	286

3-8.11	Molde de inyección (Definición y nomenclatura)	287
3-8.11	Molde de inyección (Clasificación)	288
3-8.11	Molde de inyección (De dos placas)	310
3-8.11	Molde de inyección (De tres placas)	311
3-8.11	Molde de inyección	312
3-8.11	Máquina de inyección (Generalidades)	320
3-8.12	Molde de inyección (Entradas o punto de inyección)	303

VII - Indice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-8.12	Molde de inyección (Entrada restringida)	304
3-8.12	Molde de inyección (Entrada capilar)	305
3-8.12	Molde de inyección (Entrada en abanico)	306
3-8.12	Molde de inyección (Entrada en disco o diafragma)	307
3-8.12	Molde de inyección (Entrada en anillo)	308
3-8.12	Molde de inyección (Entrada en lengueta)	309
3-8.12	Molde de inyección (Espigas)	316
3-8.12	Molde de inyección (bebederos)	317
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción	289
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa impulsora)	290
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa impulsora-por espiga)	291
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Placa impul- sora-con camisa)	292
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por láminas)	293
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por acción retardada)	294
3-8.13	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa ex- tractora)	295
3-8.13	Molde de inyección - Sistema de extracción (Extracción por tirantes)	296
3-8.13	Molde de inyección - Sistema de extracción (Por aire comprimido)	297
3-8.13	Molde de inyección - Sistema de extracción (Por núcleo rotativo)	298

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-8.14	Molde de inyección (Sistema de alimentación indirecta)	299
3-8.14	Molde de inyección (Sistema de alimentación directa)	300
3-8.14	Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales aislados)	301
3-8.14	Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales calientes)	302
3-8.15	Molde de inyección (Refrigeración)	313
3-8.21	Molde de compresión (Definición y nomenclatura)	321
3-8.21	Molde de compresión (Clasificación)	322
3-8.21	Molde de compresión (De tope)	323
3-8.21	Molde de compresión (Positivo)	324
3-8.21	Molde de compresión (Semipositivo)	325
3-8.21	Molde de compresión (De coquillas)	326
3-8.31	Molde de compresión indirecta o transferencia (Generalida des)	327
3-8.31	Molde de compresión indirecta o transferencia (Integral)	328
3-8.31	Molde de compresión indirecta o transferencia (Con émbolo auxiliar)	329
3-8.31	Molde de compresión indrecta o de transferencia (de doble acción)	330
3-8.41	Proceso de acuñado en frío	332
3-8.51	Molde de soplado (Definición y funcionamiento)	334
3-8.51	Molde para soplado	335
3-8.52	Molde de soplado (Area de corte)	336
3-8.53	Molde para soplado (Refrigeración)	337

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
3-8.61	Materiales plásticos	318
3-8.62	Materiales plásticos (Contracción)	319

4-1.1	Bases con columnas y bujes (Armazones)	264
4-2.11	Ranuras normalizadas (Chaveteros y ranuras en "T")	122
4-2.14	Columnas y bujes	263
4-2.14	Molde de inyección (Columna guía y casquillo guía)	315
4-2.25	Cojinetes de fricción y descansos	078
4-2.26	Rodamientos	077
4-2.28	Chavetas	121

4-3.11	Poleas y correas	079
4-3.13	Poleas y correas	079
4-3.2	Ruedas de cadena	136
4-3.41	Engranajes (Generalidades)	133
4-3.42	Tren de engranajes para roscar en el torno (Cálculo)	095
4-3.42	Tren de engranajes (Generalidades)	137
4-3.43	Engranaje cilindrico recto	134
4-3.44	Engranajes cilíndricos helicoidales	142
4-3.45	Engranajes cónicos	143

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
4-3.47	Rosca sin fín (Sístema módulo)	108
4-3.47	Corona para torníllo sin-fin	144
4-3.51	Roscas (Nociones, tipos y nomenclatura)	033
4-3.51	Roscas múltiples	107
4-3.51	Hélices	141
4-3.53	Aníllos graduados en las máquinas herramientas	069
4-3.54	Roscas triangulares (Características y tablas)	036
4-3.54	Roscas de tubos y perfíles cuadrado y redondo	099
4-3.54	Roscas trapeciales normalizadas(Métrica, Acme, Diente de Sierra)	106
4-3.7	Espiral de Arquímedes(Aplicaciones en levas y rosca frontal)	145
4-3.9	Resortes helicoidales	052
4-3.9	Resortes para matricería	266

4-4.2	Herramientas de corte(Nociones grales.de fijación en el torno)	083
4-4.31	Conos normalizados, Morse y Americano (Tablas)	105
4-4.33	Porta-brocas y conos de reducción	017
4-4.34	Porta-brocas y conos de reducción	017
4-4.35	Ejes portafresas	I14
4-4.36	Mandril descentrable y mandril fijo	131
4-4.41	Plato y brida de arrastre	091
4-4.42	Plato universal de tres mordazas	082
4-4.43	Plato de mordazas independientes	094
4-4.44	Plato liso y accesorios	110

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLASTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT. 001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
4-4.45	· Pinzas y portapinzas	115
4-4.46	Brida y mandril porta-muela	158
4-4.47	Lunetas	101
4-4.47	Luneta de resortes	172
4-4.51	Elementos de fijación (Morsas de máquina)	064
4-4.51	Rectificadora - Afiladora universal (Morsa universal)	341
4-4.52	Elementos de fijación	113
4-4.53	Platos magnéticos	149
4-4.54	Tipos de montaje sobre la mesa	128

4-5.1	Lubricación (Sistemas y ranuras)	080
4-6.1	Prensas	269

Prensas (Para moldeo de plástico)

4-6,2

5-1.01	Tijeras de mano y de banco	014
5-1.02	Martillo y mazo	013
5-1.03	Granete	009
5-1.04	Instrumentos de trazar (Regla-Rayador-Escuadra)	008
5-1.05	Compás de punta y de centrar	010
5-1.06	Instrum.de trazar (Gramil-Prismas-Gatos-Perfiles en escuadra)	023

331

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia). Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTI-FICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILENICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
5-1.07	Instrumentos de trazar	023
5-1.08	Llaves de apretar	058
5-1.09	Destornillador	060
5-1.10	Accesorios para limpieza (Cepillo de acero - Piqueta)	210

5.0.11		
5-2.11	Morsa de banco	003
5-2.13	Accesorios para fijar piezas (Bridas y Morsas en C)	015
5-2.13	Elementos de fijación (Prensa de mano y Alicate de presión)	063
5-2.14	Alicates	053
5-2.14	Elementos de fijación (Prensa de mano y Alicate de presión)	063
5-2.21	Instrum. de trazar (Gramil-Prismas-Gatos-Perfiles en escuadra)	023
5-2.21	Bloques magnéticos	155
5-2.22	Mesa inclinable	163
5-2.22	Mesa de senos	164
5-2.23	Prensas manuales (De columna)	076
5-2.24	Instrum. de trazar (Gramil-Prismas-Gatos-Perfiles en escua- dra)	023
5-2.3	Elementos de trabajo (Para tratamientos térmicos)	176

5-3.1	Sustancias para cubrir superficies por trazar	006
5-3.2	Fluidos de corte	021
5-3.3	Lubricación (Embutido)	282

VII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por CÓDIGO (Se incluye referencia).

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO,
MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS.
(HIT.001 a 353)

CÓDIGO DE TEMAS	Título del tema tecnológico	Refe- rencia
5-4.1	Equipo de protección (Máscaras - Aspiradores antipolvillo)	151
5-4.1	Equipo de protección (Máscara)	206
5-4.1	Equipo de protección (Vestimenta de cuero)	207
5-4.1	Equipo de protección (Lentes de seguridad)	214
5-4.2	Sistemas de seguridad (Prensas y matrices)	270

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
001	Limas	3-4.31
002	Acero al carbono (Nociones preliminares)	1-2.2
003	Morsa de banco	5-2.11
004	Regla de control	2-3.1
005	Mesa de trazado y control	2-3.1
006	Sustancias para cubrir superficies por trazar	5-3.1
007	Regla graduada	2-2.1
800	Instrumentos de trazar (Regla-Rayador-Escuadra)	5-1.04
009	Granete	5-1.03
010	Compás de punta y de centrar	5-1.05
011	Acero al carbono (Clasíficaciones)	1-2.3
012	Metales no ferrosos (Metales puros)	1-3.1
013	Martillo y mazo	5-1.02
014	Tijera de mano y de banco	5-1.01
015	Accesorios para fijar piezas (Bridas y Morsas en C)	5-2.13
016	Taladradoras (Tipos, características y accesorios)	3-4.12
017	Porta-brocas y Conos de reducción	4-4.33(34)
018	Brocas (Nomenclatura, características y tipos)	3-4.12
019	Calibre con nonío (Nomenclatura y lectura en 0,1 mm)	2-2.22
020	Velocidad de corte en la taladradora (Tabla)	3-4.12
021	Fluidos de corte	5-3.2
022	Fresas de avellanar y rebajar	3-4.15

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por núme ro de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, REC-TIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉ-NICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRA-MIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
023	Instrumentos de trazar(Gramil-Prismas-Gatos-Perf.en escuadra)	5-1.06(07) 5-2.21(24)
024	Calibre con nonio (Tipos, características y usos)	2-2.22
025	Micrómetro (Nomenclatura-Tipos y aplicaciones)	2-2.32
026	Escuadra de precisión	2-3.2
027	Goniómetro	2-2.4
028	Sierra manual	3-4.37
029	Cincel y Buril	3-4.34
030	Esmeriladoras	3-4.21
031	Verificadores de ángulos	2-3.2
032	Machos de roscar	3-4.35
033	Roscas (Nociones, tipos, nomenclatura)	4-3.51
034	Barrotes para macho y terraja	3-4.35(36)
035	Brocas para machos (Tablas)	3-4.35
036	Roscas triangulares (Características y tablas)	4-3.54
037	Calibre con nonio (Lectura en fracciones de pulgada)	2-2.21
038	Plantillas	2-3.2
039	Instrumentos de control (Calibradores y Verificadores)	2-3.4
040	Hierro fundido (Tipos, usos y características)	1-2.1
041	Cepilladora limadora (Nomenclatura y características)	3-4.14
042	Herramientas de corte (Tipos.Nociones de corte y cuña)	3-4.11
043	Indicador de cuadrante	2-3.51
044	Micrómetro (Funcionamiento y lectura)	2-2.31
045	Aleaciones de acero	1-2.6

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
046	Avance en las máquinas herramientas	3-4.1
047	Velocidad de corte (Concepto, unidades, aplicaciones)	3-4.1
048	Herramientas de corte (Ángulos y tablas)	3-4.11
049	Calibre con nonio (Apreciación 0.05 mm y 0.02 mm)	2-2.21
050	Calibre con nonio (Apreciación)	2-2.21
051	Micrómetro (Graduación en mm , con nonio)	2-2.31
052	Resortes helicoidales	4-3.9
053	Alicates	5-2.14
054	Broca helicoidal (Ángulos)	3-4.12
055	Sierras de cinta para metales	3-4.16
056	Sierras alternativas	3-4.16
057	Hojas de sierra para máquinas	3-4.16
058	Llaves de apretar	5-1.08
059	Tornillos, tuercas y arandelas	3-3.32
060	Destornillador	5-1.09
061	Terrajas	3-4.36
062	Taladradoras (Portátil y de columna)	3-4.12
063	Elementos de fijación(Prensa de mano y Alicate de presión)	5-2.13(14)
064	Elementos de fijación (Morsas de máquina)	4-4.51
065	Escariadores (Tipos y usos)	3-4.33
066	Metales no ferrosos (Aleaciones)	1-3.2
067	Micrometro (Graduación en pulgadas)	2-2.31
068	Velocidad de corte en la cepilladora limadora (Tablas)	3-4.14

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
069	Anillos graduados en las máquinas herramientas (Cálculos)	4-3.53
070	Cepilladora limadora (Cabezal y avances automáticos)	3-4.14
071	Mícrómetro (Graduación en pulgadas con nonio)	2-2.31
072	Instrumentos de control (Calibrador pasa-no pasa)	2-3.43
073	Micrómetro (Para mediciones internas)	2-2.32
074	Tolerancias (Sistema ISO)	2-6.2
075	Rasquetas (Típos,características)	3-4.32
076	Prensas manuales (De columna)	5-2.23
077	Rodamientos	4-2.26
078	Cojinetes de fricción y descansos	4-2.25
079	Poleas y correas	4-3.11(13)
080	Lubricación (Sistemas y ranuras)	4-5.1
081	Torno mecánico horizontal (Nomenclatura, caract.y accesorios)	3-4.13
082	Plato universal de tres mordazas	4-4.42
083	Herramientas de corte (Noc.grales.de fijación en el torno)	3-4.13 4-4.2
084	Herramientas de corte para torno(Perfiles y aplicaciones)	3-4.13
085	Velocidad de corte en el torno (Tablas)	3-4.13
086	Broca de centrar	3-4,12
087	Torno mecánico horizontal (Cabezal móvil)	3-4.13
088	Torno mec.horiz.(Funcionam., materiales, condic. de uso)	3-4.13
089	Torno mecánico horizontal (Carro principal)	3-4.13
090	Torno mecánico horizontal (Cabezal fijo)	3-4.13
091	Plato y brida de arrastre	4-4.41

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
092	Torno mecânico horizontal (Punta y contrapunta)	3-4.13
093	Moleteador	3-4.13
094	Plato de mordazas independientes	4-4.43
095	Tren de engranajes para roscar en el torno (Cálculo)	3-4.13 4-3.42
096	Torno mec.horiz.(Mec.de invers.del tornillo patrón y lira)	3-4.13
097	Torno mecánico horizontal (Caja de avances)	3-4.13
098	Desalineado de la contrapunta para tornear sup.cónica(Cálculo)	3-4.13
099	Roscas de tubos y perfiles cuadrado y redondo	4-3.54
100	Torno mecánico horizontal (Mecanismo de reducción del husíllo)	3-4.13
101	Lunetas	4-4.47
102	Rectificadora portátil	3-4.23
103	Inclinación del carro superior para torneado cónico(Cálculo)	3-4.13
104	Inclinac.regla guía del accesorio para tornear cónico(Cálculo)	3-4.13
105	Conos normalizados, Morse y Americano (Tablas)	4-4.31
106	Roscas trapeciales normalizadas (Métrica, Acme, Diente de Sierra)	4-3.54
107	Roscas múltiples	4-3.51
108	Rosca sin fin (Sistema módulo)	4-3.47
109	Plaquitas de carburo metálico	3-5.1
110	Plato liso y accesorios	4-4.44
111	Fresadora (Generalidades)	3-4.15
112	Fresadora universal	3-4,15
113	Elementos de fijación (Calces-Bridas-Gatos)	4-4.52
114	Ejes portafresas	4-4.35

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
115	Pinzas y portapinzas	4-4.45
116	Fresas (Típos y características)	3-4.15
117	Velocidad de corte en la fresadora	3-4.15
118	Avances, profundidad de corte y formas de trabajar de las fresas	3-4.15
119	Cabezal universal y cabezal vertical	3-4.15
120	Aparato divisor (Generalidades)	3-4.15
121	Chavetas	4-2.28
122	Ranuras normalizadas (Chaveteros y ranuras en "T")	4-2.11
123	Aparato divisor simple (División directa)	3-4.15
124	Aparato divisor (Divisor universal)	3-4.15
125	Aparato divisor (Tipos de montaje de piezas)	3-4.15
126	Aparato divisor (División indirecta y división angular)	3-4.15
127	Mesa circular	3-4.15
128	Montajes de piezas sobre la mesa	4-4.54
129	Fresado en oposición y fresado en concordancia	3-4.15
130	Medición con rodillos (Cálculos)	2-5.3
131	Mandril descentrable y mandril fijo	4-4.36
132	Aparato mortajador - Sus herramientas y portaherramientas	3-4.15
133	Engranajes (Generalidades)	4-3.41
134	Engranaje cilíndrico recto	4-3.43
135	Medición de dientes de engranajes	2-7.2
136	Ruedas de cadena	4-3.2
137	Trem de engranajes (Generalidades)	4-3.42

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
138	Divisor lineal	3-4.15
139	Cabezal para fresar cremallera	3-4.15
140	Aparato divisor (División diferencial)	3-4.15
141	Hélices	4-3.51
142	Engranaje cilíndrico helicoídal	4-3.44
143	Engranajes cónicos	4-3.45
144	Corona para tornillo sin fin	4-3.47
145	Espiral de Arquímedes(Aplicaciones en levas y rosca frontal)	4-3.7
146	Rectificadora (Generalidades)	3-4.23
147	Rectificadora plana	3-4.23
148	Muelas (Generalidades)	3-4.23
149	Platos magnéticos	4-4.53
150	Diamante para rectificar muelas	3-4.23
151	Equipo de protección (Máscaras - Aspiradores antipolvíllo)	5-4.1
152	Muelas (Elementos componentes)	3-4.23
153	Avance de corte en la rectificadora plana	3-4.23
154	Muelas (Características)	3-4.23
155	Bloques magnéticos	5-2.21
156	Cilindro y columna para controlar perpendicularidad	2-3.42
157	Soporte para balancear muelas	3-4.23
158	Brida y mandril porta-muela	4-4.46
159	Muelas (Tipos)	3-4.23
160	Dispositivo para rectificar muelas en ángulo	3-4.23

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
161	Muelas (Específicaciones para su elección)	3-4.23
162	Velocidad de corte en las muelas (Cálculo y tablas)	3-4.23
163	Mesa inclinable	5-2.22
164	Mesa de senos	5-2.22
165	Bloques calibradores	2-3.44
166	Regla de senos	2-2.4
167	Rectificadora cilíndrica universal	3-4.23
168	Velocidad de corte de la pieza en la rectificación cilíndrica	3-4.23
169	Avance de corte en la rectificadora cilindrica	3-4.23
170	Calibradores cónicos	2-3.43
171	Rectificación (Defectos y causas)	3-4.23
172	Luneta de resortes	4-4.47
173	Hornos para tratamientos térmicos (Generalidades)	1-4.3
174	Hornos eléctricos (Tipos y características)	1-4.3
175	Pirómetros termoeléctricos (Típos,funcionamiento y usos)	2-2.5
176	Elementos de trabajo (Para tratamientos térmicos)	5-2.3
177	Hornos especiales (De electrodos para baños)	1-4.3
178	Pirómetros de radiación (Tipos, características y usos)	2-2.5
179	Hornos de combustión (Tipos y características)	1-4.3
180	Ensayo de dureza (Máquina,tipos y características)	2-3.71
181	Ensayo de dureza Rockwell (Generalidades)	2-3.71
182	Ensayo de dureza Brinell (Generalidades)	2-3.71
183	Ensayo de dureza Vickers (Generalidades)	2-3.71

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTÜLO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
184	Tablas de dureza (Brinell, Vickers y Rockwell)	2-3.71
185	Tratamientos térmicos (Generalidades)	1-4.1
186	Aceros SAE (Clasificación y composición)	1-2.3
187	Aceros SAE (Tratamientos térmicos usuales)	1-4.1
188	Normalizado	1-414
189	Recocido	1-4.13
190	Temple	1-4.11
191	Medios de enfriamiento(Características y condiciones de uso)	1-4.1
192	Revenido	1-4.12
193	Hornos especiales (De circulación forzada)	1-4.1
194	Temple isotérmico	1-4.11
195	Temple superficial (Por llama)	1-4.11
196	Temple superficial (Por alta frecuencia)	1-4.11
197.	Tratamientos termoquímicos (Generalidades)	1-4.2
198	Cementación (Con sustancias sólidas)	1-4.21
199	Cementación (Con sustancias líquidas)	1-4.21
200	Cianuración	1-4.22
201	Hornos especiales (Para tratar con gas)	1-4.2
202	Cementación (Con sustancias gaseosas)	1-4.21
203	Nitruración	1-4.23
204	Carbonitruración	1-4.24
205	Arco electrico	3-6.13
206	Equipo de protección (Máscara)	5-4.1

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por núme ro de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, REC-TIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNI CO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIEN TAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
207	Equipo de protección (Vestimenta de cuero)	5-4.1
208	Máquina de soldar (Transformador)	3-6.11
209	Electrodo (Generalidades)	3-6.12
210	Accesorios para limpíeza (Cepillo de acero - Piqueta)	5-1.10
211	Porta-electrodo y conexión a masa	3-6.11
212	Posiciones de soldar	3-6.13
213	Electrodo (Movimientos)	3-6.12
214	Equipo de protección (Lentes de seguridad)	5-4.1
215	Electrodo revestido (Tipos y aplicaciones)	3-6.12
216	Electrodo revestido (Específicaciones)	3-6.12
217	Máquina de soldar (Generador)	3-6.11
218	Soldadura (Intensidad y tensión)	3-6.13
219	Procesos de soldadura(Soldadura manual con arco eléctrico)	3-6.13
220	Juntas (Tipos)	3-6.13
221	Soldadura (Cualidades-características-recomendaciones)	3-6.13
222	Maquina de soldar (Rectificador)	3-6.11
223	Soldadura (Contracciones y dilataciones)	3-6.13
224	Soldadura (Soplo magnético)	3-6.13
225	Procesos de soldadura (Soldadura bajo atmósfera de gas)	3-6.13
226	Equipo para soldar bajo atmósfera de bióxido de carbono	3-6.11
227	Gases utilizados en la soldadura(Argón-Bióxido de carbono)	3-6.12
228	Equipo para soldar bajo atmósfera de gas inerte	3-6.11
229	Equipo para soldar con oxiacetileno (Generalidades)	3-6.21

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por núme ro de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, REC-TIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNI CO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIEN TAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
230	Procesos de soldadura (Soldadura a oxigas)	3-6.23
231	Gases utilizados en la soldadura (Oxígeno—Acetileno- Propano)	3-6.22
232	Equipo para soldar con oxiacetileno (Boquilla-Soplete para soldar)	3-6.21
233	Llama oxiacetilénica	3-6.23
234	Equipo para soldar con oxiacetileno (Cilindros-Válvulas- Reguladores)	3-6.21
235	Equipo para soldar con oxiacetileno (Manguera-Economizador de gas)	3-6.21
236	Oxicorte manual	3-6.23
237	Matriz de corte (Defínición y nomenclatura)	3-7.11
238	Matriz de corte (Conjuntos principales)	3-7.11
239	Matriz de corte (Espiga)	3-7.12
240	Matríz de corte (Placa superior)	3-7.12
241	Matriz de corte (Placa de choque)	3-7.12
242	Matriz de corte (Placa porta punzones)	3-7.12
243	Matriz de corte (Placa guía)	3-7.12
244	Matriz de corte (Guías laterales)	3-7.12
245	Matriz de corte (Placa matriz)	3-7.12
246	Placa base (Tipos y fijación)	3-7.12
247	Placa base universal (Dimensiones)	3-7.12
248	Matriz de corte (Punzones)	3-7.12
249	Pilotos centradores	3-7.12
250	Pasadores	3-7.12

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por núme ro de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, REC-TIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNI CO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIEN TAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
251	Corte en matricería (Proceso)	3-7.13
252	Corte en matricería (Juego, cálculo y aspecto)	3-7.13
253	Esfuerzo de corte	3-7.13
254	Paso	3-7.14
255	Sistema de avance (Topes y cuchillas de avance)	3-7.14
256	Disposición de la pieza en la tira	3-7.14
257	Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico)	3-7.12 3-7.13
258	Diagrama para determinar el espesor de la placa matriz	3-7.13
259	Dureza de las piezas	1-4.11
260	Aceros especiales para matricería (Características y aplicaciones)	1-2.61
261	Matrices de metal duro	3-7.11
262	Empleo de cerromatrix	3-7.11
263	Columnae y bujes	4-2.14
264	Bases con columnas y bujes (Armazones)	4-1.1
265	Tornillos "Allen" y cabeza cilíndrica	3-3.32
266	Resortes para matricería	4-3.9
267	Matrices de doble efecto	3-7.11
268	Chapas laminadas en frío Norma Din-1624	1-2.6
269	Prensas	4-6.1
270	Sistemas de seguridad (Prensas y matrices)	5-4.2

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
271	Matrices de doblar-curvar y enrollar (Definición y nomenclatura)	3-7.21
272	Fenómenos del doblado	3-7.23
273	Cálculo del desarrollo (Doblado)	3-7.23
274	Esfuerzo de doblado	3-7.23
275	Sistemas de dobladores	3-7.21
276	Matrices de embutir (Definición y nomenclatura)	3-7.31
277	Fenómenos de la embutición	3-7.33
278	Juego entre punzón y matriz (Embutido)	3-7.33
279	Radios de embutición	3-7.33
280	Desarrollo del embutido (Cálculo y número de operaciones)	3-7.33
281	Fórmulas para desarrollos	3-7.33
282	Lubricación (Embutido)	5-3.3
283	Esfuerzo de embutido (Definición y cálculo)	3-7.33
284	Embutidores (Tipos y aplicaciones)	3-7.31
285	Matrices progresivas (Definición y sistemas)	3-7.31
286	Matrices progresivas (Aplicaciones y tipos)	3-7.51
287	Molde de inyección (Definición y nomenclatura)	3-8.11
288	Molde de inyección (Clasificación)	3-8.11
289	Molde de inyección - Sistemas de extracción	3-8.13
290	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa impulsora)	3-8.13
291	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa impulsora-por espigas)	3-8.13

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.
Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
292	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Placa impul- sora-con camisa)	3-8.13
293	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por láminas)	3-8.13
294	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por acción retardada)	3-8.13
295	Molde de inyección - Sistemas de extracción (Por placa ex- tractora)	3-8.13
296	Molde de inyección - Sistema de extracción (Extracción por tirantes)	3-8.13
297	Molde de inyección - Sistema de extracción (Por aire comprimido)	3-8.13
298	Molde de inyección - Sistema de extracción (Por núcleo rotativo)	3-8.13
299	Molde de inyección (Sistema de alimentación indirecta)	3-8.14
300	Molde de inyección (Sistema de alimentación directa)	3-8.14
301	Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales aislados)	3-8.14
302	Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales calientes)	3-8.14
303	Molde de inyección (Entradas o punto de inyección)	3-8.12
304	Molde de inyección (Entrada restringida)	3-8,12
305	Molde de inyección (Entrada capilar)	3-8.12
306	Molde de inyección (Entrada en abanico)	3-8.12
307	Molde de inyección (Entrada en disco o diafragma)	3-8.12
308	Molde de inyección (Entrada en anillo)	3-8.12
309	Molde de inyección (Entrada en lengueta)	3-8.12
310	Molde de inyección (De dos placas)	3-8.11

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

-REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
311	Molde de inyección (De tres placas)	3-8.11
312	Molde de inyección	3-8.11
313	Molde de inyección (Refrigeración)	3-8.15
314	Molde de inyección (Aceros utilizados)	1-3.2
315	Molde de inyección (Columna guía y casquillo guía)	4-2.14
316	Molde de inyección (Espígas)	3-8.12
317	Molde de inyección (bebederos)	3-8.12
318	Materiales plásticos	3-8.61
319	Materiales plásticos (Contracción)	3-8.62
320	Máquina de inyección (Generalidades)	3-8.11
321	Molde de compresión (Definición y nomenclatura)	3-8.21
322	Molde de compresión (Clasificación)	3-8.21
323	Molde de compresión (De tope)	3-8.21
324	Molde de compresión (Positivo)	3-8.21
325	Molde de compresión (Semiposítivo)	3-8.21
326	Molde de compresión (De coquillas)	3-8.21
327	Molde de compresión indírecta o transferencia (Generalida- des)	3-8.31
328	Molde de compresión indirecta o transferencia (Integral)	3-8.31
329	Molde de compresión indirecta o transferencia (Con émbolo auxiliar)	3-8.31
330	Molde de compresión indírecta o de transferencia (de doble acción)	3-8.31
331	Prensas (Para moldeo de plástico)	4-6.2

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por núme ro de REFERENCIA. Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, REC-TIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNI CO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIEÑ TAS. (HIT.001 a 353) (cont.)

REFE- RENCIA	TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO	Código de temas
332	Proceso de acuñado en frío	3-8.14
333	Electroerosión (Principio, nomenclatura, funcionamiento)	3-4.4
334	Molde de soplado (Definición y funcionamiento)	3-8.51
335	Molde para soplado	3-8.51
336	Molde de soplado (Area de corte)	3-8.52
337	Molde para soplado (Refrigeración)	3-8.53
338	Rectificadora - Afiladora universal	3-4.22 3-4.23
339	Rectificadora-Afiladora universal (Platillos y mandriles porta-muelas)	3-4.22
340	Herramientas de corte (Angulos, tablas y perfiles)	3-4.11
341	Rectificadora - Afiladora universal (Morsa universal)	4-4.51
342	Piedra manual de afilar	3-4.38
343	Muelas diamantadas	3-4.22
344	Herramientas prismáticas con carburos metálicos (Normalí- zación y quiebra-viruta)	3-4.11
345	Rectificadora - Afiladora universal (Cabezales contra- puntas, brida limitadora, indicador de centro)	3-4.22
346	Rectificadora - Afiladora universal (Soporte universal con láminas)	3-4.22
347	Rectificadora - Afiladora universal (Cabezal porta-pieza)	3-4.22
348	Rectificadora - Afiladora uníversal (Accesorios especia les)	3-4.22
349	Angulos de incidencia (Tablas)	3-4.11
350	Fresas de corte frontal (Tablas de ángulos de incidencia y ángulos frontales)	3-4.15

VIII - Índice general de TEMAS TECNOLÓGICOS para "MECÁNICA GENERAL" por número de REFERENCIA.

Colecciones consideradas: MECÁNICO AJUSTADOR, TORNERO, FRESADOR, RECTIFICADOR, TRATADOR TÉRMICO, SOLDADOR POR ARCO, SOLDADOR OXIACETILÉNICO, MATRICERO (METALES), MATRICERO (PLÁSTICOS), AFILADOR DE HERRAMIENTAS. (HIT.001 a 353)

REFE- RENCIA	Título del tema tecnológico	Código de temas
351	Desplazamiento de la muela para obtener ángulo de incidencia (Cálculos y tabla)	3-4.22
352	Micrometro con apoyo en "V"	2-2.32
353	Fresas de perfil constante (Perfil normal e inclinado)	3-4.15

ADVERTENCIAS

- Las hojas incluídas a continuación, servirán de patrón para imprimir matrices o esténciles para máquinas offset de oficina, mimeógrafos u otro tipo de duplicadores.
 Deben ser tratadas con cuidado a fin de no dañar el papel, ni manchar su superificie.
- 2) Es conveniente que las hojas sean verificadas antes de realizar la impresión de las matrices, pudiendo retocarse con lápiz común o tintas de dibujo los trazos demasiado débiles, así como tapar las manchas e imperfecciones con "gouache" (témpera blanca).
- 3) Los agregados que deban hacerse a las hojas; por ejemplo código local, pueden escribirse en papel blanco y pegarse en el lugar correspondiente. El mismo procedimiento es adecuado para corregir erratas y otras faltas.

HOJAS DE OPERACION

0

COD. LOCAL:



Limar es desbastar o dar acabado con la ayuda de una herramienta llamada ma.

Limar superficie plana es la operación realizada con la finalidad de obtener un plano con un grado de precisión determinado (fig. 1). El ajustador ejecuta esta operación, frecuentemente, en la reparación de máquinas y en ajustes diversos.

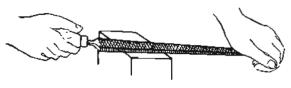


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCION

10 Paso Sujete la pieza, conservando la superficie a limar en la ción horizontal de manera que quede más alta que las mordazas de la morsa (fig. 2).


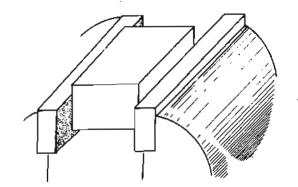


Fig. 2

OBSERVACIONES

1 Antes de sujetar la pieza, verifique si la morsa está en la alrecomendada tura (fig. 3); si fuera ne cesario, busque otro lugar de trabajo o use tarima.

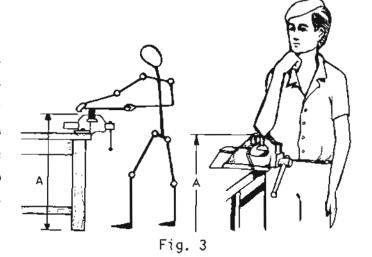

2 Las mordazas de la morsa deben cubrirse con material más blan do que el de la pieza, para proteger las caras acabadas.

COD. LOCAL:


29 Paso Lime la superficie.

a Tome la lima conforme la fig. 1.

PRECAUCION

ASEGURESE QUE EL MANGO DE LA LIMA ESTÉ BIEN SUJETO PARA EVITAR ACCIDENTES.

Fig. 4

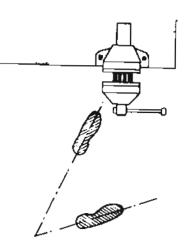

<u>b</u> Apoye la lima sobre la pieza, observando la posición de los pies (fig. 4).

<u>c</u> Inicie el limado, en movimiento hacia adelante, haciendo presion con la lima sobre la pieza. En el retorno, la lima debe correr libremente sobre la pieza.

OBSERVACIONES

El limado puede ser transversal o oblicuo (figs. 5 y 6).


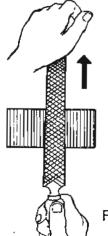


Fig. 5

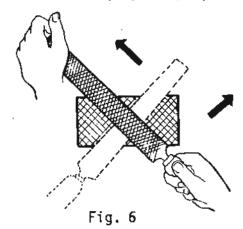


La lima tiene que ser usada en toda su longitud.

3 El ritmo del limado debe ser de 60 golpes por minuto, aproxima damente.

4 El movimiento de la lima debe ser dado solamente con los brazos. 5 La limpieza de la lima se hace

con la carda o cepillo (fig. 7).

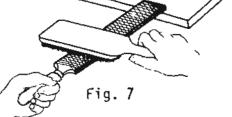

CINTERFO


OPERACION:

LIMAR SUPERFICIE PLANA

REFER.: HO.01/A 3/3

COD. LOCAL:

30 Paso Verifique si la superficie está plana, con regla de control según las posiciones señaladas (fig. 8) o sobre la mesa de trazado y control (fig. 9).

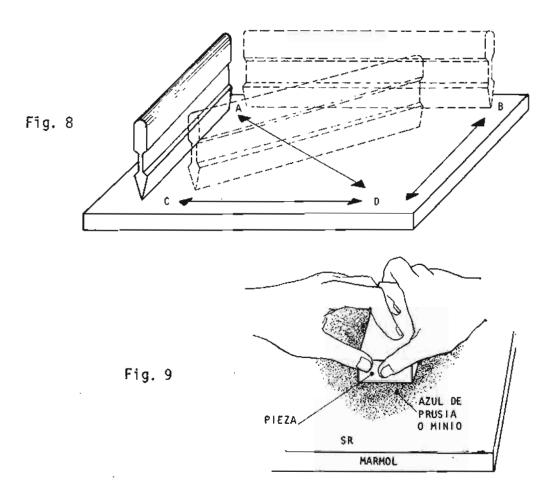

OBSERVACIONES

- Durante la verificación, el contacto de la regla sebe ser suave, sin deslizar el filo rectificado sobre la superficie.
- Compruebe sobre la mesa de control con azul de prusia o minio frotando la pieza contra la superficie de referencia (SR).

VOCABULARIO TECNICO

MORSA Tornillo de banco - Prensa de banco - Torno /

BANCO Entenalla /

MANGO Cabo /

CARDA Cepillo de lima - Cepillo de acero ✓

MORDAZAS Quijadas

MESA DE TRAZADO Y CONTROL Marmol ✓

OPERACION:

TRAZAR RECTAS EN EL PLANO

REFER.: HO.02/A

1/2

COD. LOCAL:

Es la operación por medio de la cual se pueden trazar, en un plano, rectas en diversas posiciones, tomando como base una línea o cara de referencia y en puntos previamente determinados, utilizando diferentes instrumentos (figuras abajo).

Esta operación se hace como paso previo a la ejecución de la mayoría de las operaciones en la construcción de piezas mecánicas para servir de guía o referencia.

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Pinte la cara de la pieza.


OBSERVACIONES

- 1 La cara debe estar limpia, lisa y libre de grasas.
- 2 La cara se puede pintar con tiza, barniz, albayalde o sulfato de cobre.

PRECAUCION

CUIDADO! EL SULFATO DE COBRE ES VENENOSO.

29 Paso Marque los puntos, por donde van a pasar las rectas (fig. 1).

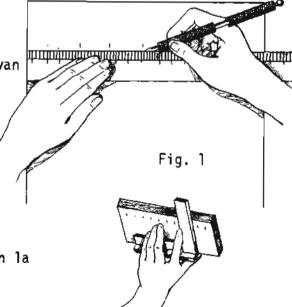

3º Paso Apoye la base de la escuadra en la cara de referencia (fig. 2).

Fig. 2

CINTERFOR 2da. Edición

COD. LOCAL:

49 Paso

Trace con punta de trazar las rectas haciendolas pasar por los puntos mar cados (fig. 3).


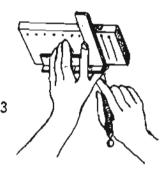


Fig. 3

OBSERVACIONES

1 Los trazos deben ser finos, nítidos y hechos de una sola vez.

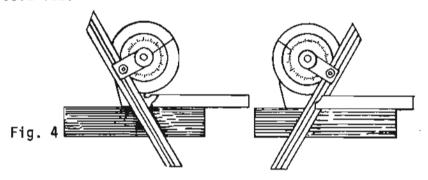

2 Para trazar rectas oblicuas, se procede de la misma utilizando el goniometro (fig. 4).

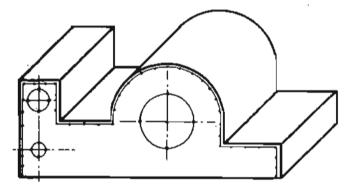


Fig. 5

3 Para efectuar operaciones de desbaste en piezas de fundición, los trazos deben ser punteados con granete (fig. 5).

VOCABULARIO TECNICO

GRANETE = punto de marcar / PUNTA DE TRAZAR = rayador ESCUADRA CON BASE : escuadra de sombrero MECÁNICO AJUSTADOR

COD. LOCAL:




CBC

Es la operación por medio de la cual se consiguen trazar arcos de circunfe rencia con radio determinado, dando movimiento de rotación a un instrumen-

Fig. 1

to denominado compas, que gira apoyando una de sus puntas en un punto denominado centro (fig. 1).

Esta operación se aplica en la construc ción de piezas en general, como para la ejecución de otras operaciones.

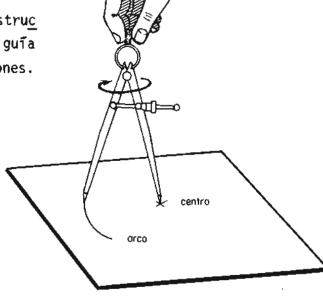

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Pinte la cara de la pieza.

20 Paso Determine el centro.

OBSERVACION

El centro del arco de circunferencia es determinado por la inter sección de dos líneas.

30 Paso Marque el centro.

> a Apoye la punta del granete en el punto determinado, inclinandolo para el frente con el fin de facilitar la locali zación de la intersección (fi gura 2).

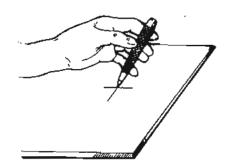


Fig. 2

CINTERFO

2da. Edició

CBC

TRAZAR ARCOS DE CIRCUNFERENCIA


COD. LOCAL:

_b Lleve el granete a la posición vertical y golpée levemen te con el martillo (fig. 3).

OBSERVACION

OPERACION:

Verifique si el punto coincide con la intersección de los trazos.

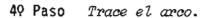

<u>a</u> Abra el compas hasta la medida determinada (fig. 4).



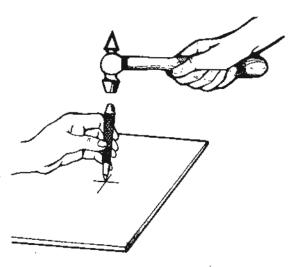


Fig. 3



<u>b</u> Apoye una de las patas en el centro marcado y trace arco de circunferencia, girando el compas en el sentido de las agujas del reloj (fig. 5).

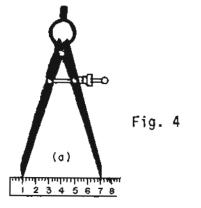

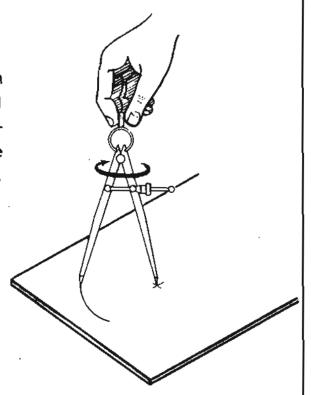

MECÂNICO AJUSTADOR

COD. LOCAL:

CBC


Esta operación se hace en metales de poco espesor y laminados finos (hasta 4mm aproximadamente). Se diferencia de las otras operaciones de limar por la necesidad de tener que fijar el material con la ayuda de medios auxiliares, tales como: trozos de madera, perfiles en escuadra, sargentos y clavos.

Se aplica en la construcción de plantillas, laminas para ajustes y otros. En esta operación se presentan dos casos: uno cuando se liman cantos otro cuando se liman caras.

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Trace.

20 Paso Sujete el material de manera que no se produzcan vibraciones al limar (figs. 1 y 2).

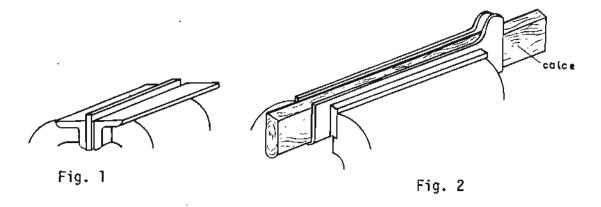

Pieza sujeta con perfiles en escuadra. Fig. 1

Fig. 2 Pieza sujeta con un calce de madera.

39 Paso Lime evitando las vibraciones.

OBSERVACION

Para eliminar las vibraciones y lograr un mejor limado,conduzca la lima segun muestra la fig. 3. La lima se desplaza en posición oblicua con relación a la pieza.


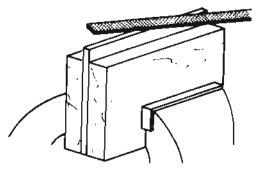


Fig. 3

COD. LOCAL:

40 Paso Verifique la superficie limada, con la regla.

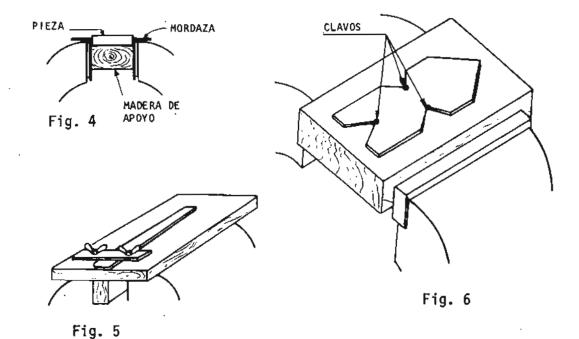

OBSERVACION

Cuando se trate de limar las caras de la chapa, esta se sujeta sobre madera, segun muestran las figs. 4, 5 y 6.


CINTERFOR 2da, Edició

1/2



Doblar chapa fina (espesor hasta 4mm aproximadamente) es modificar su forma, que normalmente se encuentra plana, transformandola en perfiles angula res, circulares o combinados.

Se consigue a través de la utilización de la morsa, martillos o macetas auxiliadas con mandriles o calzos para dar las formas deseadas (fig. 1). Las piezas ejecutadas por este proceso son utilizadas en forma unitaria en unión con otras piezas y en montajes.

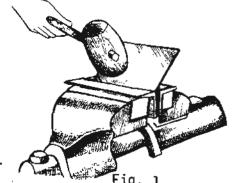

PROCESO DE EJECUCIÓN

19 Paso Sujete la pieza en la morsa, observando el trazado (fig. 2).

OBSERVACIONES

1 Cuando es necesario, deben usarse mordazas de protección.

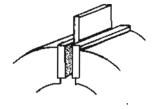


Fig. 2

2 Use accesorios, cuando sea necesario (figs. 3, 4 y 5).

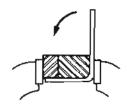


Fig. 3

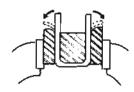


Fig. 4



Fig. 5

3 Para piezas mas grandes que la morsa, se usan perfiles en escuadra o calces (figs. 6 y 7).

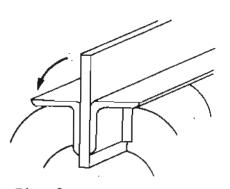


Fig. 6

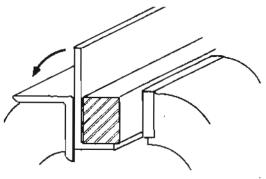


Fig. 7

CURVAR Y DOBLAR CHAPA FINA

COD. LOCAL:

29 Paso Doble y curve.

OBSERVACION

Pueden ser utilizados diversos procedimentos (figuras abajo).

PRECAUCION

ASEGURESE DE QUE EL MARTILLO Y EL MAZO ESTÉN BIEN ENCABADOS Y QUE LA PIEZA Y LOS SUPLEMENTOS ESTÉN BIEN SUJETOS.

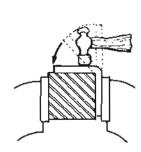


Fig. 8 Directamente con martillo, cuando la terminación no es de mucha importancia.

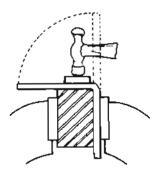


Fig. 9 Con el martillo una protección, para marcas de los golpes.

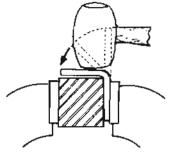


Fig. 10 Con mazo en los casos de chapa fina y metales blandos.


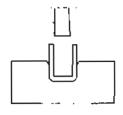


Fig. 11 Con estampas apropiadas, en los casos de varias piezas.

Fig. 12 Con tajaderas no cortantes, en casos especiales.

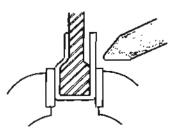

VOCABULARIO TÉCNICO √ MAZO - Maceta ✓

CINTERFOR Zda. Edición MECÁNICO AJUSTADOR


CIU0:8-41.05

COD. LOCAL:

CB(

Es una operación por medio de la cual se hacen agujeros con la acción de rotación y de avance de una broca sujeta en la taladradora (fig. 1). agujeros son hechos cuando hay que abrir roscas o introducir ejes, bujes, tornillos y remaches en piezas que pueden tener funciones aisladas o de conjunto.

AGUJEREAR EN LA TALADRADORA

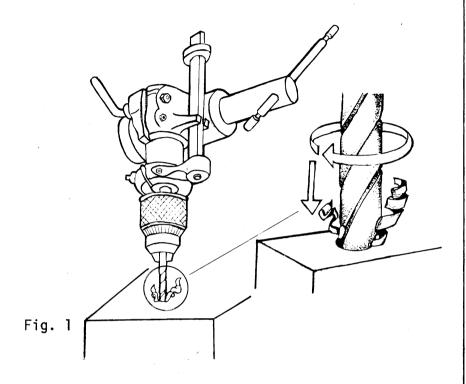


PROCESO DE EJECUCION

19 Paso - Sujete la pieza.

OBSERVACION

La sujeción depende de la forma y tamaño de la pieza; se puede sujetar en la morsa de la taladradora (fig. 2) o sobre la me-

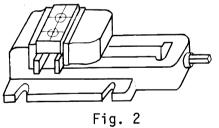

sa con alicates de presión, sargentos, bridas y otros (figs.3 y 4).

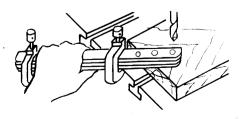


Fig. 3

PRECAUCION

PARA EVITAR PERFORAR LA MESA DE LA TALADRADORA, PONGA UN TROZO DE MADERA ENTRE LA PIEZA Y LA BASE DE APOYO DE ESTA (FIG.4).

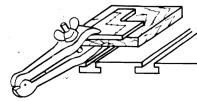


Fig. 4

CINTERFO. 2da. Edició



AGUJEREAR EN LA TALADRADORA

29 Paso - Fije la broca en el mandril (fig. 5).

OBSERVACIONES

1 Antes de fijar la broca, comprue be, con calibre con nonio, si tiene el diametro adecuado y si esta bien afilada.

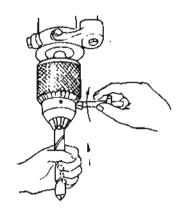


Fig. 5

- 2 En el caso de brocas de espiga cónica, fijela directamente al árbol de la máquina.
- 3 Para agujerear chapas delgadas, seleccione y afile la broca.
- 39 Paso Regule la rotación y el avance.
- 49 Paso Regule la profundidad de penetración de la broca.
 - Apoye la punta de la broca so bre la pieza, actuando en la palanca de avance (fig. 6).
 - <u>_b</u> Gire la tuerca de regulación hasta una distancia del tope igual a la profundidad de penetración, más la altura del cono de la broca (fig. 7).

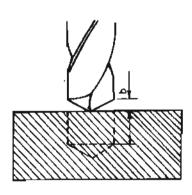


Fig. 7

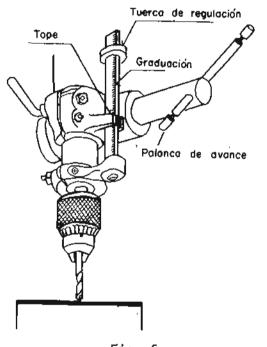


Fig. 6

OPERACION:

AGUJEREAR EN LA TALADRADORA

REFER.: HO.06/A 3/3

COD. LOCAL:

OBSERVACIÓN

Cuando el agujero es pasante, esa distancia debe tener 2 o 3 milimetros más para asegurar la salida de la broca.

59 Paso - Agujerēe.

PRECAUCION

LA BROCA Y LA PIEZA DEBEN ESTAR BIEN SUJETAS.

- _a Aproxime la broca a la pieza accionando la palanca de avance._b Centre la broca con el punto donde se va agujerear.
- <u>c</u> Ponga la maquina en marcha.
- <u>d</u> Inicie y termine el agujero.

OBSERVACIONES

- 1 El refrigerante utilizado debe ser adecuado al material.
- 2 Cuando se aproxime el final de la perforación, el avance de la broca debe ser lento.

VOCABULARIO TÉCNICO

REMACHE

- roblón ✓

ALICATE DE PRESIÓN - pinza de presión

AGUJEREAR

- taladrar 🗸

CALIBRE CON NONIO - pie de rey, pie de metro

COD. LOCAL:

Avellanar cónico es la operación que consiste en dar forma cónica al extremo de un agujero utilizando la taladradora y el avellanador. El avellanado permite alojar los elementos de unión, tales como tornillos y remaches, cuyas cabezas tienen esa forma (fig. 1).

PROCESO DE EJECUCION

- 19 Paso Sujete la pieza.
- 29 Paso Prepare la máquina.
 - . a Sujete el avellanador en el mandril porta-broca.

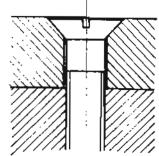


Fig. 1


OBSERVACION


La herramienta debe tener el mismo angulo que la cabeza del tornillo o remache.

- <u>b</u> Regule la rotación.
- 30 Paso Avellane el agujero de la pieza.
 - <u>a</u> Regule la profundidad del avellamado.
 - <u>b</u> Centre la herramienta con el agujero.

OBSERVACIONES

- l La profundidad del avellanado se puede determinar realizando una prueba en un material aparte.
- 2 En avellanados de precisión, se utiliza avellanador con guía (fig. 2).

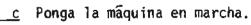

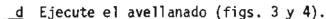

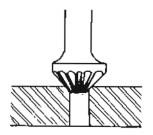


Fig. 3

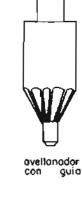


Fig. 2

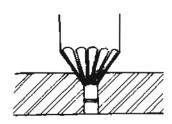


Fig. 4

COD. LOCAL:

OBSERVACIONES

- 1 El avance debe ser lento.
 - 2 El refrigerante debe estar de acuerdo con el material.

4º Paso - Verifique el avellanado con el tornillo a utilizar o con calibre de nonio (figs. 5 y 6).

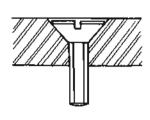


Fig. 5

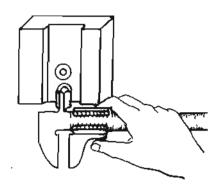


Fig. 6

VOCABULARIO TECNICO

AVELLANADOR - fresa cónica, fresa de avellanar.

CINTERFO:

• ->

OPERACION:

TRAZAR CON GRAMIL

REFER .: H 0. 08/A


1/4

COD. LOCAL:

Es la operación que consiste en trazar líneas paralelas a un plano de refe

rencia sobre el cual desliza el gramil (fig. 1). Se ejecuta esta operación, principalmente, en la determinación de centros de piezas, en el trazado de ranuras y rebajes.

Se trata de un trabajo importante del ajustador, pues de él dependerá, en mucho, el éxito de la ejecución de las operaciones de maquinado.

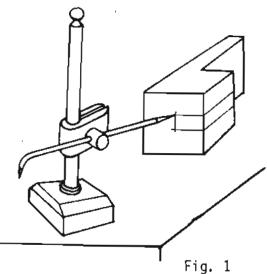

PROCESO DE EJECUCIÓN


TRAZAR PARALELAS A UN PLANO DE REFERENCIA

19 Paso Pinte las caras por trazar.

29 Paso Posicione la pieza.

OBSERVACIONES

Se posiciona directamente sobre la mesa de trazar, cuando existe una superficie plana de referencia en la pieza (fig. 2).

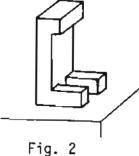


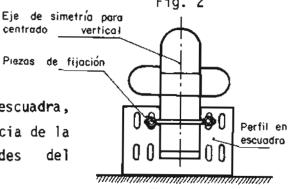


Fig. 3

centrado

2 Se sujeta con un perfil en escuadra, cuando la superficie de referencia de la pieza no atiende a las necesidades trazado (fig. 3).

3 Se utilizan calzos y/o gatos cuando no existe en la pieza superficie de refe rencia (fig. 4).

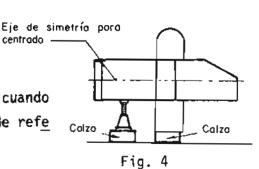

€)

TRAZAR CON GRAMIL


REFER.: HO. 08/A 2/4

2/4

CINTERFO


COD. LOCAL:

4 Se posiciona sobre prismas en V, cuando se trata de piezas cilindricas (fig. 5).

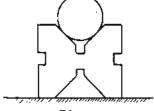

30 Paso Prepare el gramil.

<u>a</u> Tome la altura de la punta de trazar en la dimensión determinada (fig. 6) o con un punto de referencia (fig. 7).

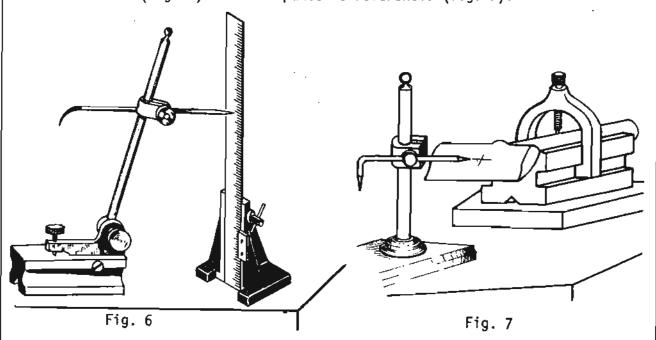

OBSERVACION

En caso de dimensiones de mayor precisión, utilice gramil con escala y nonio.

49 Paso Trace.

<u>a</u> Coloque el gramil en posición de uso.

OBSERVACION

La punta de trazar debe ser inclinada en el sentido del trazo (fig. 8).

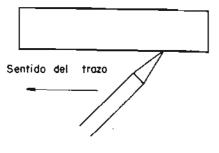


Fig. 8


| | "

COD. LOCAL:

<u>b</u> Apoye sobre el plano de referencia y trace.

OBSERVACION

Según las necesidades del trazado, el plano de referencia puede ser horizontal, vertical o inclinado (figs. 9 y 10).

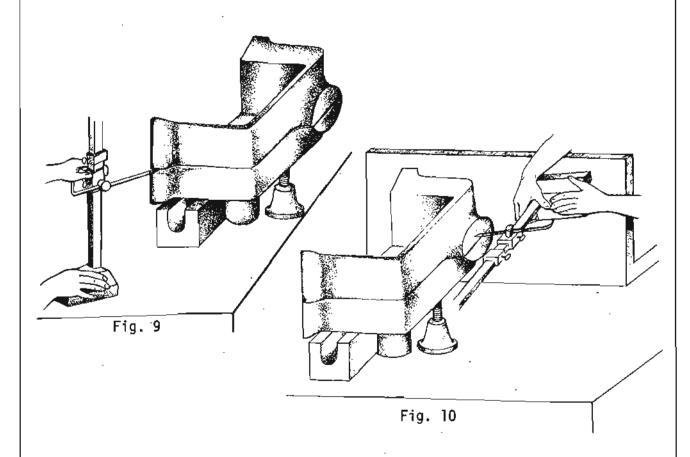

II DETERMINAR CENTROS DE PIEZAS CILINDRICAS

19 Paso Posicione la pieza sobre el prisma (fig. 11).


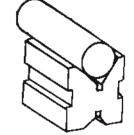


Fig. 11

Fig. 12

29 Paso Regule el gramil con una altura por encima del centro y más o menos a la mitad del radio (fig. 12).

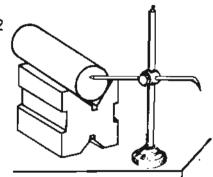

REFER.: HO.08/A

4/4

CINTERFO!

Zda. Edició

COD. LOCAL:


39 Paso Haga el primer trazo (fig. 13).

Gire la pieza en 1800 y haga un nuevo trazo (fig. 14), el 2°. 4º Paso

Gire en 900 y trace (fig. 15).(3er.trazo). 59 Paso

TRAZAR CON GRAMIL

Gire en 1800 y trace (fig. 16). (4°trazo). 69 Paso

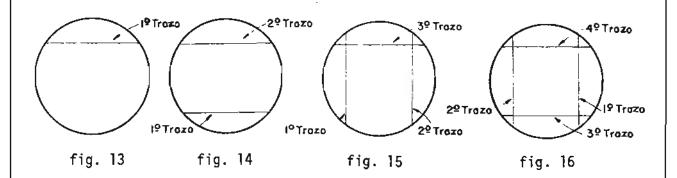

79 Paso Regule el gramil pasando por los puntos A y B y trace (fig. 17).

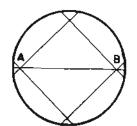


Fig. 17

89 Paso Gire a 900 y trace (fig. 18).

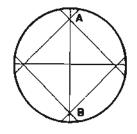


Fig. 18

VOCABULARIO TÉCNICO

PERFIL EN ESCUADRA Escuadra, cantonera

LIMAR SUPERFICIES PLANAS PARALELAS



Es la operación manual realizada con lima para obtener superficies planas y paralelas, utilizándose como elementos de control el gramil, el calibre con nonio, micrómetro o comparador, dependiendo de la precisión requerida. Generalmente, esta operación se realiza en la construcción de matrices, montajes y ajustes diversos.

PROCESO DE EJECUCION

10 Paso - Lime una cara hasta que quede plana, para servir de referencia al limado de la otra cara.

OBSERVACION

Se debe sacar el mínimo posible de material.

20 Paso - Trace la pieza.

- a Coloque la cara limada de la pieza sobre el mármol trazado.
- b Trace con gramil en todo su contorno para obtener una linea de referencia (fig. 1).


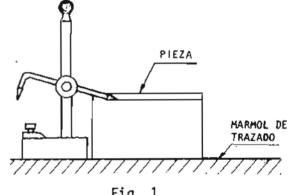


Fig. 1

PRECAUCION

CUIDADO DE NO HERIRSE CON LA PUNTA DE TRAZADO DEL GRAMIL.

- 30 Paso Lime el material en exceso de la otra cara, observando la linea de referencia.
- 40 Paso Verifique el paralelismo y la medida, utilizando ca libre con nonio (fig. 2).

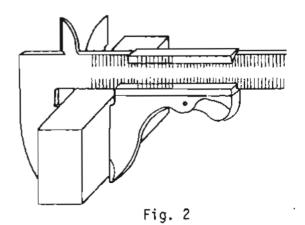

OPERACION:

REF. HO.09/A

2/2

LIMAR SUPERFICIES PLANAS PARALELAS

OBSERVACION

Para las piezas que requieren mayor precisión, se debe usar el com parador (fig. 3) o el micrómetro (fig. 4).

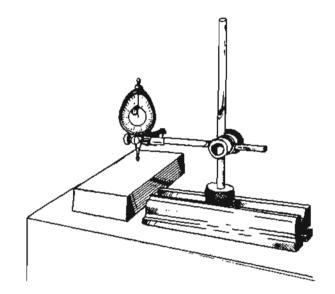


Fig. 3

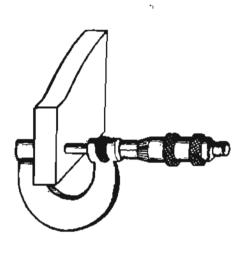


Fig. 4

COD. LOCAL:

Es una operación de limar plano por medio de la cual se obtienen superficies en ángulos recto, agudo o obtuso. Sus aplicaciones son variadas, como por ejemplo guías en diversos ángulos, "colas de milano", plantillas, cuñas y piezas de máquinas en general.

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso - Sujete la pieza y lime la cara de referencia.

20 Paso - Trace el ángulo previsto (figs. 1 y 2).

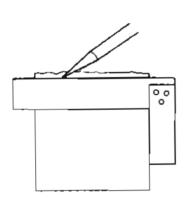


Fig. 1 Trazado con escuadra

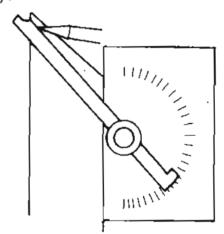


Fig. 2 Trazado con transportador

39 Paso - Lime el material en exceso, respetando el trazado.

OBSERVACION

Cuando el exceso de material es muy grande, se debe cortar antes de limar.

49 Paso - Termine de limar, verificando la planitud de la cara limada y el angulo (figs. 3, 4, 5 y 6).

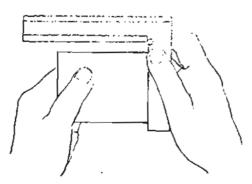


Fig. 3 Verificación de superficies en escuadra.

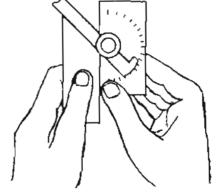
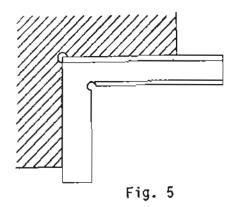


Fig. 4 Verificación de superficies con goniómetro.

CINTERFOR

2da, Edición

COD. LOCAL:



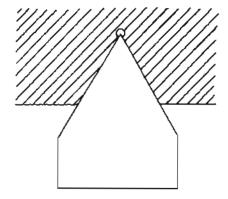
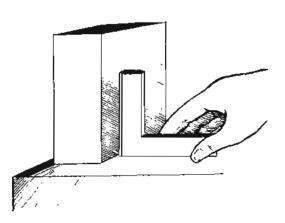


Fig. 6

OBSERVACION

Verificación con plantilla

Cuando las piezas tienen cierto espesor y el angulo es recto, la perpendicularidad de las caras limadas puede ser comprobada con escuadra o con un cilindro de precisión (figs. 7 y 8) sobre un mármol.






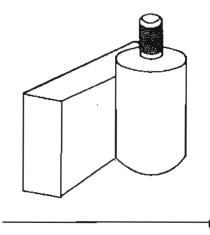


Fig. 8

MECÁNICO AJUSTADOR


Es una operación que permite cortar un material utilizando la sierra (fig. 1). Se emplea mucho en los trabajos de mecánica, y casi siempre precede a la realización de otras operaciones.

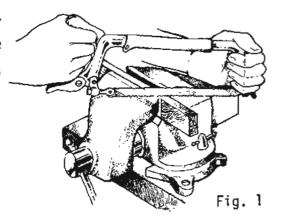

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso - Prepare la sierra.

- . <u>a</u> Selecione la hoja según el material y su espesor.
 - _b Monte la hoja en el arco con los dientes hacia adelante (fig. 2).

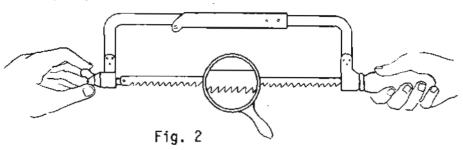

<u>c</u> Tense la hoja de sierra girando la tuerca con la mano (fig. 2).

29 Paso - Trace y sujete el material en la morsa.

OBSERVACIONES 1 El material debe sujetarse con la parte cortar hacia la mano derecha del

operador (fig. 3) y de las mordazas.

2 Cuando se trata de serrar material de poco espesor, este se sujeta por medio de pie zas auxiliares tales como: pe dazos de madera, perfiles en escuadra y otros (figs. 4 y 5).

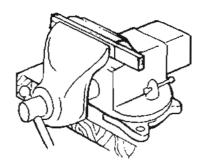


Fig. 3 Fig. 5

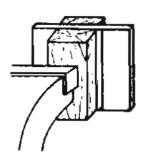


Fig. 4

3? Paso - Aserre.

OBSERVACIONES

1 El corte se debe iniciar colocando la sierra al trazo, guiándo la con el dedo pulgar (fig. 6) y ligeramente inclinada hacia adelante para evitar que se quiebren los dientes (fig. 7).

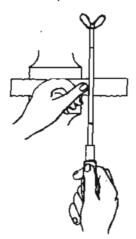


Fig. 6

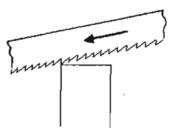


Fig. 7

- 2 Cuando el corte sea muy largo, la sierra debe ser montada conforme figura 8.
- 3 La presión de la sierra, sobre el material, se hace durante el avance, y no debe ser excesiva. En el retor no, la sierra debe correr libremente sobre el material.

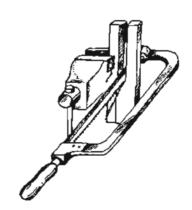


Fig. 8

- 4 La sierra debe ser usada en toda su longitud y el movimiento debe ser dado unicamente con los brazos.
- 5 El número de golpes no debe ser mayor de 60 por minuto.

PRECAUCION

CUANDO SE APROXIME EL FINAL DEL CORTE, DISMINUYA LA VELOCIDAD Y LA PRESION DE CORTE PARA EVITAR ACCIDENTES.

49 Paso - Afloje la hoja de sierra.

CINTERFOI 2da. Edici'

Fig. 1

Trazado

Fig. 2


MECÁNICO AJUSTADOR CIUO:8-41.05



Es una operación manual que consiste en cortar metal con cincel o buril, ba jo la acción de golpes de martillo (fig. I). Esta operación la ejecuta el ajustador para abrir ranuras, cortar cabezas de hacer canales de lubricación y cortar chapas.

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso - Trace, si es necesario (fig. 2).

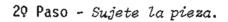

OBSERVACION

Cuando la pieza tenga las caras acabadas las mordazas de la morsa deben ser cubiertas con mordazas de material más blando que el de la pieza.

39 Paso - Cincele.

<u>a</u> Seleccione la herramienta.

OBSERVACIONES

- 1 En el caso de ranuras que deben ser acabadas a lima, se debe dejar el material necesario para esa ope ración.
- 2 En caso de ranuras muy anchas, se abren varias ranuras para facilitar la operación (fig. 3).
- 3 Para facilitar el inicio del corte y evitar al final del mismo la rotura de la viruta sobre el tra zo, en algunos casos se hacen chaflames en los extremos (fig. 4).

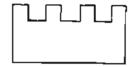


Fig. 3

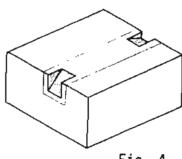


Fig. 4

CINTERFOR 2da. Edición



CINCELAR


COD. LOCAL:

4 Para facilitar el corte y tener una mejor guía, se recomienda hacer cortes de sierra paralelos a los trazos (fig. 5).


5 La forma de la herramienta varía de acuerdo con el trabajo por

realizar (figs. 3 y 6).


OPERACION:

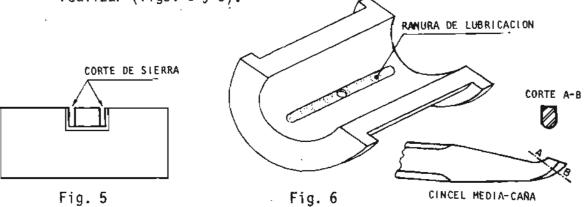

<u>b</u> Tome el cincel (fig. 7) y el martillo (fig. 8).

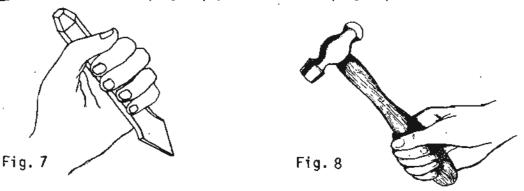

<u>c</u> Golpee con el martillo la cabeza del cincel, dirigiendo la vis ta al corte de éste (fig. 9).

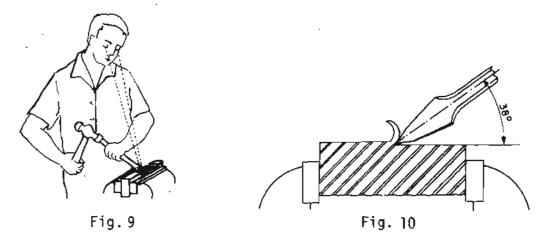

OBSERVACIONES

I El cincel debe mantenerse en la posición que indica la fig. 10.

2 Aumentando la inclinación del cincel, este tiende a penetrar en el material (fig. 11) y disminuyendo la inclinación, tiende a deslizarse fuera del material (fig.12).

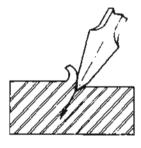


Fig. 11



Fig. 12

PRECAUCION

AL FINAL DEL CORTE DISMINUYA LA INTENSIDAD DE LOS GOPLES PARA EVI TAR UN POSIBLE ACCIDENTE.

3 En el caso de cortar chapas, se procede como indica la figura 13.



Fig. 13

VOCABULARIO TECNICO

RANURAS - canales ✓


dar condiciones de corte (fig. 1).

AFILAR HERRAMIENTAS DE USO MANUAL

REFER.: HO. 13/A 1/3

COD. LOCAL:

Es la operación que consiste en preparar el filo o la punta de las herramien tas en la esmeriladora con la fina lidad de facilitar la penetración o

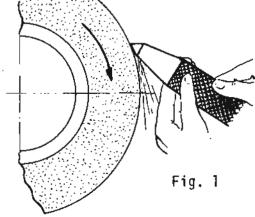

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Accione la esmeriladora.

PRECAUCION

TODOS LOS TRABAJOS DE ESMERILADO IMPLICAN LA NECESIDAD DE PROTE-GER LOS OJOS MEDIANTE EL USO DE LENTES.

OBSERVACION

La piedra debe ser rectificada, si es necesario.

29 Paso Asegure la herromienta en posición de afilar con las dos manos (fig. 2)

PRECAUCION

LA HERRAMIENTA DEBE SER TOMADA CON FIRMEZA Y ACERCADA À LA MUELA CUIDADOSAMENTE (fig. 3).

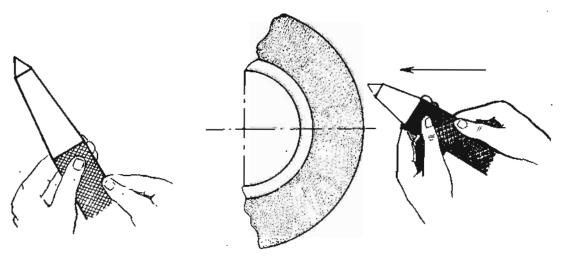


Fig. 2

Fig. 3

2de. Edici-


COD. LOCAL:

30 Paso Afile la herramienta

Realice el contacto de la herramienta con la muela, mantenien dola por encima del centro

de la misma (fig. 4).

b Mueva la herramienta, según el caso, conforme lo indi cado en las figuras 5, 6, 7 y 8.

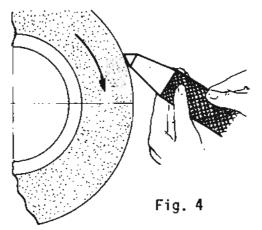


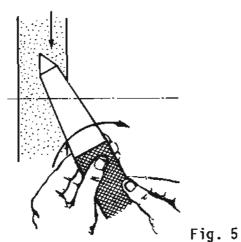


Fig. 5 Afilar granete


Afilar punta Fig. 6 de l compas. Solamente la parte


externa de la punta ·

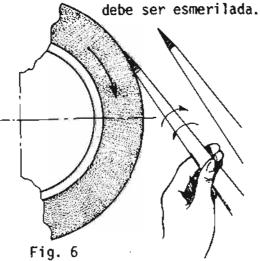

Afilar punta Fig. 7 trazar.

La punta de trazar debe apoyarse leve mente sobre la muela.

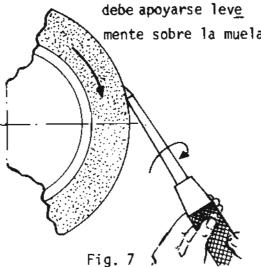

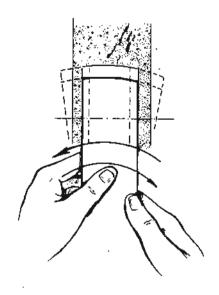

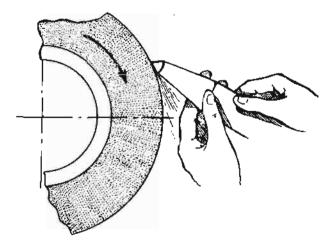


Fig. 8

Fig. 8 Afilar cincel


OBSERVACION

Periódicamente se introducen las herramientas en agua para evitar que se calienten excesivamente.

PRECAUCION

CUIDADO CON LAS PUNTAS DE LAS HERRAMIENTAS AFILADAS.

49 Paso Verifique el ángulo de las herramientas con plantilla (fig.9) o go niometro (fig. 10).

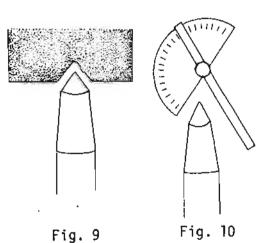

VOCABULARIO TÉCNICO

ESMERILADORA - Amoladora

PIEDRA DE ESMERIL - Muela

1/2

COD. LOCAL:

La ejecución de roscas internas para introducir tornillos de diámetros de-

terminados se hace con un juego de ma chos en agujeros previamente ejecutados. Los machos se introducen progre sivamente por medio de movimientos circulares alternativos transmitidos por un porta machos (fig. 1). Se hace en la construcción de bridas, tuer cas y piezas de máquinas en general.

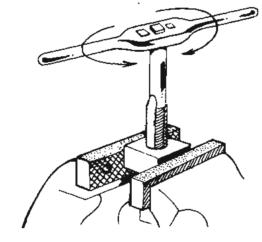


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCION

10 Paso Sujete la pieza en la morsa.

OBSERVACION

Siempre que sea posible, el agujero para roscar debe colocarse en posición vertical.

20 Paso Inicie la rosca.

- a Tome el primer macho.
- b Coloque el primer macho en el porta machos.

OBSERVACION

El tamaño del porta machos debe ser proporcionado al tamaño del macho.


<u>c</u> Introduzca el macho en el agujero girándolo en forma continua hasta iniciar el corte.

39 Paso Compruebe la perpendicularidad (fig. 2) y corrija si es necesario.

49 Paso Termine de pasar el primer macho.

OBSERVACIONES

1 El lubricante debe selec cionarse según las características del material a roscar.

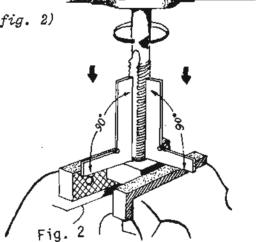

REFER.: HO. 14/A 2/2



ROSCAR CON MACHOS A MANO

COD. LOCAL:

Cuando note que la resistencia al corte es elevada, gire macho en sentido contrario pa-

ra quebrar la viruta (fig. 3).

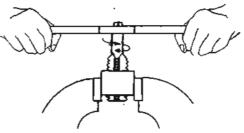


Fig. 3

50 Paso Termine la rosca.

- Pase el segundo macho con movimientos circulares alternativos.
- Pase el tercer macho con movimiento circular continuo.

OBSERVACIÓN

En el caso de roscar aguje ros sin salida, gire el ma cho con más cuidado cuando vaya llegando al final para evitar quebrarlo (fig.4). y tenga referencia de cuanto debe introducirlo.

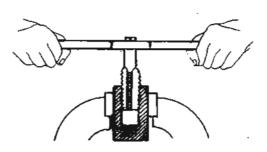


Fig. 4

VOCABULARIO TÉCNICO


PORTA MACHOS - manija, gira machos, barrote.


CINTERFO 2da. Edici

REFER.: HO. 15/A 1/2

COD. LOCAL:

Es producir una superfície curva interna o externa por la acción manual de una lima media-caña, redonda o paralela, a través de movimientos combinados (figs. 1 y 2).

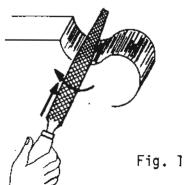

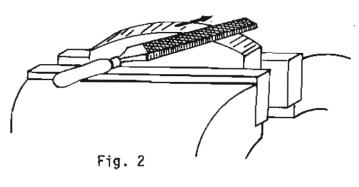

Entre las principales aplicaciones de esta operación, podemos citar la eje cución de plantillas, matrices, guías, dispositivos y chavetas (figs.3 y 4).

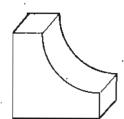


Fig. 3 Plantilla.


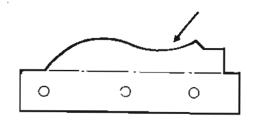


Fig. 4 Plantilla de guía para torno copiador.

PROCESO DE EJECUCION

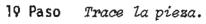

29 Paso Sujete la pieza.

39 Paso Corte el material sobrante (figs. 5, 6 y 7).

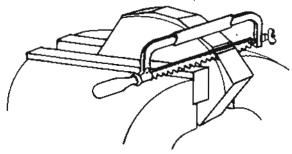


Fig. 5 Con si<u>e</u> rra.

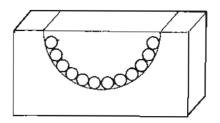


Fig. 6 Con taladrado equi distante, tangencial y con buril.

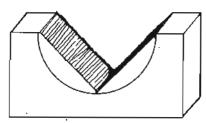


Fig. 7 Con sierra.

40 Paso Lime.

- a Desbaste respetando el trazo.
- b Acabe.

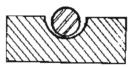


Fig. 8

OBSERVACIONES

l En el caso de limar superfície cóncava, la curvatura de la lima debe ser menor que la curvatura a ser limada (figs. 8 y 9).



Fig. 9

2 El movimiento de la lima debe ser dado según muestran las fi guras 10, 11, 12 y 13.

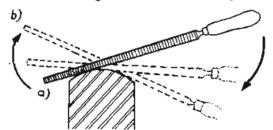


Fig. 10 Limado convexo.

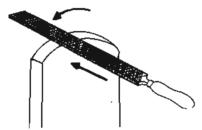
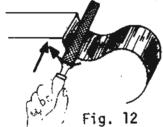


Fig. 11 Limado convexo



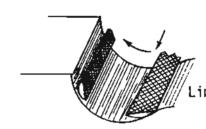
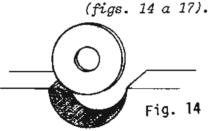


Fig. 13 Limado concavo.

Compruebe la curvatura con plantilla 59 Paso



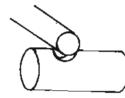


Fig. 15

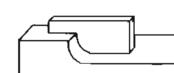


Fig. 16

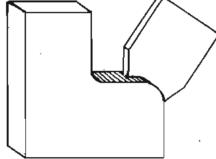


Fig. 17

OBSERVACION

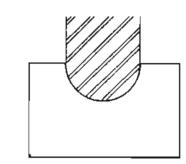


Fig. 18

En caso de que la pieza sea de material grueso verifique la escuadra de la superficie.

CINTEREC

CEPILLAR HORIZONTALMENTE, SUPERFICIE PLANA Y SUPERFICIE PARALELA

REFER.: HO. 16/A 1/4

COD. LOCAL:

Es la operación mecánica que se ejecuta a través del desplazamiento longitudinal de la herramienta, combinado con el desplazamiento transversal de la pieza sujeta a la mesa (fig. 1). Esta operación es ejecutada para obtener superficies de referencia y posibilitar futuras operaciones en piezas tales como: reglas, bases, guías y bancadas de máquinas.

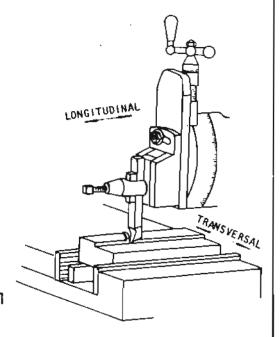


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCION

I CEPILLAR HORIZONTALMENTE SUPERFICIE PLANA

19 Paso Fije la pieza.

- <u>a</u> Limpie la mesa y la morsa de la máquina.
- <u>b</u> Fije la morsa en la mesa de la máquina en la posición indica da en la fig. 2.
- <u>c</u> Fije la pieza en la morsa y apriete suavemente.

OBSERVACIONES

- 1 La pieza debe fijarse de modo que permita el cepillado en el sentido longitudinal.
- 2 En casos de piezas delgadas, gire la morsa como indica la figura 3.
- 3 En el caso de que haya rebabas en la superficie de apoyo de la morsa, elimínelas.
- 4 La pieza debe fijarse por arriba de las mordazas de la morsa de 3 o 4 mm en más del espesor a rebajar.

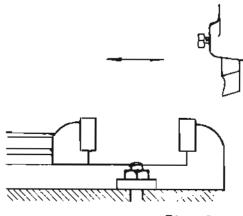


Fig. 2

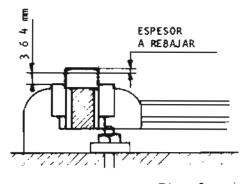


Fig. 3

CEPILLAR HORIZONTALMENTE, SUPERFICIE PLANA Y SUPERFICIE PARALELA

REFER.: HO. 16/A 2/4

COD. LOCAL:

Ø>>

Fig. 4

CINTERFO 2ds. Edici-

d Golpée ligeramente la pieza para permitir un buen apoyo y apriete firmemente la morsa.

OBSERVACION

En superficies ya mecanizadas, se golpea con mazo o martillo de material más blando que la pieza.

20 Paso

Fije la herromienta.

a Coloque el porta herramienta en el soporte y apriete el tornillo (fig. 4).

b Fije la herramienta de desbastar (fig. 5).


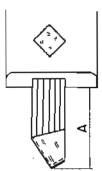


Fig. 5



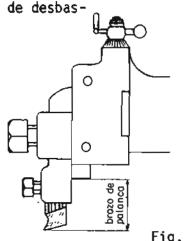


OBSERVACION

El brazo de palanca de la herramienta debe ser el menor posible (fig. 6).

39 Paso Prepare la maquina.

a Aproxime la punta de la herramienta dejandola mas o menos 5 mm encima la superficie a cepillar (fig. 7). <u>b</u> Regule y centre el recorrido de la herramienta (fig. 8).

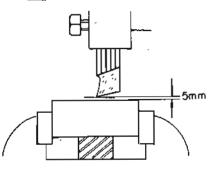

<u>c</u> Lubrique la māquina.

Fig. 7

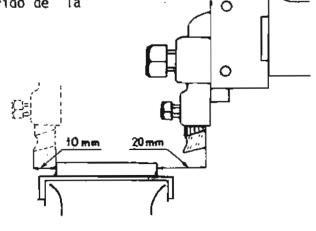


Fig. 8

SUPERFICIE PLANA Y SUPERFICIE PARALELA

4º Paso Cepille la superficie.

- a Aproxime la herramienta a la pieza con la máquina en marcha hasta hacer contacto.
- <u>b</u> Desplace el material hacia afue ra de la herramienta (fig. 9) y pa re la máquina.
- c Tome referencia, gire y fije el anillo graduado en cero (fig. 10).
- <u>d</u> Dé la profundidad de corte y des baste.

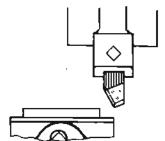


Fig. 9

OBSERVACION

Si se trata de material blando, inicie el desbaste con pasadas pro fundas.

e Pongala máquina en marcha y aproxime laterlamente la pieza a la herramienta hasta tomar contacto.

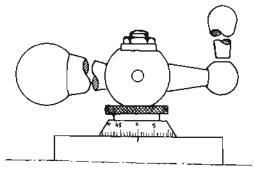



Fig. 10

f Acople el avance autómatico (fig. 11) y cepille la cara.


OBSERVACION

Deje 0,2 a 0,3 mm para el acabado.

g Pare la máquina al obtener la superficie cepillada.

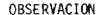

Cuando se requiere una superfi cie bien acabada, se da la última pasada con herramiente de alisar (fig. 12).

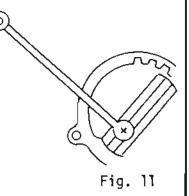

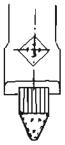


Fig. 12

CINTERPOL 2da. Ediciô

CEPILLAR HORIZONTALMENTE, SUPERFICIE PLANA Y SUPERFICIE PARALELA

II CEPILLAR SUPERFICIE PLANA PARALELA

19 Paso Fije a pieza (fig. 13).

(Vea las observaciones parte I - primer paso).

- <u>a</u> Apoye la pieza sobre dos calces paralelos iguales.
- b Utilice dos cuñas, una en cada mandíbula, dándoles inclinación de modo que se posibilite la fijación y el apoyo total de la superficie cepillada con los calces.


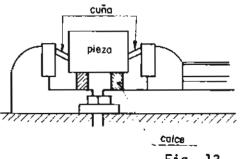


Fig. 13

- 29 Paso Cepille la superficie. (Vea parte I - 49 Paso).
- Verifique las medidas y el paralelismo, con el calibre de nonio 39 Paso (fig. 14).

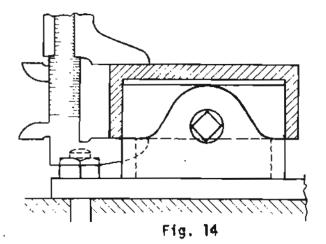

OBSERVACIONES

- l La medida es tomada con la pieza fija en la morsa.
- 2 El paralelismo se verifica midiendo en varios puntos. Si es necesario, suelte, retire las rebabas y limpie la pieza.

VOCABULARIO TÉCNICO V PARALELOS - calces

MECÁNICO AJUSTADOR CIUO:8-41.05


COD. LOCAL:



CEPILLAR VERTICALMENTE SUPERFICIE PLANA

Es la operación que consiste en obtener verticalmente una superficie plana, a través de dos movimientos combinados de la herramienta, uno longitudinal y otro vertical descendente (avance - fig. 1). Se realiza también con el movimiento longitudinal de la herramienta, combinado con el movimiento vertical ascendente de la mesa (avance - fig. 2).

Se aplica para obtener superficies de referencias y superficies perpendiculares en piezas tales como: prismas, paralelos, guías y bancadas de máquinas.

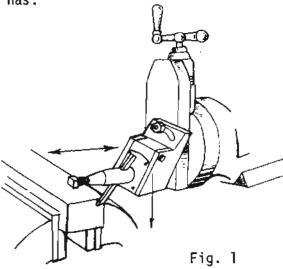

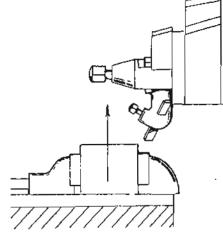


Fig. 2

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Sujete la pieza.

OBSERVACION

En el caso de no ser posible la fijación con la morsa, se utilizan perfiles en escuadra o bridas directamente sobre la mesa (fig. 3).

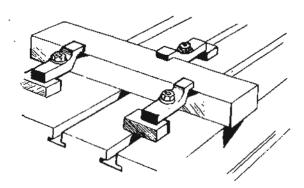


Fig. 3

2da. Edición

CEPILLAR VERTICALMENTE SUPERFICIE PLANA

COD. LOCAL:

29 Paso Fije la herramienta.

a Incline el batiente (fig. 4).

OBSERVACION

La inclinación del batiente permite que la herramienta se aparte de la pieza durante el retorno, evitando que ella rasque la cara cepillada.

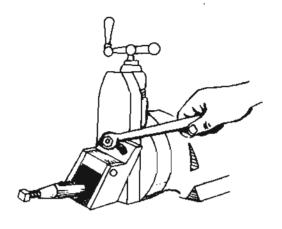


Fig. 4

- _b Coloque el porta herramienta, la herramienta y apriete.
- 30 Paso Prepare la maquina.
 - _a Lubrique.
 - <u>b</u> Determine el número de carreras por minuto.
 - c Regule el recorrido del cabezal.
- 49 Paso Cepille la superficie.
 - _a Ponga la máquina en marcha.
 - b Aproxime la herramienta al material.
 - _c Dé la profundidad de corte desplazando la mesa. PRECAUCION

LA PROFUNDIDAD DE CORTE SE DEBE DAR CON LA MAQUINA PARADA.

d Cepille con avance manual del carro (fig. 5).

OBSERVACIONES

- 1 En los casos de superficies verticales muy grandes, donde el recorrido del carro no es suficiente, se cepilla levantandose la mesa verticalmente.
- 2 Si es necesario, se utiliza refrigerante adecuado.
- 3 Esta operación se puede realizar con la utilización del automático ascendente de la mesa o del descendente del carro.

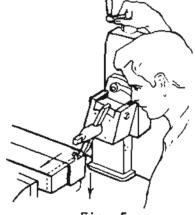


Fig. 5


MECÁNICO AJUSTADOR CIUO:8-41.05

CEPILLAR SUPERFICIE PLANA EN ANGULO

Es obtener una superficie plana en angulo, producida por la acción de una herramienta sometida a dos movimientos: uno alternativo y otro de avance manual. Este último es producido por medio del carro porta-herramientas inclinado con relación a una superficie de referencia (figs. 1 y 2).

También se puede realizar por medio del cepillado horizontal, fijando pieza según una inclinación determinada.

Se aplica esta operación en la ejecución de guías prismáticas para máqui~ nas, reglas de ajuste y bloques en "V" para trazado.

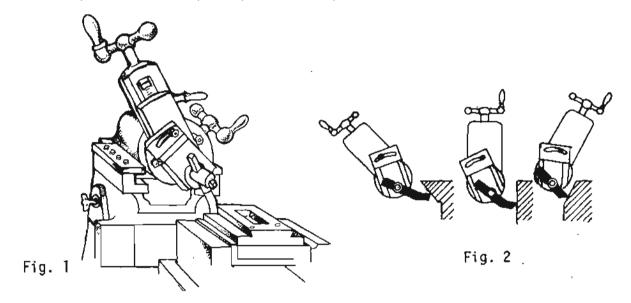


PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Trace.

29 Paso Sujete la pieza.

OBSERVACION

La sujección de la pieza puede hacerse en la morsa o sobre la me sa (figs. 3 y 4).

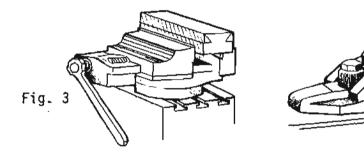

39 Paso Sujete la herramienta.

OBSERVACION


La herramienta debe estar bien afilada, tomando en cuenta el angulo por ejecutar.

Fig. 4

CINTERFO 2da. Edici


49 Paso Prepare la maquina.


- a Lubrique la maquina.
- <u>b</u> Regule y centre la carrera.
- <u>c</u> Incline el carro porta-herra mientas (fig. 5).

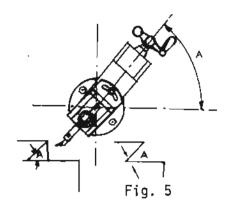

OBSERVACIONES

1 La inclinación puede ser para angulos agudos o obtusos. 2 Cuando el angulo es agudo (fig. 6), la inclinación igual a 900 - A.

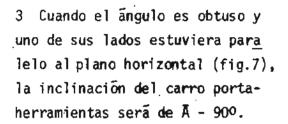

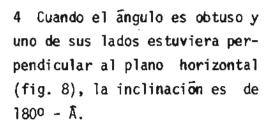

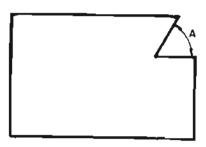


Fig. 6

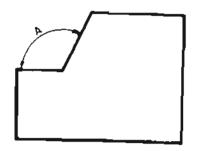


Fig. 7



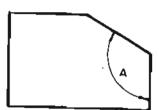


Fig. 8

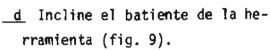

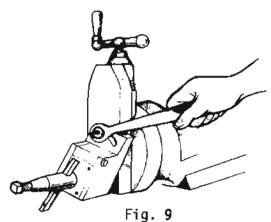

OBSERVACION

El soporte de la herramienta se inclina en sentido contrario a de la inclinación del carro, para evitar que la herramienta dañe la superficie cepillada.


- <u>e</u> Regule el número de carreras por minuto.
- <u>f</u> Regule la profundidad de corte.

59 Paso Cepille, guiandose por el trazado.

<u>a</u> Verifique y, si es necesario, corrija la inclinación del carro.

OBSERVACION

Para la obtención de ángulos por medio del cepillado horizontal, la pieza debe sujetarse en la morsa o sobre calzos (fig. 10).

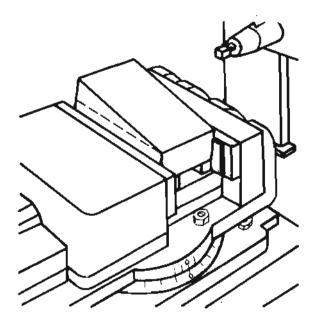

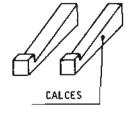


Fig. 10

ENROLLAR ALAMBRE EN FORMA HELICOIDAL (EN LA MORSA)

REFER.: HO. 19/A | 1/3


COD. LOCAL:

Es la operación manual por medio de la cual se hacen resortes helicoidales con alambre de acero de diametro hasta 1,5mm aproximadamente.

Se realiza por medio del enrolla

Se realiza por medio del enrolla miento de un alambre de acero so bre una varilla de diametro previamente determinado, al girarla entre dos pedazos de madera suje tas en la morsa (fig. 1).


Se utiliza en los conjuntos $mec\bar{\underline{a}}$ nicos tales como palancas, pedales y otros.

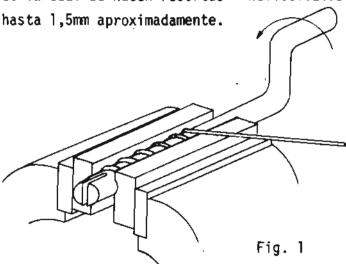

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Prepare dos calces de madera (fig.2).

OBSERVACION La madera debe tener suficiente dureza, para resistir la presión del alambre.

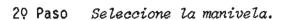

OBSERVACIONES

1 El diámetro de la varilla depende de la dureza y del diáme tro del alambre.

2 Se recomienda hacer pruebas para determinar el diámetro exacto de la varilla. En general, este diámetro debe ser 7/8 del diámetro interior del resorte.

39 Paso Sujete en la morsa la manivela y los calces (fig. 3).

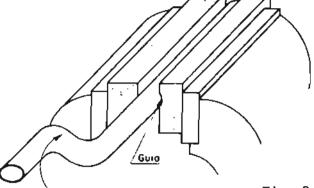


Fig. 3

Fig. 2

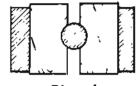


Fig. 4

49 Paso Gire la manivela con el fin de formar la guía en la madera(fig. 4).

ENROLLAR ALAMBRE EN FORMA HELICOIDAL (EN LA MORSA)

REFER.:HO. 19/A

2/3

COD. LOCAL:


59 Paso Introduzca la punta del alambre en el agujero o ranura de la varilla (fig. 5).

OBSERVACIONES

1 El alambre debe entrar por encima de la varilla.

2 Para hacer resortes con espira a la izquierda, la manivela debe colocarse según la fig. 6.

3 Para hacer resortes con espiras a la derecha, la manivela debe colo carse según la fig. 1.

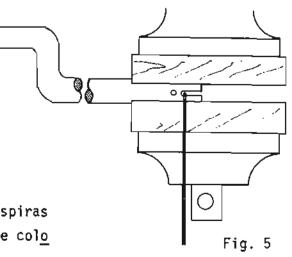

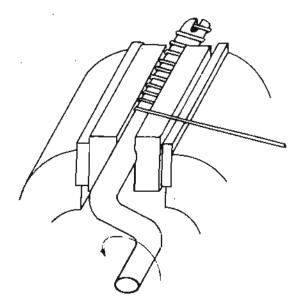


Fig. 6 Espira a la izquierda.

69 Paso *Enrolle*, girando la manivela en el sentido contrario a la posición del alambre.

OBSERVACIONES

- l La distancia entre las espiras se obtiene inclinando el alambre en el sentido de avance de las mismas.
- 2 En construcción de resortes de tracción debe mantenerse el alambre en escuadra con la mordaza de la morsa.

CINTERFO



ENROLLAR ALAMBRE EN FORMA HELICOIDAL (EN LA MORSA)

REFER.: HO.19/A 3/3

COD. LOCAL:

7º Paso Retire el resorte.

- <u>a</u> Elimine la tensión del resorte, girando ligeramente la maniv<u>e</u> la en sentido contrario.
- b Abra la morsa.

PRECAUCION

LA MORSA DEBE ABRIRSE CON CUIDADO, PUES EL RESORTE PUEDE SALTAR DEBIDO A LAS TENSIONES.

AFILAR BROCAS HELICOIDALES

REFER.: HO.20/A 1/2

COD. LOCAL:

Es la operación que consiste en preparar los filos de las brocas con la fi-

nalidad de facilitar la penetración y las condiciones de corte (fig. 1). Se realiza por medio de muelas abrasivas que generalmente $g\underline{i}$ ran a altas revoluciones, montadas en ejes $i\underline{m}$ pulsados por un motor eléctrico. Dos son las maneras de ejecutarla: a mano o con disposit \underline{i} vos especiales.

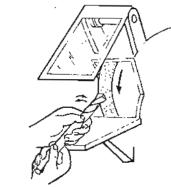


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Accione la amoladora.

PRECAUCION

TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON AMOLADORAS IMPLICAN LA NECESI-DAD DE PROTEGER LOS OJOS.

29 Paso Asegure la broca y aproximela a la muela (fig. 1).

OBSERVACION

El filo de la broca debe estar en posición horizontal.

PRECAUCION

LA BROCA DEBE ASEGURARSE CON FIRMEZA Y ACERCARSE A LA MUELA CUIDA DOSAMENTE.

39 Paso Afile uno de los filos.

- <u>a</u> Realice el contacto de la broca con la muela observando las in clinaciones convenientes (fig. 2).
 - A Inclinación para obtener el angulo de la punta.
 - B Inclinación para obtener el angulo de incidencia.


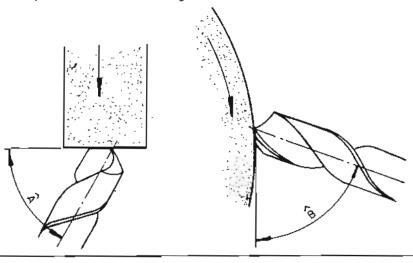


Fig. 2


2da. Edición AJ

b De movimientos giratorios a la broca hasta que el punto de contac to de la misma con la muela recorra toda la superficie desde el punto A hasta el punto B (fig. 3).

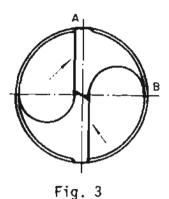

OBSERVACIONES

- I Los angulos de la broca se determinan consultando la tabla.
- 2 Se debe evitar que la broca se destemple, refrigerándola agua.
- 49 Paso Verifique el ángulo de la broca utilizando galgas (fig. 4) o transportador (fig. 5). Si es necesario, repita el tercer paso hasta que se obtenga el fi lo perfecto.

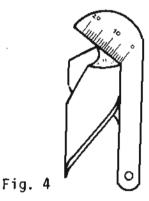

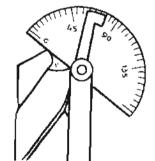


Fig. 5

- 50 Paso Afile el otro filo y verifique siguiendo lo indicado en los pasos tercero y cuarto, cuidando también que ambos filos sean de igual longitud.
- 69 Paso . Verifique la dimensión de los filos.

OBSERVACION

Use la escala de la galga (fig. 4).

Es la operación por medio de la cual se corta un material con una hoja de sierra (cinta), sometida a un movimiento continuo uniforme. (fig.1). Los cortes pueden ser rectos, curvos o mixtos, con o sin salida. Esta operación, por ser rapida y de facil ejecución, es aplicada en la pre paración de piezas a ser mecanizadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

10 Paso Trace y marque el material.

20 Paso Seleccione las hojas de sierra y las guías.

OBSERVACIONES

- 1) El ancho de la hoja de sierra varia según el corte.
- 2) El número de dientes debe estar de acuerdo con el espesor y dureza del material.
- 3) El largo generalmente es espe cificado en la maquina y puede, también, ser calculado de acuerdo con los diámetros de los lantes y la distancia entre centros.
- 4) Las guías se seleccionan en función del ancho de la hoja sierra.


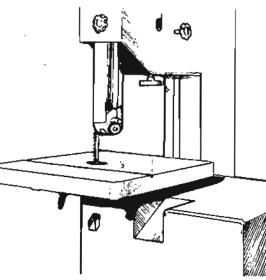


Fig. 2

Monte la sierra. 30 Paso

- <u>a</u> Cambie las guías, si fuera necesario.
- <u>b</u> Afloje el tensor (fig. 2).
- <u>c</u> Coloque la sierra.

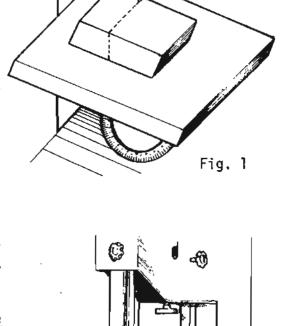

OBSERVACIONES

1) Los dientes de la sierra deben quedar para fuera y dirigidos hacia el sentido del movimiento de la misma.

2) Cuando el corte fuera sin salida (fig. 3), se corta la hoja de sierra, se la introduce en el agujero previamente hecho y se suelda en la propia máquina.

<u>d</u> Ajuste la sierra girando el tensor en sentido contrario.

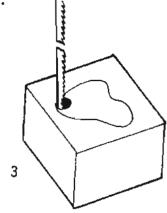


Fig. 3

OBSERVACION

La tensión de la sierra no debe ser excesiva.

<u>e</u> Cierre las protecciones de la sierra.

40 Paso Prepare la máquina.


- <u>a</u> Regule la rotación.
- <u>b</u> Regule, si fuere necesario, la posición de la mesa, según la inclinación del corte (fig. 1).

59 Paso Aserre.

- <u>a</u> Ponga la māquina en marcha.
- <u>b</u> Acerque el material a la hoja de sierra e inicie el corte ejerciendo una pequeña presión (fig. 4).
- __c Termine el corte, respetando el trazado.

PRECAUCION

AL LLEGAR AL FINAL DEL CORTE, EMPUJE EL MATERIAL CON UN TROZO DE MADERA, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES (FIG. 5).

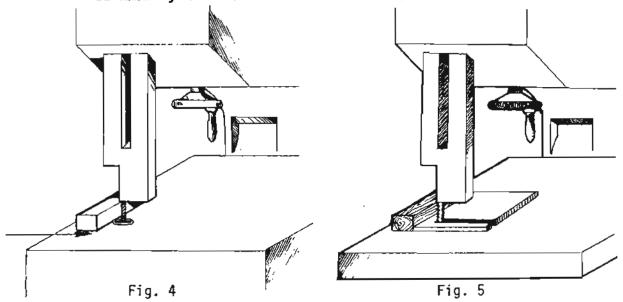


MECÁNICO AJUSTADOR

REFER.: HO. 22/A | 1/3

COD. LOCAL:

Es una operación manual que consiste en abrir rosca en la superficie exterior de piezas cilíndricas, utilizando una herramienta llamada terraja, so metida a un movimiento circular alternativo (fig. 1).

Esta operación se aplica en la construcción de tornillos o piezas similares.

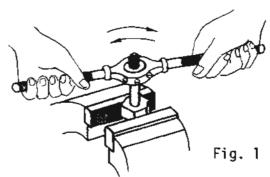

PROCESO DE EJECUCIÓN


19 Paso Prepare el material.

<u>a</u> Chaflane el material para facilitar el inicio de la operación (fig. 2).

OBSERVACION

El chaflán generalmente se hace a 60° en el torno; también se puede hacer en la esmeriladora.

<u>b</u> Marque sobre el material la longitud por roscar.

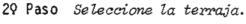

- <u>a</u> Mida el diametro del material.
- <u>b</u> Averigüe el paso o número de hilos.

OBSERVACION

Para seleccionar la terraja , se toma en consideración el diametro del material y el paso o número de hilos de la rosca.

39 Paso Seleccione el porta-terraja.

OBSERVACION

El porta-terraja , se selecciona tomando en consideración el diámetro exterior de la terraja.

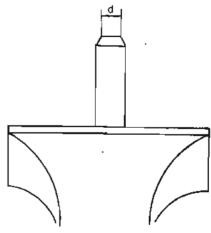


Fig. 2

OPERACION: ROSCAR CON TERRAJA

(A MANO)


COD. LOCAL:

4º Paso Monte la terraja (fig. 3).

OBSERVACIONES

CB(

- 1) La parte conica mayor de la terraja debe quedar hacia fuera.
- 2) La abertura de la terraja debe coincidir con el tornillo de regulación (Fig. 3).

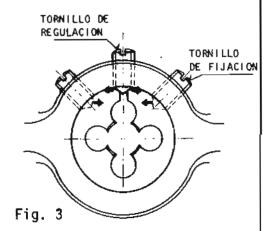


3) Las perforaciones o muescas de la periferia de la tarraja deben coincidir con los tornillos de fijación del porta-terraja. (Fig. 3).

50 Paso Sujete el material.

OBSERVACION

Cuando el material es todo cilindrico, se debe utilizar una de las mordazas con forma de "V" para evitar que gire (fig. 4).

69 Paso Rosque.

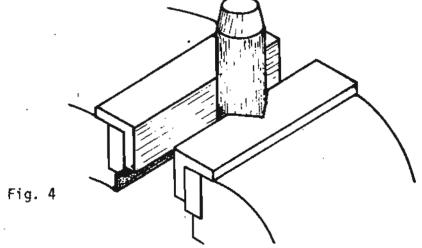

- <u>a</u> Coloque la terraja con la parte conica mayor sobre el chaflan del material.
- <u>b</u> Inicie la rosca, girando la terraja en el sentido horario con movimiento continuo, haciendo presión hasta conseguir abrir dos o tres hilos.
- <u>c</u> Lubrique.
- <u>d</u> Termine de roscar, con movimientos alternativos, 1/2 de vuelta en sentido horario y $\frac{1}{4}$ en sentido contrario.

CINTERFO

2de. Edici-

OPERACION: ROSCAR CON TERRAJA (A MANO)

REFER.: H0.22/A 3/3


COD. LOCAL:

79 Paso Verifique la rosca.

- a Retire la terraja girando continuamente en sentido antihorario.
- <u>b</u> Limpie la rosca con pincel.

OBSERVACIÓN

La verificación se hace generalmente con una tuerca (fig. 5) o, tambien, con un calibre patron (fig. 6).

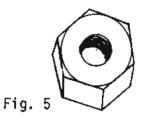

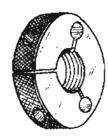


Fig. 6

89 Paso Ajuste la terraja y repase, si es necesario.

VOCABULARIO TÉCNICO

PINCEL - brocha.

PORTA-COJINETES - barrote, porta-terraja.

1/2

hasta

COD. LOCAL:



minas.

Es una operación que consiste en agrandar el diametro del agujero una determinada profundidad (fig. 1).

Se hace para obtener alojamientos para las cabezas de tornillos, remaches, tuercas y piezas diversas. En ese rebaje, ellas quedan alojadas presentando mejor aspecto y evitando el peligro de las partes sobresalientes. En algunos casos, el rebaje sirve para alojar bujes, usandose general mente, en su ejecución, avellanador de la-



19 Paso Sujete la pieza (fig. 2).

2º Paso Prepare la máquina.

a Elija la herramienta adecuada y sujetela en el mandril (fig.3). OBSERVACION

Si la fresa es de espiga cónica, coloquela directamente en el arbol de la maquina (fig. 4), utilizando bujes de reducción si es necesario.

<u>b</u> Regule la rotación.
OBSERVACION
Consulte tabla.

30 Paso Haga el rebaje.

- <u>a</u> Ubique la guía de la herramienta en el agujero de la pieza
 hasta que los filos tomen con
 tacto con la misma y regule la
 profundidad.
- <u>b</u> Accione la maquina.
- c Ejerza pequeña presión sobre la palanca, a fin de que la herramienta penetre sin esfuerzo.

OBSERVACION

El fluido de corte debe estar de acuerdo al material.

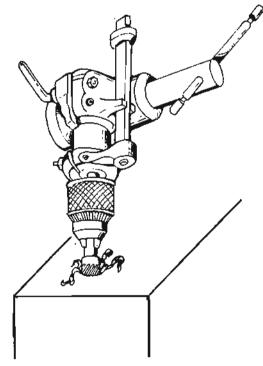


Fig. 1

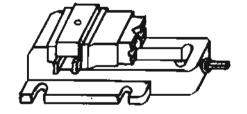


Fig. 2

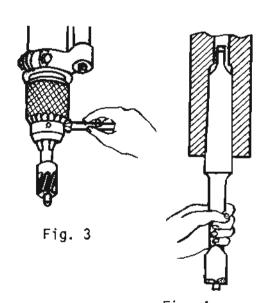


Fig. 4

CBC

OPERACION: AVELLANAR CILÍNDRICO

REFER.: HO.23/A 2/2

COD. LOCAL:

CINTERFO

Transmindent for the state of t

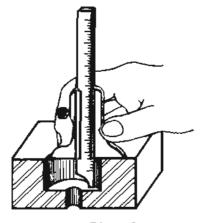


Fig. 5

Fig. 6

49 Paso $Verifique\ el\ rebaje$ con calibre con nonio (fig. 5) o con calibre de profundidad figura 6.

ESCARIAR CILINDRICO CON ESCARIADOR

FIJO (A MANO)

REFER.: HO. 24/A

1/2

COD. LOCAL:

Es dar terminación a la superficie de un agujero, en dimensión, forma y calidad, a traves de la rotación y penetración de una herramienta llamada es cariador (fig. 1).

Se utiliza para obtener agujeros según un patron, principalmente en producciones en serie, con la finalidad de introducir ejes o bujes.

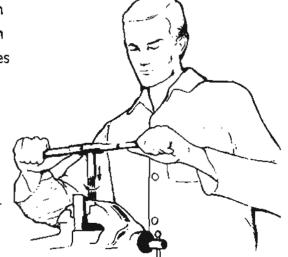


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCION

10 Paso Sujete la pieza, si es necesario.

20 Paso Mida el diámetro del agujero y compruebe que el mismo aproximadamente 0,15mm menos que la dimensión deseada.

39 Paso Elija el escariador de acuerdo al diametro deseado.

OBSERVACION

Los escariadores tienen su diámetro indicado en la espiga.

40 Paso Seleccione la manija.

OBSERVACION

El largo y peso de la manija deben ser proporcionales al diametro del escariador.

59 Paso Pase el escariador.

Monte el escariador en la _a manija.

Lubrique el escariador uti lizando pincel.

OBSERVACION

Para bronce y fundición se pasa en seco; para otros metales, consulte la tabla de fluidos de corte.

Introduzca el escariador en el agujero, de manera que quede perpendicular al eje del mismo (fig. 2).

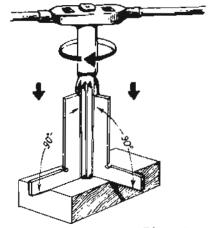


Fig. 2

ESCARIAR CILINDRICO CON ESCARIADOR FIJO (A MANO)

REFER.: H0.24/A 2/2

COD. LOCAL:

CINTERFO

Inicie la operación, girando lenta y continuamente para la de recha y ejerciendo una suave presión (fig. 2).

OBSERVACION

Gire siempre para la derecha, pues, de lo contrario, las virutas que se encuentran entre los dientes pueden estropear los mismos.

Termine de pasar el escariador. е

69 Paso Haga la verificación final.

> Retire el escariador, girando siempre para la derecha y, al mismo tiempo, ejerciendo un esfuerzo hacia afuera del agujero.

OBSERVACION

Siempre que retire el escariador, limpie los dientes con un pin cel.

- Limpie el agujero. Ь
- Controle con micrometro interno (fig. 3) o con calibre fijo С "tampon" (fig. 4).

OBSERVACION

Esta operación, en casos especiales, puede ser ejecutada en la ta ladradora. En este caso, basta aprovechar el centrado del agujero realizado para escariar; emplee la rotación conveniente consultanto la tabla.

VOCABULARIO TECNICO √

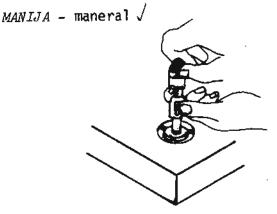


Fig. 3



Fig. 4

CEPILLAR RANURAS RECTAS


REFER.: HO, 25/A

1/4

COD. LOCAL:

Es producir surcos en una pieza, a través de la acción vertical y longitudinal alternada de una herramienta (fig. 1), con la finalidad de darle forma o perfil determinado, en la limadora o cepilladora.

Esta operación es muy utilizada en la construcción de máquinas para acoplar piezas a través de guías o chavetas, como también en soportes para herramientas.

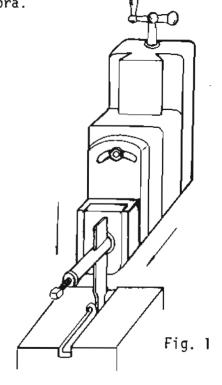

PROCESO DE EJECUCIÓN

- 19 Paso Fije la morsa en la posición deseada.
- 20 Paso Trace.
- 39 Paso Fije la pieza.
- 49 Paso *Escoja la herramienta* y fijela en el soporte o directamente en el porta-herramientas, si el caso la requiere.

OBSERVACION

Para ranuras de poca profundidad y de mucho ancho, se usa la herramienta indicada en la figura 2; para ranuras profundas y estrechas, se usa la herramienta indicada en la figura 3.

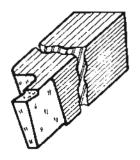


Fig. 2

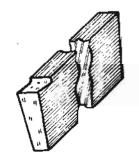


Fig. 3

Herramienta afilada

Lámina de tronzar

59 Paso

- _a Regule la carrera del cabezal.
- <u>b</u> Regule el número de carreras por minuto.


CEPILLAR RANURAS RECTAS

<u>c</u> Verifique la alineación del trazado con una punta (fig. 4) o con la propia herramienta.

OBSERVACIONES

Si es necesario hacer correcciones, afloje los tornillos de la base giratoria, alinée y vuelva a apretar.

Si la pieza se fija en la mor sa y la ranura a realizar es paralela a los planos de fija ción, se puede alinear con un comparador (fig. 5).

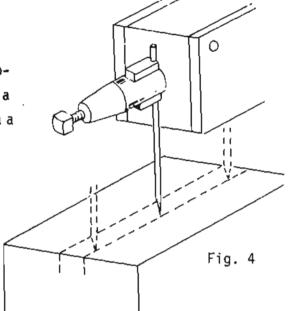


- <u>d</u> Fije la herrami**en**ta.
- <u>e</u> Lubrique.

69 Paso - Cepille.

- a Aproxime la herramienta lentamente a la superficie de la pieza hasta que la roce.
- <u>b</u> Haga que el "cero" del anillo graduado coincida con el indice de referencia.
- <u>c</u> Desplace el cabezal hasta que la cuchilla quede fuera de la pi<u>e</u> za
- <u>d</u> Regule la profundidad del corte más o menos 0,1mm.
- <u>e</u> Ponga la máquina en marcha.
- <u>f</u> Inicie el ranurado.

PRECAUCION

CUIDADO CON LAS VIRUTAS CALIENTES Y CORTANTES.

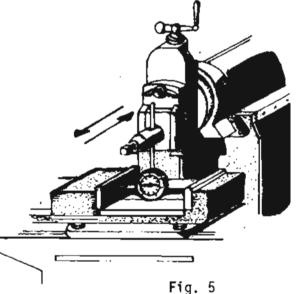



REF HO.25/A 3/4

OBSERVACIONES

- 1 La profundidad del corte se da durante la carrera de retroceso del cabezal.
- 2 En el caso de ranuras muy anchas, en que la herramienta no pue de tener el ancho de las mismas, ya que vibraría mucho con riesgo de quebrarse por el esfuerzo exagerado, se hace una repartición como indica la figura 6 y se procede al desbaste como indica la figura 7.

Seguidamente, se afila la herramienta para hacer el acabado (fig. 8).

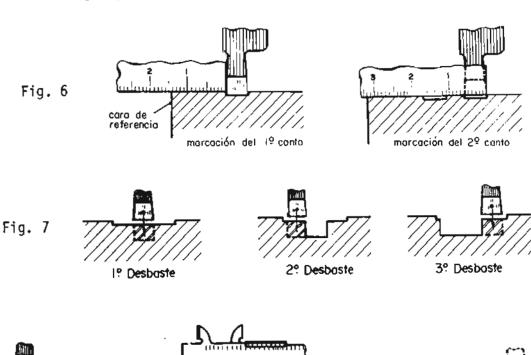

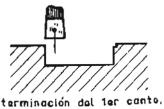



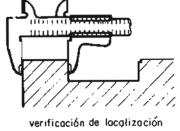


Fig. 8

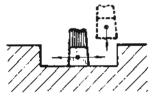

terminación del 2do canto del fondo.

3 En los casos de ranuras no pasan tes, se hace un agujero, con el fin de facilitar la salida de la herramienta (fig. 9).

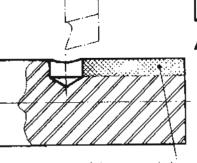

material a ser cortado

Fig. 9

CINTERPOR


CBC


79 Paso - Verifique.

OBSERVACION

Para cualquier tipo de ranura, se verifican siempre las medidas de ancho y profundidad, preferiblemente con el calibre con nonio (fig. 10).



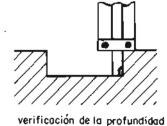

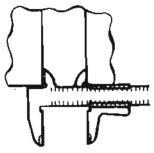

verificación del ancho

VOCABULARIO TECNICO /

CABEZAL MOVIL - torpedo, carnero.✓

OPERACION:

CEPILLAR ESTRIAS CON LA LIMADORA

REFER.: HO. 26/A

11/2

COD. LOCAL:

Es la operación que consiste en cepillar surcos iguales y equidistantes, so

bre una superficie plana, a través de la penetración de una herramienta de perfil determinado (fig. 1).

Las estrías pueden ser paralelas cruzadas. Son hechas para bloquear piezas, impidiendo que las mismas deslicen cuando reciben esfuerzos tracción, compresión o choque.

Se emplea en mordazas de morsas, trefilas y bridas de fijación.




19 Paso Sujete la pieza.

<u>a</u> Ubique la morsa.

OBSERVACION

La posición de la morsa depende del sentido de las estrías (figs. 2 y 3).

<u>b</u> Ubiq**u**e la pieza y apriétela en la morsa.

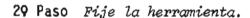

OBSERVACION

La herramienta se elige según el angulo de la estria (fig. 4).


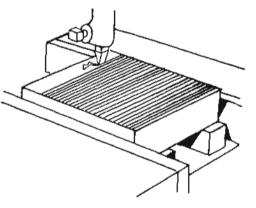


Fig. 1

Fig. 2

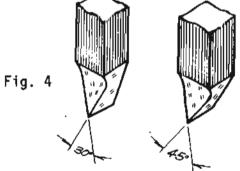

30 Paso Prepare la máquina.

a Regule el curso del cabezal móvil.

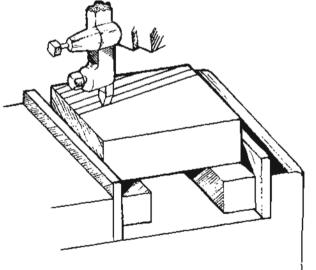


Fig. 3

CINTERFO

2de. Edici

CEPILLAR ESTRIAS CON LA LIMADORA

COD. LOCAL:

OBSERVACION

La herramienta debe estar más alta que la pieza.

- b Determine el número de divisiones que se debe desplazar la mesa, para obtener el paso de la estría (fig. 5).
- c Regule el número de carreras por minuto.
- d Ponga la máquina en marcha.
- e Aproxime la herramienta a la pieza, con movimiento lento has ta rayarla levemente.
- f Pare la maquina y retorne la herramienta fuera de la pieza.
- g Haga coincidir el trazo cero del anillo graduado del porta-herramientas con la referencia.

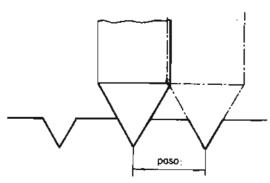


Fig. 5

- h Desplace la mesa en un valor correspondiente a 10 pasos de estria (fig. 6).
- i Ponga la máquina en marcha y haga otro trazo.
- j Pare la maquina y verifique si la distancia entre los trazos corresponde a diez pasos (fig. 6).

OBSERVACION

Si no está exacto, se vuelve a calcular el número de divisiones a girarse y repita el paso anterior a partir de la indicación (e).

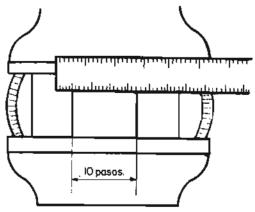


Fig. 6

40 Paso Cepille.

- a Ubique la herramienta para abrir el primer surco.
- b De la profundidad de corte a través del carro porta-herramienta de acuerdo a la profundidad de la estría.

OBSERVACION

Si es necesario, de varias pasadas.

- c Pare la maquina y suba la herramienta hasta la referencia inicial correspondiente a la primera pasada.
- d Desplace la mesa el número de divisiones correspondientes al pa so de la estría.
- e Realice la segunda estría siguiendo los mismos pasos y, así sucesivamente.

Es mecanizar ranuras laterales, en ranuras rectas dando a las mismas perfil "T" mediante el empleo de cuchillas acodadas (fig. 1).

Dichas ranuras generalmente se hacen en me sas de maquinas, donde es necesario introducir tornillos desplazables para la fijación de piezas y accesorios.

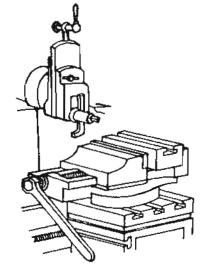


Fig. 1

PROCESO DE EJECUCIÓN


10 Paso Trace.

20 Paso Sujete la pieza.

30 Paso Abra una ranura recta.

OBSERVACION

- Si la ranura recta ya estã hecha, sujete la pieza y alinéela con el comparador de la manera siguiente:
- 1) Coloque el comparador en el .soporte.
- Sujetelo sobre el carro-por ta-herramientas.
- 3) Desplace la mesa, baje carro porta-herramientas hasta que el palpador del comparador toque una de las superficies laterales de la ranura y haga que la aguja gire 1 o 2 vueltas (fig. 2).

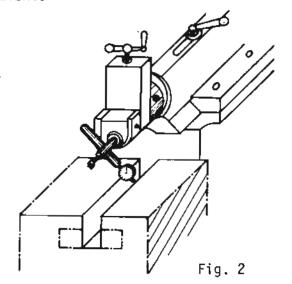

- 4) Desplace el cabezal suavemente a mano, hasta que el palpador recorra toda la longitud de la superficie, sin salirse de la mis ma.
- 5) Observe la diferencia y haga las correcciones necesarias aflo jando y apretando los tornillos de la base giratoria de la morsa. sa.
- 6) Dé leves golpes con la mano hasta que el comparador quede a "cero".
- 7) Fije la morsa.

CEPILLAR RANURAS EN "T"

REFER.: HO.27/A 2/3

Zám. Báició

COD. LOCAL:

49 Paso - Seleccione las cuchillas.


OBSERVACION

Las cuchillas deben entrar libremente en la ranura (fig. 3).

59 Paso Sujete la cuchilla.

OBSERVACIONES

- 1) La cuchilla debe salir lo menos posible del porta-herramientas.
- 2) El filo debe quedar en posición vertical (fig. 4).

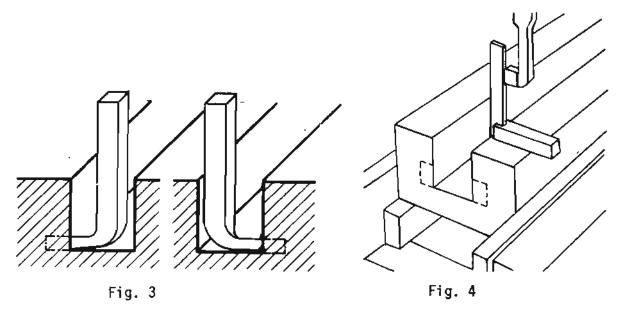


6º Paso *Fije el porta-herramienta*, coloque el pasador de fijación (figura 5).

79 Paso Ranure un lado.

- a Regule el recorrido del cabezal.
- b Regule al número de carreras.
- <u>c</u> Introduzca la cuchilla en la ranura a la altura conveniente y ajus te el carro.
- _d Desplace la mesa hasta que el fi lo de la cuchilla toque la superficie lateral de la ranura y situe el "cero" del anillo del tornillo de la mesa, de forma que coincida con el indice de referencia.

Fig. 5

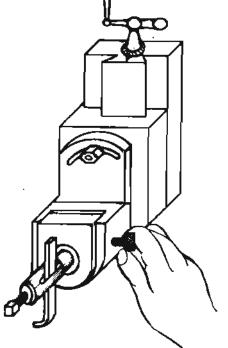

OPERACION:

CEPILLAR RANURAS EN "T"

REFER.: H0.27/A 3/3

COD. LOCAL:

<u>e</u> Desplace manualmente el cabezal hasta que la cuchilla salga de la ranura.

f Regule la profundidad de corte girando la manivela del tornillo de la mesa.

89 Paso Ponga la máquina en marcha.

<u>a</u> Dé pasadas de corte girando siempre la manivela del tornillo de la mesa, hasta conseguir la profundidad deseada.

OBSERVACIONES

- 1) La profundidad de corte debe darse durante la carrera de retroceso del cabezal.
- 2) En caso de que el filo de la cuchilla sea más an gosto que el ancho de la ranura, retroceda la mesa al punto inicial (fig. 6), suba o baje el carro porta -herramienta y de pasadas de corte hasta conseguir que la ranura tenga el ancho deseado.

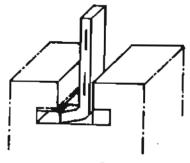


Fig. 6

90 Paso Verifique las dimensiones.

109 Paso Haga el lado opuesto.

- <u>a</u> Cambie la cuchilla.
- <u>b</u> Repita los pasos del caso anterior.

MECÁNICO AJUSTADOR CIUO:8-41.05

COD. LOCAL:

Es dar terminación a la superficie de un agujero, en dimensión, forma y calidad, a través de la rotación y penetración de una herramienta cónica, que


tiene, en su superficie, filos rectos o he licoidales (fig. 1). Se utiliza para obte ner agujeros según un patron, principalmen te en producciones en serie, con la finali dad de introducir pernos cónicos, ejes o bu jes.

PROCESO DE EJECUCIÓN

19 Paso Sujete la pieza, si es necesario.

29 Paso Seleccione el escariador.

- a Mida el diametro del agujero.
- b Tome un escariador con la conicidad necesaria.
- <u>c</u> Mida el diametro del escariador como se indica en la figu ra 2. debiendo coincidir con el diametro del agujero.

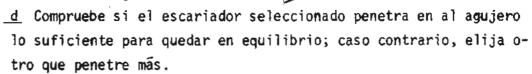

39 Paso Seleccione la manija.

OBSERVACION

El largo y peso de la manija deben ser adecuados al diametro del escariador.

49 Paso Pase el escariador.

- a Monte el escariador en la manija.
- b Lubrique el escariador utilizando un pincel.

OBSERVACION

Para bronce y fundición se pasa en seco. Para otros metales, consulte la tabla de fluidos de corte.

<u>c</u> Introduzca el escariador en el aguje ro de manera que los ejes del agujero y del escariador queden alineados (fig.3).

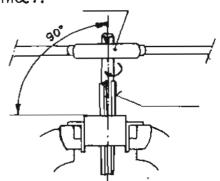


Fig. 3


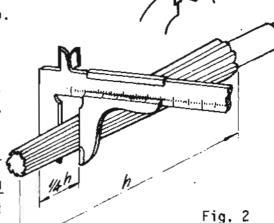


Fig. 7

(A MANO)

d Inicie la operación, girando lenta y continuamente en sentido horario, ejerciendo una suave presión (fig.4).

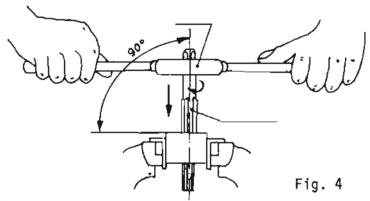

OBSERVACIONES

- 1 Gire siempre el escariador (sentido horario), pues, de lo contra rio, las virutas que se encuentran entre los dientes pueden estropear el filo.
- 2 En casos de agujeros de gran diâmetro, se debe pasar primero el escariador de desbaste (fig. 5).



e Siga pasando el escariador y verifique periodicamente la penetración con la pieza a ser introducida o con un cono patrón (figuras 6 y 7).

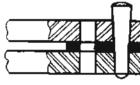


Fig. 6

OBSERVACIONES

- 1 Para retirar el escariador se debe girar también sentido horario y al mismo tiempo ejercer un esfuerzo hacia afuera del agujero.
- 2 Siempre que retire el escariador, limpie los dientes con un pincel.

59 Paso Haga la verificación final.

- a Retire el escariador.
- <u>b</u> Limpie el agujero.
- c Introduzca el cono patrón o la pieza (figs. 6 y 7).
- d Repase, si es necesario.

CINTERFO 2de. Edició MECÁNICO AJUSTADOR

CIU0:8-41.05

COD. LOCAL:

ESCARIAR CON ESCARIADOR REGULABLE



Es una operación identica a la ejecutada con el escariador fijo, en cuanto sus objetivos, contando con mayores recursosde dimensiones, pues la herramienta utilizada contiene filos regulables y, por lo tanto, permite una variedad relativamente grande de dimensiones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Mida el agujero y elija el escariador a utilizar. 19 Paso

OBSERVACION

La dimensión del agujero debe estar dentro de los limites máximo y minimo del escariador.

- 29 Paso Sujete la pieza, si es necesario.
- 30 Paso Seleccione la manija.

OBSERVACION

La manija debe ser adecuada al diametro del escariador.


- Ajuste el escariador al agujero. 49 Paso
 - Compruebe la necesidad de aumentar o reducir el diametro del escariador, comparándolo con el diámetro del agujero.
 - Sujete el escariador en la morsa, por el cuadrado del extremo. Ь
 - Desplace los filos, por medio de las tuercas, para aumentar o reducir el diametro (fig. 1).

OBSERVACIONES

Para aumentar el diametro, afloje la tuerca superior y apriete la inferior. Para

reducir, se procede

inversamente.

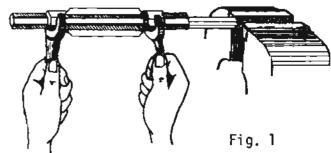

Para el caso de escariador de expansión central, se gira tornillo de expansión para la derecha o para la izquierda, según la necesidad (fig. 2).



CINTERFO 2da. Edici



ESCARIAR CON ESCARIADOR REGULABLE ...


59 Paso Pase el escariador.

- Monte el escariador en la manija.
- Lubrique el escariador, usando pincel.

OBSERVACION

Para determinar el fluido de corte, se debe consultar la tabla.


- Introduzca el escariador en el agujero, de modo que el del mismo quede perpendicular (fig. 3).
- Inicie la operación girando siempre lenta y continuamente en sentido horario, ejerciendo una suave presión (fig. 3).

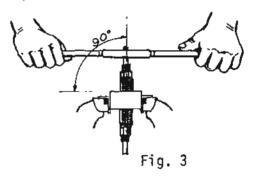

- Termine de pasar el escariador. e
- Retire el escariador, girando en sentido horario.

Verifique la dimensión. 69 Paso

- Limpie el agujero.
- Controle con micrometro o con calibrador fijo (figs. y 5).

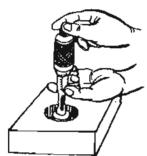

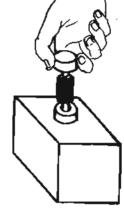


Fig. 5

- Repita el 59 y 69 Pasos, si es necesario, hasta lograr la dimen-70 Paso sión deseada.
- Haga la verificación final. 89 Paso


Fig. 4

MECÁNICO AJUSTADOR

CIU0:8-41.05

COD. LOCAL:

Es una operación manual de acabado realizada con una herramienta llamada rasqueta.

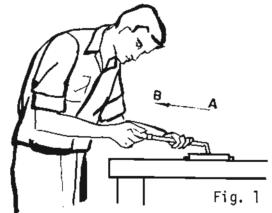

Consiste en eliminar las irregularidades de las superficies de las
piezas mecanizadas, para aumentar
los puntos de contacto, cuando las
superficies obtenidas no satisfa
cen las exigencias requeridas
(fig. 1).

Esta operación es aplicada en guías de carros de maquinas, banca das y cojinetes de deslizamiento.

PROCESO DE EJECUCIÓN

19 Paso Sujete la pieza.

OBSERVACION

Cuando la pieza no puede sujetarse en la morsa, situela a una altura conveniente.

20 Paso Desbaste.

OBSERVACIONES

1 El desbaste se lleva a cabo por medio de pasadas largas, ha ciendo fuerte presión sobre la rasqueta, con angulo de inclina ción de 45º (fig. 2).

2 La dirección de trabajo de la rasqueta debe variar, con frecuencia, a 90° , porque así se reconece más fácilmente la falta de planitud. (fig. 3).

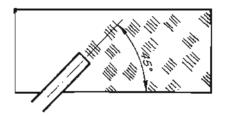


Fig. 2

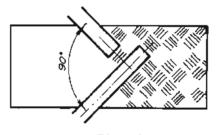


Fig. 3

3 El desbaste se hace para eliminar los surcos producidos por la herramienta de corte.

39 Paso Determine los puntos altos de la superficie.

a Seleccione el elemento de control.

CINTERFOR Zda. Edición



RASQUETEAR

COD. LOCAL:

OBSERVACION

El elemento de control depende de la forma y tamaño de la superfi cie por rasquetear (figs. 4, 5 y 6).



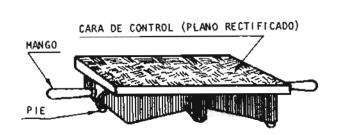


Fig. 4

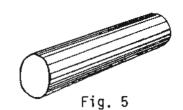

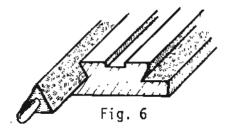

Cubra la superficie necesaria del elemento de control con una capa delgada de azul de prusia o minio.

OBSERVACIONES

- La capa de azul de prusia o minio, se da con paño de hilo.
- El azul de prusia o el minio debe tener la consistencia necesaria para que no se corra sobre la superficie del elemento de control.
- c Friccione suavemente la super ficie a rasquetear contra superficie manchada del elemento de control (fig. 7).

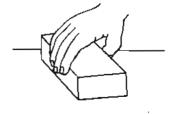


Fig. 7

OBSERVACION

La superficie de verificación del elemento de control debe variar se, para que el posible desgaste se realice en toda la superficie en forma pareja.

OPERACION:

RASQUETEAR

REFER.:HO.30/A


3/3

COD. LOCAL:

49 Paso Rasquetée (figs. 8 y 9).



Fig. 8

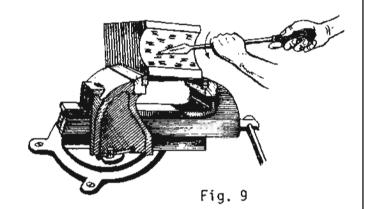

OBSERVACIONES

- 1 El rasqueteado se hace sobre las manchas determinadas en la superficie.
- 2 La calidad del acabado será tanto mejor, cuanto mayor sea el número de puntos por centímetro cuadrado.
- 3 Para mejorar el aspecto de la superficie, se puede, en los pasos finales, rasquetear los puntos con diferentes direcciones (fig.10).

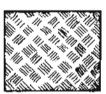


Fig. 10

59 Paso *Verifique*, con regla de control o cilindro patron, la superficie rasqueteada. Si es necesario, repita el 39 y 49 pasos hasta obte ner el número de puntos deseado por centimetro cuadrado.

MECÁNICO AJUSTADOR


CIU0:8-41.05

Consiste en introducir un elemento intermediario (buje) entre un eje y un cuerpo de sustentación (fig. 1). Estos elementos son de bajo coeficiente

de fricción y, cuando se desgastan, son facilmente sustituibles sin inutilizar el mecanismo principal permitiendo asi reparación más económica.

MONTAR BUJES

Son generalmente colocados a presión ejes o agujeros de alojamiento. Se utili zan frecuentemente en conjuntos de maquinas.

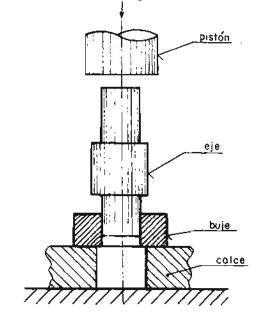

PROCESO DE EJECUCION

19 Paso Limpie las piezas.

OBSERVACIÓN

Fig. 1

En caso de piezas engrasadas, se lavan con solventes (varsol, kerosene, gasoil) y un pincel.

29 Paso Elimine las rebabas y aristas vivas en el agujero y en el eje:

30 Paso Lubrique las superficies de contacto de ambos.

40 Paso Monte

Encaje la punta del buje en la pieza (fig. 2).

Coloque el buje en escuadra con la cara de referencia(fig.3).


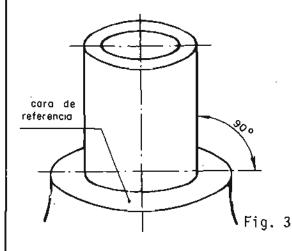


Fig. 2

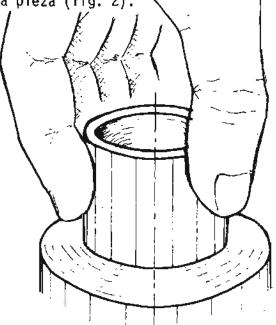

2/2

COD. LOCAL:

CINT	ERFC
2da.	Záici

MONTAR BUJES


Coloque la pieza sobre el puente, o mesa, de la prensa. d

OBSERVACIÓN


- Si es necesario, utilice una base plana para apoyar la pieza.
- Comience a dar presion y verifique si el buje entra alineado.
- Complete la operación, introduciendo el buje completamente.

OBSERVACIONES

1 Si no es posible ejecutar la operación en una prensa, se puede utilizar un montaje como muestra la figura 4.

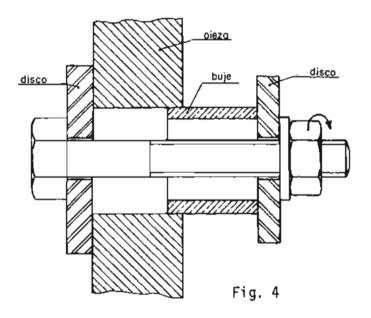


2 Si no puede hacerse por ninguno de los procedimientos antes s $\underline{\mathbf{e}}$ ñalados, recurra al acoplamiento por medio de golpes de martillo, protegiendo el buje con un pedazo de madera.

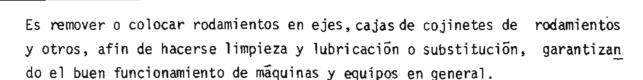


PROCESO DE EJECUCIÓN

I - DESMONTAR RODAMIENTOS

19 Paso Retire el rodamiento (figs. 1, 2 y 3):

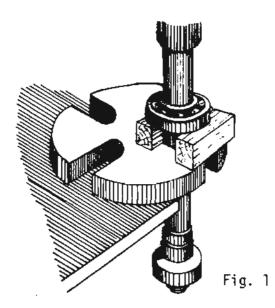

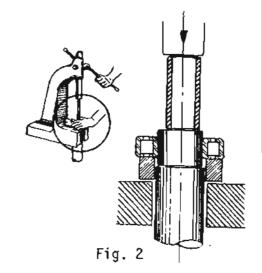

a) en la prensa (figs. l y 2), apoyando el anillo interno en calces, cuando se trata de desmontaje de eje; b) usando un saca-rodamien tos (fig. 3), principalmente en el caso de piezas que no pueden ser llevadas a la prensa.

OBSERVACIONES

- En caso de rodamientos montados en eje, el esfuer zo debe ser hecho en el anillo interno.
- En caso de rodamientos montados en caja o cavidad, el esfuerzo debe ser hecho en el anillo externo.

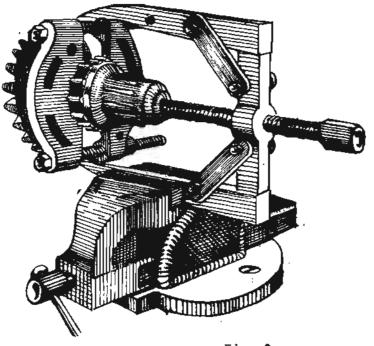


Fig. 3

OPERACION:

DESMONTAR Y MONTAR RODAMIENTOS

REFER.: H0,32/A

2/3

COD. LOCAL:

2º Paso Lave el rodamiento.

- <u>a</u> Deje el rodamiento en el líquido durante algún tiempo y retire la suciedad con brocha.
- <u>b</u> Introduzca, en seguida, en solvente más limpio, balanceándolo y girándolo.
- <u>c</u> Limpie una vez mas con solvente limpio.
- <u>d</u> Seque el rodamiento con aire, o déjelo escurrir sobre un paño de hilo.
- 3º Paso Lubrique el rodamiento, montelo de nuevo o guardelo si fuera el caso, protegiéndolo bien contra cuerpos extraños.

II - MONTAR RODAMIENTOS

19 Paso Limpie las piezas y el rodamiento, con un paño de hilo.

OBSERVACION

Tratándose de rodamientos que no estaban guardados debidamente protegidos, o que, por el tiempo, ya tienen su lubricante reseco, lávelo primero con solvente apropiado.

29 Paso Monte el rodamiento (figs. 4 a 7).

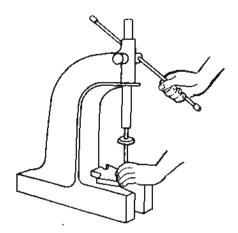


Fig. 4 Prensa de cremallera

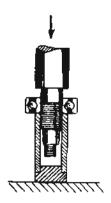


Fig. 5 Montaje en la prensa usando un tubo para forzar en el anillo interno (montaje en eje).

CINTERF 2da. Edic

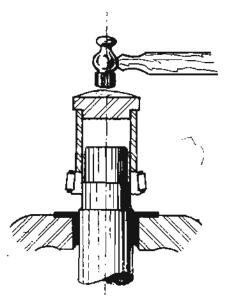


Fig. 6 En la morsa, con ayu da de tubo, calce y martillo.

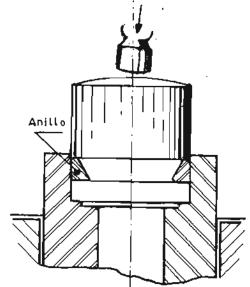


Fig. 7 En la morsa con ayuda del cilindro torneado, forzando el anillo externo (montaje en caja).

OBSERVACIONES


- 1 En caso de rodamientos de doble pista, lubricar la pista de la cara interna.
- 2 En lo posible, usar prensa.
- 3 Es importante considerar que la penetración del rodamiento en la pieza, por choque o compresión, debe ser uniforme. Así, el rodamiento quedará perfectamente asentado en su alojamiento.

30 Paso Lubrique:

- a) con grasa apropiada, exenta de polvo u otros cuerpos estraños, y con la mano limpia;
- b) con aceite, cuando hubiera caja y reten para evitar el escurrimiento del lubricante (fig. 8).

OBSERVACIONES


- l Cuando los rodamientos son montados en partes de maquinas y guardados durante algún tiempo esperando el montaje final, se debe protegerlos después de lubricados con papel especial o paño de hilo.
- 2 En caso de montaje de rod<u>a</u> mientos bli**ndado**s en **u**na de

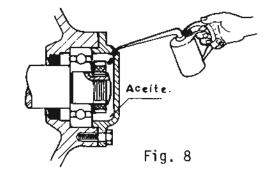

las caras, se debe hacer lubricación final antes del montaje.

Es instalar elementos de transmisión como ser: poleas, ejes, cojinetes, y en granajes, con sus ejes en un alineamiento determinado.

Se aplica en bombas, transmisiones con correas o engranajes, conjuntos de $m\underline{\hat{a}}$ quinas y otros, con la finalidad de evitar exceso de rozamientos, desgastes y temperaturas que lleguen a inutilizar piezas o máquinas.

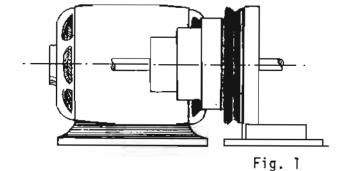


PROCESO DE EJECUCION

I ALINEAR POLEAS

- 19 Paso Afloje los tornillos lo suficiente para permitir el libre desplaza miento de los conjuntos.
- 29 Paso Verifique si ambas poleas están en escuadra con el mismo plano (fig. 1) y corrija, si es necesario, usando cuñas y calces bajo la base del motor o de los soportes del eje.

OBSERVACION

Transmisiones con ejes horizontales pueden ser posicionadas con uso de un nivel.

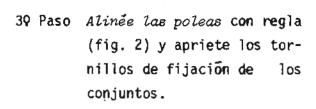


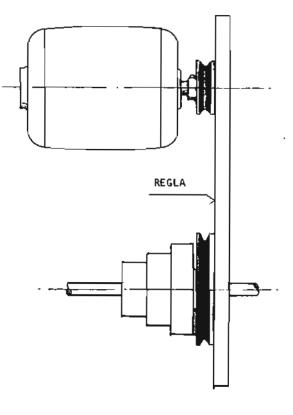


Fig. 2

CINTERFO 2da. Edic:


OBSERVACIONES

- 1 Cuando las poleas tienen grandes diametros y están muy apartadas una de la otra, se puede substituir la regla por un cordel bien tenso y arrimado a la cara de una de las poleas (fig. 3).
- 2 Cuando la transmisión está en un plano vertical, el alineamiento es hecho utilizandose la plomada.

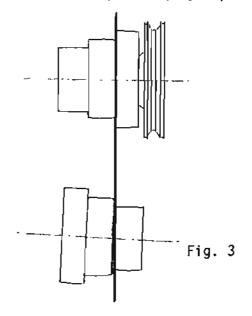

II ALINEAR EJES

19 Paso Coloque ambos elementos en posición (fig. 4) y haga un alineamiento inicial.

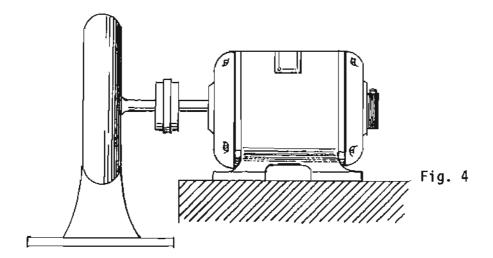

- 29 Paso Nivele y apriete los tornillos de fijación de un elemento, de preel que estuviera mas alto. ferencia
- 39 Paso Niveleel otro elemento, usando cuñas y calces, si es necesario, de modo que los centros queden coincidentes y alineados.

3/3


COD. LOCAL:

- 49 Paso Apriete los tornillos de fijación y verifique si el alineamiento no se altero.
- 59 Paso *Una los acoples* provisoriamente, y verifique con la mano, si los ejes de los elementos continuan a girando libres.
- 69 Paso *Corrija*, si es necesario, retirando o introduciendo nuevos calces y una definitivamente.

OBSERVACION

El alineamiento de ejes paralelos (fig. 5) se hace fijando primeramente uno en su posición de trabajo y, en seguida, alineando el otro con plantilla (fig. 6) o indicador de cuadrante (fig. 7).

Esto debe ser usado para conjuntos de mucha precisión.

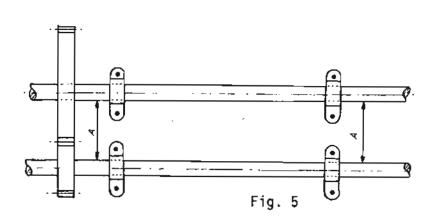

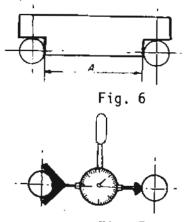


Fig. 7

HOJAS DE INFORMACION TECNOLOGICA MECÁNICA GENERAL

1/4

COD. LOCAL:

CBC

Es una herramienta de acero al carbono, manual, dentada y templada (fig. 1), que se usa en la operación de limar.


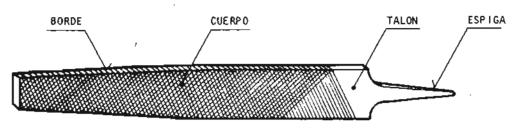


Fig. 1

CLASIFICACION

Las limas se clasifican por su forma, picado y tamaño. Las figuras 2 al 9 indican las formas más usuales de las limas.

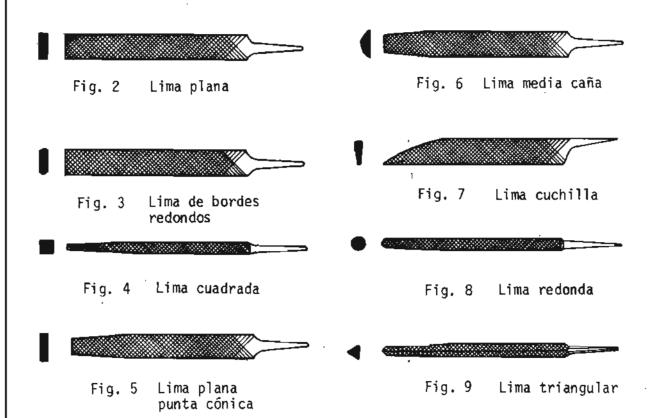

REFER.: HIT.001 2/4

COD. LOCAL:

Las limas pueden ser de picado simple o doble. Ademas se clasifican en bas tardas, semi-finas y finas (figs. 10 al 15).

LIMAS.

PICADO SIMPLE PICADO DOBLE Fig. 10 Lima fina Fig. 13 Lima fina Fig. 11 Lima semi-fina Fig. 14 Lima semi-fina Fig. 12 Lima bastarda Fig. 15 Lima bastarda

Los tamaños mas usuales de lima son: 100, 150, 200, 250 y 300mm de longitud del cuerpo. (1)

El cuadro siguiente presenta los tipos de limas y sus aplicaciones.

CINTERFOR 2da. Edición

LIMAS.

REFER.: HIT.001 3/4

COD. LOCAL:

LIMAS

CLASIFICACIÓN	TIPO		APLICACIONES
	de pun	ta conica	superficies planas
		tos paralelos	superficies planas internas en angulo recto o obtuso.
EN CUANTO	CUADRADAS		superficies planas en ángulo recto, ra nuras internas e ex ternas
A FORMA	REDONDAS		superficies conca- vas
	MEDIAS-CAÑAS		superficies conca- vas
	TRI ANGULARES		superficies en ängu 1o agudo mayor de 60 grados
	CUCHILLAS		superficies en angu 1o agudo menor de 60 grados
EN CUANTO A LA	EN CUANTO	Simples	materiales metali- cos no ferrosos (aluminio, plomo)
	INCLINACIÓN	Doble (cruzado)	materiales metāli cos ferrosos
PICADO	EN CUANTO AL NO	Bastardas	desbastes gruesos
·	MERO DE DIENTES POR CENTÍMETRO	Semi-finas Finas	desbastes medios acabados
	100		
TAMAÑO	150		variable segün las dimensiones de la
EN mm	250		superficie por l <u>i</u> mar
(Longitud del 300			

4/4

COD. LOCAL:

CBC

CONDICIONES DE USO

Las limas, para ser usadas con seguridad y buen rendimiento, deben estar bien enmangadas, limpias y con el picado en buen estado de corte.

LIMAS.

LIMPIEZA

Para la limpieza de las limas se usa una carda de alambre de acero y, en ciertos casos, una varilla de metal blando (cobre, latón) de punta plana.

CONSERVACION

Para la buena conservación de las limas se debe:

- evitar golpes;
- 2) protegerlas contra las humedad a fin de evitar oxidación;
- 3) evitar el contacto entre si, para que su dentado no se dañe.
- 4) protegerlas de sustancias grasas.

RESUMEN

Herramienta manual para limar

Se clasifica en cuanto a forma picado tamaño bien enmangadas

LIMA

picado en buen estado

evitar golpes

Conservación proteger contra la humedad
evitar contacto entre limas

Ejemplo de clasificación comercial: Lima paralela plana, bastarda de 250 mm.

Para un buen uso ⟨ limpias

CINTERFO

MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:

ACERO AL CARBONO (NOCIONES PRELIMINARES).


REFER.: HIT.002

1/2

COD. LOCAL:

El acero es un material

Material Es todo lo que se emplea en la construcción de objetos; los materiales se clasifican de acuerdo con el cuadro de abajo.

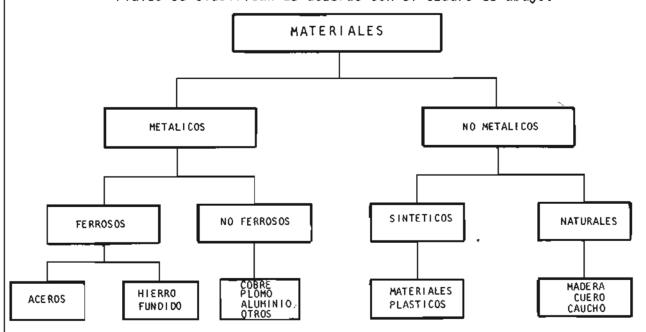

Metales Son materiales dotados de brillo, en general buenos conductores del calor y de electricidad.

Los metales pueden ser ferrosos o no ferrosos. Se llaman metales ferrosos los que contienen hierro. Dentro de este grupo tenemos el acero que es un metal compuesto de hierro y carbono.

Hierro Es un metal que se encuentra en la naturaleza en forma de mineral.

Carbono Es un elemento que también se encuentra en la naturaleza en grandes cantidades.

La combinación de hierro y carbono da origen al *Acero al Carbono*, donde el porcentaje de este último puede variar de 0,05 a 1,5%. Esta combinación se obtiene derritiendo el mineral de hierro juntamente con un fundente (piedras calcáreas) en hornos apropiados, usándose coque como combustible.

De esta primera fusión, se obtiene el arrabio, que es llevado a otros tipos de hornos para ser transformado en acero al carbono, de color gris.

Los aceros que tienen mas de 0,45% de carbono pueden ser endurecidos por un proceso de calentamiento y enfriamiento rápido llamado temple.

Los aceros que tienen menos de 0,40% de carbono no adquieren temple, pero, pueden ser endurecidos superficialmente por medio de un tratamiento Ilamado cementación.

CINTERFO 2da. Edici

INFORMACION TECNOLOGICA:

ACERO AL CARBONO (NOCIONES PRELIMINARES).

COD. LOCAL:


El acero al carbono es uno de los más importantes materiales metálicos usados en la industria. La mayor parte de los organos de las máquinas se fabri can con acero al carbono, por tener este material propiedades mecánicas convenientes. Las más importantes están ilustradas abajo.




Puede ser soldado.




Puede ser curvado.

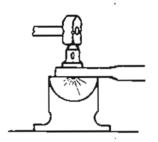


Puede ser forjado.

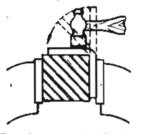


Puede ser doblado.

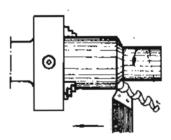

Puede ser trabajado con herramienta de corte.

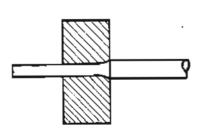

Puede ser estirado (Trefilado).

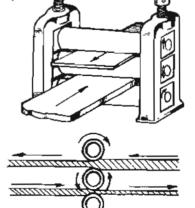

Puede ser laminado.


CODIGO DE TEMAS TECNOLOGICOS

MORSA DE BANCO.

REFER.: HIT.003 1/2

COD. LOCAL:


Es un dispositivo de fijación, formado por dos mandíbulas, una fija y otra móvil, que se desplaza por medio de un tornillo y tuerca (fig. 1).

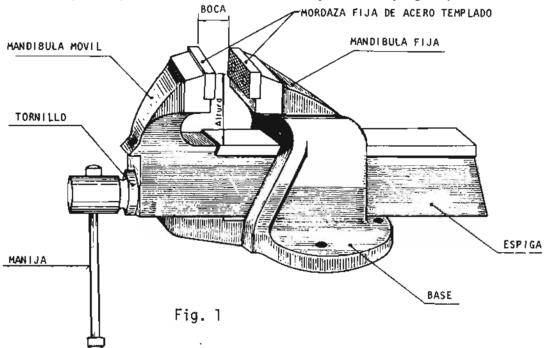

Las mandíbulas están provistas de mordazas estriadas para asegurar una mayor fijación de las piezas. En ciertos casos, estas mordazas deben cubrirse con mordazas de protección, de material blando para evitar que marquen las caras acabadas de las piezas.

Las morsas pueden construirse de acero o hierro fundido, en diversos tipos y tamaños:

Los hay de base fija (fig. 2) y de base giratoria (fig. 3).

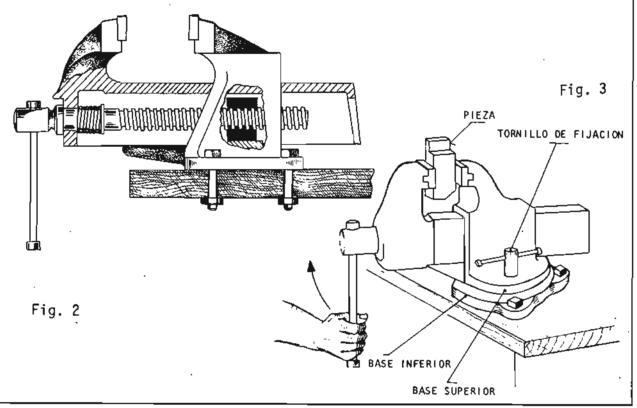

MORSA DE BANCO.

REFER.: HIT.003 2/2

COD. LOCAL:

CINTERFO

Los tamaños encontrados en el comercio vienen dados por un número y su equi valencia en mm que corresponde al ancho de las mandfbulas.

Tabla

NQ	Ancho de las mandībulas (mm)	
1	80	
2	90	
3	105	
4	115	
5	130	

Condiciones de uso

La morsa debe estar bien fija en el banco y en la altura conveniente.

Conservación

Se debe mantener bien lubricada para el mejor movimiento de la mandíbula y del tornillo y siempre limpia al final del trabajo.

Mordazas de protección

Se hacen de material más blando que el de la pieza por fijar. Este material puede ser plomo, aluminio, cobre o madera (fig. 4).

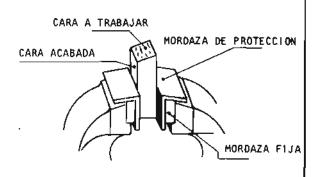


Fig. 4

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

REGLA DE CONTROL.

REFER.: HIT, 004 | 1/2


COD. LOCAL:

Es un instrumento de control fabricado de acero o de hierro fundido de diversas formas y tamaños, para verificación de superficies planas. Se cla sifican en dos grupos:

reglas de filos rectificados reglas de caras rectificadas o rasqueteadas

REGLAS DE FILO RECTIFICADO

biselada se fabrica de acero al carbono, con forma de cuchillo (fig. 1), templada y rectificada con el filo ligeramente redondeado. Se utiliza en la verificación de toda clase de superficies planas.

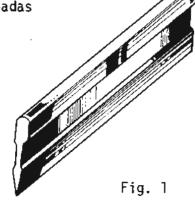

triangular se fabrica de acero al carbono, con sección triangular (fig. 2) con una ranura concava en el centro y

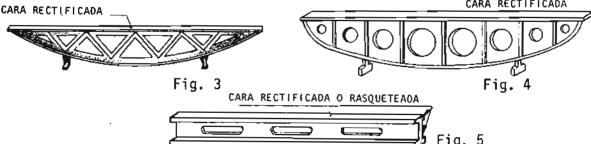


Fig. 2

a lo largo de cada cara, templada, rectificada y con las aristas ligeramente redondeadas. Se utiliza en la verificación de super ficies planas donde no puede entrar la biselada.

REGLAS DE CARAS RECTIFICADAS O RASQUETEADAS

regla de caras planas se fabrica de hierro fundido con las caras planas



rectificadas o rasqueteadas (figs. 3, 4 y 5). Se utiliza para detectar las partes altas de superficies planas que han de ser rasqueteadas, tales como las de bancadas de tornos y otras.

regla triangular plana se fabrica de hierro fundido en forma de prisma con sus caras rectificadas o rasqueteadas (fig. 6). Se utiliza para verificar la planitud de dos superficies en angulo agudo, igual o mayor que 600, determi nando los puntos altos a ser rasqueteados.

2 3 1

CBC INFO

INFORMACION TECNOLOGICA:

REGLA DE CONTROL.

REFER.: HIT.004 2/2

COD. LOCAL:

DIMENSIONES

- l la regla debe tener siempre una longitud mayor que la superficie por verificar;
- 2 los catalogos de los fabricantes señalan las dimensiones de las reglas que se pueden encontrar en el comercio.

condiciones de uso antes de usar las reglas, verifique si las aristas o caras de control estan en perfectas condiciones.

CONSERVACION

a evite contacto de la regla con otras herramientas, para no dañarlas;

biselada /

<u>b</u> límpiela, lubríquela y guárdela en caja apropriada

RESUMEN

filo rectificado (de acero templado)	triangular		ación por el filo
	caras plana	ns	l
caras rectificadas o rasqueteadas (de hierro fundido)	triangular		verificación por la cara

CUIDADOS

REGLAS DE CONTROL

> caras o aristas en perfectas condiciones; evitar contacto con otras herramientas; limpiar, lubricar y guardar en caja apropriada.

CINTERFO

MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:

MARMOL DE TRAZADO Y CONTROL

REFER.: HIT.005

1/2

COD. LOCAL:

Es un bloque robusto, rectangular o cuadrado, construido de hierro fundido o granito, con la cara superior rigurosamente plana (figs. 1 y 2). Constituye esta cara el plano de referencia para

el trazado con gramil o para el control de

superficies planas.



Fig. 2 Mármol de trazado portátil o de banco. Es una mesa de precisión, con dimensiones menores que las fijas y con dos mangos para transportarla.

PLANO

(fig. 3 y 4)

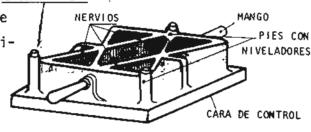


Fig. 3 Vista inferior del mármol, portátil.

CONSTRUCCIÓN

Los mármoles de trazado y control son técnicamente proyectados y cuidadosamente construidos; el hierro fundido es de calidad especial y envejecido para quedar exento de tensiones. Los nervios (fig. 3) son estudiados y dispuestos de modo de no permitir deformaciones, manteniendo bien plana la cara de control. Las dimensiones más comunes de las mesas aparecen en la tabla abajo.

Dimensiones (mm)			
150 x 150	500 x 500		
200 x 200	600 x 500		
300 x 200	800 x 500		
300 x 300	1000 x 750		
400 x 300	1200 x 800		
400 x 400	1000 x 1000		
500 x 140	1500 x 1000		
500 x 400	2000 x 1000		



Fig. 4

INFORMACION TECNOLOGICA:

MÁRMOL DE TRAZADO Y CONTROL

REFER.: HIT, 005 | 2/2

COD. LOCAL:

CONDICIONES DE USO

Son instrumentos de precisión que deben ser manejados con el maximo cuidado.Para obtener un buen resultado en el control y en el trazado, es necesario mantenerlos bien nivelados, utilizando, para eso, los pies niveladores (fig. 4).

CONSERVACION

Al final del trabajo, la mesa debe limpiarse, engrasarse y protegerse con una madera, a fin de no llevar golpes.

RESUMEN

Mármol de trazado y control: instrumento de precisión, portátil o no.

hierro fundido especial, exento de tensiones Bloque robusto

Rectangular o cuadrado.

Posee cara de referencia para trazado y control de superficie

Posee ranuras para evitar deformaciones.

Debe ser conservada limpia y protegida.

VOCABULARIO TECNICO ✓

MÁRMOL DE TRAZADO Y CONTROL - mármol, mármol de ajuste- mesa de precisión, mesa de trazado y control. CINTERFO: 2da. Edicio MECAÑICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

SUSTANCIAS PARA CUBRIR SUPERFICIES POR TRAZAR.

REFER.: HIT.006 | 1/2

COD. LOCAL:

Son soluciones colorantes tales como:barniz, blanco de zinc, yeso diluído, yeso seco, sulfato de cobre, tinta negra especial. Estas soluciones se usan para pintar las superficies de las piezas que deben ser trazadas, con la finalidad de que el trazado sea más nítido. El tipo de solución a utilizar depende de la superficie del material y de la precisión del trazado.

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

Barmiz Es una solución de goma laca y alcohol en la cual se agrega anilina para darle color; se emplea para trazados de precisión en superficies lisas o pulidas.

Solución de Blanco de Zinc Es una solución obtenida diluyendo el óxido de zinc en agua. Se emplea cuando se cubren piezas en bruto para trazados de poca precisión.

Yeso diluido Es una solución de yeso, agua y cola común de madera. Para cada quilogramo de yeso, se agregan 8 litros de agua. Esta mezcla debe ser hervida, agregándole, después, 50 gramos de cola. La cola debe ser disuelta aparte. Para evitar que se deteriore, se le agrega un poco de aceite de linaza y secante. Se aplica en piezas en bruto con pincel. Para lograr mayor rendimiento, ya existen pulverizadores con la solución preparada.

Yeso seco Es utilizado en forma de tiza. Se aplica friccionándolo sobre la superficie por trazar, en piezas en bruto y en trazados de poca precisión.

Sulfato de Cobre Es preparado diluyendo en el contenido de un vaso de agua tres cucharillas, tamaño de las de café, llenas de sulfato de cobre triturado. Se aplica con un pincel en piezas lisas de acero o hierro fundido, en trazados de precisión. Con esta solución, es necesario tomar las siguientes precauciones:

a evitar que se derrame sobre las herramientas, pues esta solución produce oxidaciones.

b lavarse las manos cada vez que use la solución.

PRECAUCIÓN

NO SE OLVIDE QUE EL SULFATO DE COBRE ES VENENOSO.

1EMAS 1EC 5-3.1

CINTERFO

2da. Edició

INFORMACION TECNOLOGICA:

SUSTANCIAS PARA CUBRIR SUPERFICIES POR TRAZAR.

COD. LOCAL:

Tinta Negra Especial Se encuentra en el comercio ya preparada y es utilizada en metales de color claro, como el aluminio.

RESUMEN

SUSTANCIA	COMPOSICION	SUPERFICIES	TRAZADO	
Barniz	Goma laca Alcohol Anilina	Lisas o pulidas	Preciso	
Solución de blanco de zinc	Oxido de Zinc Agua	En bruto	Sin preci- sion	
Yeso dilui- do	Yeso Agua Cola comun de m <u>a</u> dera Aceite de linaza Secante	En bruto	Sin preci- sion	
Yeso seco	Yeso comun(tiza)	En bruto	Poca prec <u>i</u> sion	
Solución de Sulfato de cobre (VENENOSA)	Sulfato de cobre triturado Agua	Lisas de acero o hierro fund <u>i</u> do	Preciso	
Tinta negra especial	Ya preparada en el comercio	Metales de color . claro	Cualquier	

MECÁNICA GENERAL

REFER.: HIT.007 1/2

COD. LOCAL:

Es una lámina de acero, generalmente inoxidable, usada para medir longitudes (fig. 1). Está graduada en unidades del sistema métrico y/o del sistema inglés. Se utiliza en mediciones que admiten errores superiores a la menor graduación de la regla (figs. 2 y 3).

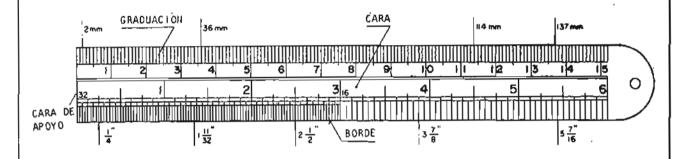


Fig. 1

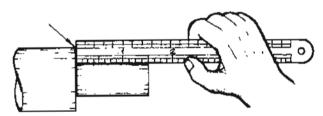


Fig. 2 medición de longitud con cara de referencia.

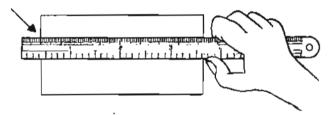


Fig. 3 medición de longitud sin util<u>i</u> zar apoyo de referencia.

De tamaño variable, las reglas graduadas mas comunes son las de 150mm (aproximadamente 6") y 305mm (aproximadamente 12").

TIPOS

Además del tipo presentado en la fig. 1, existen otros como lo muestran, las figuras 4, 5 y 6).

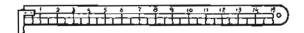


Fig. 4 regla de apoyo graduada (canto de apoyo interno).

REGLA GRADUADA.

REFER.: HIT.007

2/2

COD. LOCAL:

CINTERFO 2de, Edici



fig. 5 regla de profundidad

apoyo externo (graduación en la otra cara)

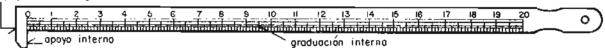


Fig. 6 regla de dos cantos de apoyo (usada por el herrero).

CONDICIONES DE USO

Para la buena medición el canto de apoyo de la regla debe estar perfectamente plano y perpendicular al borde.

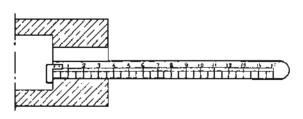


Fig. 7 medición de longitudes con la cara interna de referencia, en el apoyo.

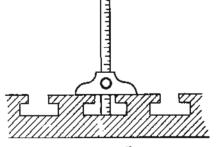


Fig. 8 medición de profundidad de la ran<u>u</u> ra.

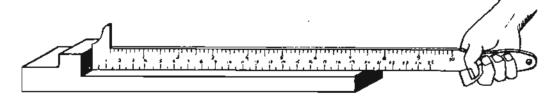


Fig. 9 medición a partir de la cara externa de apoyo.

CONSERVACION

Para la buena conservación de la regla se debe:

- 1 evitar que se caiga;
- 2 evitar flexionarla o torcerla para que no se deforme o quiebre;
- 3 limpiarla con estopa despues del uso y protegerla contra la oxidación, usando aceite, cuando sea necesario.

VOCABULARIO TECNICO

REGLA GRADUADA - escala



INSTRUMENTOS DE TRAZAR
(REGLA-PUNTA DE TRAZAR-ESCUADRA)

REF.: HIT.008

1/2

Estos instrumentos se usan exclusivamente para trazar; por eso, se estudian juntos aunque tienen características diferentes.

Se fabrican generalmente de acero al carbono y la punta de trazar lleva : sus extremos templados y afilados.


La regla de trazar tiene uno de los bordes o cantos biselados (fig. 1). Sirve de guía para la punta cuando se trazan lineas rectas.

rectas.

La escuadra se caracteriza por te ner una pestaña o borde de apoyo (fig. 2). Sirve de guía a la pun ta cuando se trazan perpendiculares.

HANGO

BASE Fig. 2

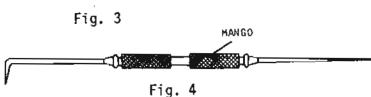

La punta de trazar tiene generalmente el cuerpo moleteado. Las hay de varias formas, como por ejemplo, las indicadas en las figs. 3 y 4. Se usa para hacer trazos sobre los materiales.

Estos instrumentos son fabricados en diversos tamaños. La longitud de la regla varía de 150 a 1000 mm.

La lámina de la escuadra varia de 75 a 2000 mm. La longitud de la punta de trazar varia de 120 a 150 mm.

CONSERVACIÓN

Al terminar de utilizarlos, se deben limpiar, lubricar y guardar en lugar adecuado para cada uno, protegidos contra golpes.

INSTRUMENTOS DE TRAZAR (REGLA-PUNTA DE TRAZAR-ESCUADRA)

REF:: HIT.008 2/2

OBSERVACIÓN

Al rayador es conveniente insertarle en la punta que no se utiliza o al guardarlo un trozo de corcho o goma para evitar lesionarse con ellas y evitar que se deterioren.

RESUMEN

Instrumentos de Trazar

regla guía para trazar rectas
escuadra guía para trazar perpendiculares

para hacer trazos sobre materiales

Tamaños en milímetros:

regla 150 a 1000

escuadra 75 a 2000

punta

120 a 150

CONSERVACIÓN

Limpios, lubicados y guardados en lugar adecuado para protegerlos contra golpes.

VOCABULARIO TÉCNICO PUNTA DE TRAZAR - rayador CODIGO DE TEMAS TECNOLOGICOS

INFORMACION TECNOLOGICA:

GRANETE.

REFER.: HIT.009 1/2

COD. LOCAL:

Es una herramienta de acero al carbono, con punta cónica templada y cuerpo generalmente octogonal (fig. 1) o cilindrico moleteado (fig. 2).

Sirve para marcar puntos de referencia en el trazado y centros para taladrar piezas.

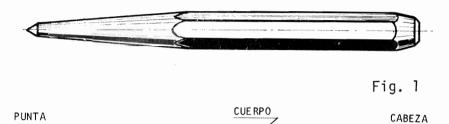



Fig. 2

Se clasifican por el angulo de la punta.

Por el angulo


Los hay de 30°, 60°, 90° y 120°

Los de 30º son utilizados para marcar el centro donde se apoya el compas de trazar; los de 60º para puntear trazos de referencia (fig. 3).

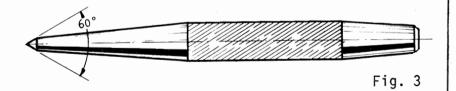

Los de 90º y 120º (fig. 4) son utilizados para marcar el centro que sirva de guía a las brocas en la ejecución del taladrado.

La longitud varia de 100 a 125 mm.

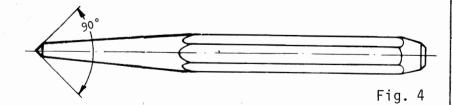

CONDICIONES DE USO

Deben usarse con la punta bien afilada para asegurar las marcas a realizar.

Conservación

Mantenerlo bien afilado y no dejarlo caer.

GRANETE.

REFER.: HIT.009 | 2/2

COD, LOCAL:

RESUMEN

Granete: herramienta de acero al carbono con punta conica templa da.

300 - marcar centro de apoyo de compás

600 - marcar trazos

Тіров

900

y marcar centros para guía de brocas

1200

Tamaño: - 100 a 125 mm

bien afilado

Conservación

evitar caídas

VOCABULARIO TECNICO √

GRANETE - centro-punta - punto para marcar

CINTERFO




COMPÁS DE PUNTA Y DE CENTRAR.

REFER.: HIT.010 1/2

COD. LOCAL:

Son instrumentos de acero al carbono, constituídos de dos patas que se abren o se cierran a través de una articulación. Las patas pueden ser recitas terminadas en puntas afiladas y endurecidas (fig. 1) o con una recta y otra curva (fig. 2).

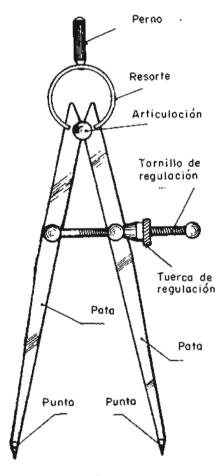



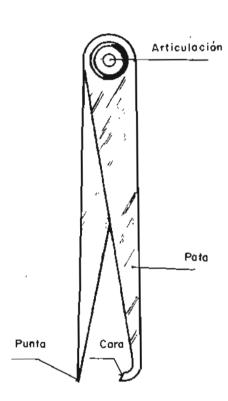


Fig. 2

El compas de patas rectas, llamado compas de puntas, es utilizado para trazar circunferencias, arcos y transportar medidas de longitud. El de pata curva, llamado compás de centrar o mixto, es utilizado para determinar centros o trazar paralelas.

Los tamaños más comunes son: 100, 150, 200 y 250 mm (4", 6", 8" y 10", aproximadamente).

COMPÁS DE PUNTA Y DE CENTRAR.

REFER.: HIT.010 | 2/2

COD. LOCAL:

CONDICIONES DE USO

- a el sistema de articulación debe estar bien ajustado;
- _b las puntas deben estar bien afiladas.

CONSERVACION

- a protējalos contra golpes y caidas;
- b mantengalos aislados de las otras herramientas;
- _c limpielos y lubriquelos después del uso;
- _d proteja sus puntas con madera o corcho.

VOCABULARIO TÉCNICO COMPÁS DE CENTRAR - compás mixto.

RESUMEN

de puntas

para trazar arcos

transportar medidas

para determinar centros

trazar paralelas COMPAS

TAMAÑOS MÃS COMUNES

100, 150, 200 y 250 mm.

CUIDADOS

articulación bien ajustada; puntas bien afiladas; protección contra golpes y caídas; protección de las puntas con madera o corcho; limpieza y lubricación.

CINTERFO: Zda, Edfei.

ACERO AL CARBONO (CLASIFICACIONES).

REFER.: HIT.011 1/3

COD. LOCAL:

El elemento que hace a los aceros mas duros, unos que otros, es el carbono. Por esta razon, los aceros se clasifican según el tenor de carbono

	_		
TENOR DE CARBONO (%)	TIPO EN CUANTO A DUREZA	TEMPLE	USO\$
0,05 a 0,15	Extra-blando	No adquiere temple.	Chapas - Alambres Tornillos - Tubos estirados - Produ <u>c</u> tos de caldererīa
0,15 a 0,30	Blando	No adquiere temple	Barras laminadas y perfiladas - Piezas comunes de mecánica
0,30 a 0,45	Medio-blando	Preșenta inicio de temple	Piezas especiales de máquinas y moto- res. Herramientas para la agricultura
0,45 a 0,65	Medio-duro	Adquiere buen temple	Piezas de gran d <u>u</u> reza - Herramientas de corte - Resortes - Trillos
0,65 a. 1,50	Duro a Extra-duro	Adquiere temple fācil	Piezas de gran d <u>u</u> reza y resistencia - Resortes - cables - Cuchillos

MECÁNICA GENERAL


ACERO AL CARBONO (CLASIFICACIONES).

REFER.: HIT.011 2/3


COD. LOCAL:

CINTERFO

En los aceros al carbono, no solo la calidad esta normalizada, sino las distintas secciones o formas. Estas secciones o formas suelen ser: Barras, per filados, chapas, tubos, alambres. En la tabla de abajo se puede ver las secciones o formas de los aceros al carbono.

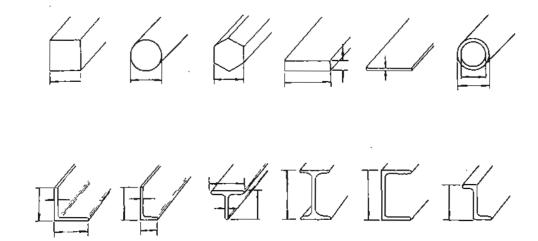

Las barras, en general, tienen 6 o 12m de largo y pueden ser:

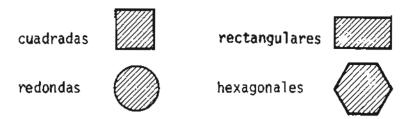

Las chapas generalmente, son fabricadas en los tamaños de:

1 m x 2 m
1 m x 3 m
0,60 m x 1,20 m

Según el espesor, son consideradas:

finas de 0 a 3mm medias de 3 a 5mm

gruesas de 5mm en adelante

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA:

ACERO AL CARBONO (CLASIFICACIONES).

REFER.: HIT. 011 3/3

COD. LOCAL:

Las medidas de los espesores de las chapas pueden ser en mm, en pulgadas o por números patrones denominados calibres. La tabla abajo indica los números "U.S.G." y sus equivalencias.

Calibre	Espesor a	proximado	Calibre	Espesor ap	roximado	
U.S.G	U.S.G pul.		U.S.G.	pul.	mm.	
0000000	1/2	12,7	17	9/160	1,428	
000000	15/32	11,906	18	1/20	1,270	
00000	7/16	11,112	19	7/160	1,111	
0000	13/32	10,318	20	3/80	0,952	
000	3/8	9,525	21	11/320	0,873	
00	11/32	8,731	22	1/32	0,793	
0	5/16	7,937	23	9/320	0,714	
1	9/32	7,143	24	1/40	0,635	
2	17/64	6,746	25	7/320	0,555	
3	1/4	6,350	26	3/160	0,476	
4	15/64	5,953	27	11/640	0,436	
5	7/32	5,556	28	1/64	0,397	
6	13/64	5,159	29	9/640	0,357	
7	3/16	4,762	30	1/80	0,317	
8	11/64	4,365	31	7/640	0,278	
9	5/32	3,968	32	13/1280	0,258	
10	9/64	3,571	33	3/320	0,238	
u	1/8	3,175	34	11/1280	0,218	
12	7/64	2,778	35	5/640	0,198	
13	3/32	2,381	36	9/1280	0,178	
14	5/64	1,984	37	17/2560	0,168	
15	9/128	1,786	38	1/160	0,158	
16	1/16	1,587				

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

METALES NO FERROSOS (METALES PUROS).

REFER.: HIT.012

1/4

COD. LOCAL:

Se llaman metales no ferrosos los materiales metalicos que no contienen hie rro. Entre estos metales, tenemos el cobre, plomo, zinc, estaño, aluminio, manganeso, magnesio, antimonio y sus aleaciones respectivas.

COBRE Es un material metalico no ferroso, de color rojo, encontrado en la naturaleza en forma de mineral.

Propiedades Después de fundido, el cobre es buen conductor de calor y electricidad, puede ser laminado, trefilado y forjado. Estas propiedades hacen que sea utilizado en la fabricación de cables eléctricos, tubos para vapor y gas y láminas en general. Es fundamental su empleo en las aleaciones no ferrosas.

El cobre, por ser bastante blando, exige que las herramientas de corte tengan las superficies bien pulidas para evitar que las virutas se agarren.

Ese metal puede ser endurecido, para ciertos trabajos, por medio de golpes; puede ser ablandado calentándolo y, en seguida, enfriandolo en el agua. Además, el cobre se utiliza en el recubrimien to base en las piezas sometidas a procesos de galvanoplastia (niquelado, cromado y otros).

Formas comerciales El cobre se fabrica en forma de barras cuadradas, rectangulares, redondas y otros perfiles. Las redondas pueden ser: agujereadas (tubos) o macizas (alambres y cables). El cobre se utiliza con mayor frecuencia, en el campo industrial, en forma de alambres, láminas y barras rectangulares, de distintas dimensiones.

En la fabricación de tubos de cobre, las normas establecen el di $\underline{\tilde{a}}$ metro interno y el espesor de la pared, de acuerdo con la tabla siguiente.

Diametro interno del tubo (mm)	Espesores de pared (mm)						
10 a 15	ı	1,5	2	_	_	_	
20 a 55	1	1,5	2	2,5	_	-	
60 a 120	1	1,5	2	2,5	3	4	
130 a 140	-		-	2,5	3	4	
150 a 180	-	-	-	-	3	4	

3.1



METALES NO FERROSOS (METALES PUROS).

REFER.: HIT.012 2/4

COD. LOCAL:

PLOMO Es un material metálico no ferroso, muy blando, de color gris azulado. Es empleado para mordazas de protección, juntas, tubos, revestimientos de conductores electricos, recipientes para ácidos, bujes de fricción y en aleaciones con otros metales.

Propiedades El plomo puede ser transformado en chapas, hilos y tubos. Las chapas se fabrican generalmente en 34 espesores diferentes; varian de 0,1 a 12mm, con un ancho hasta 3m y un largo hasta 10m.

El plomo no es resistente a rozaduras.

Luego del trabajo con el plomo, es necesario lavar bien las manos, pues sus particulas penetran en el organismo, provocando intoxica ciones. Es recomendable trabajar en ambiente ventilado cuando se tiene contacto con vapores o polvo de plomo. El plomo puede mecanizarse fácilmente; sin embargo, al ser limado, ofrece cierta dificultad, porque adhiere a la lima llenando su picado.

ZINC Es un metal blanco azulado, brillante al ser fracturado, pero oscurece rapidamente en contacto con el aire.

Propiedades El zinc es resistente a los detergentes y al tiempo. Se altera con amoníaco; por eso, se puede limpiarlo con ese líquido.

El zinc es atacado por acidos y por sales. Este material no sirve para recipientes de alimentos que contienen sal.

El zinc se presenta en forma de hilos, chapas, barras y tubos, siendo empleado en la construcción de canales y ductos(bajadas de agua) en recubrimiento del acero (galvanizado) y en aleaciones con otros metales.

ESTAÑO Es un metal brillante de color de plata clara. Es emple ado para soldar recipientes, chapas de acero, papel de estaño y en aleacjones con otros metales.

Propiedades Se adhiere bien al acero, cobre y otros metales similares.

Es de facil fusión y aleación con otros metales, mejorando sus propiedades.

El estaño se presenta en chapas, barras, tubos e hilos.

El estaño puro raramente es empleado en la construcción de piezas, debido a su poca resistencia.

El no se altera con el tiempo, ni con los ácidos.

ALUMINIO Es un material no ferroso muy blando y ligero. Su color es blanco de plata.

2da. Ediciá

METALES NO FERROSOS (METALES PUROS).

REFER.: HIT.012

3/4

COD. LOCAL:

Propiedades

Es resistente a la corrosión, en contacto con el aire.

Es buen conductor de calor y electricidad.

Tiene facilidad para alearse con otros metales.

Tiene poca resistencia y poca dureza.

Puede mecanizarse a grandes velocidades.

Se daña facilmente a causa de golpes o rozaduras.

Se presta, con facilidad, al laminado, trefilado, estirado, plega do, martillado, repujado, prensado y embutido profundo.

Por las propiedades antes expuestas, el aluminio se aplica en:

recipientes de chapa;

chapas de revestimiento;

piezas repujadas;

estampado y embutición;

tuberias, conducciones electricas;

aleaciones con otros metales.

MAGNESIO Es un material metálico no ferroso. Su color es blanco de plata.

Propiedades El magnesio puro no se puede emplear para construcciones Es bueno para aleaciones. Posee una gran resistencia a la corrosión.

Por estas propiedades, el magnesio se emplea en aleaciones con otros metales y en la pirotecnia.

ANTIMONIO Es un material metálico no ferroso. Su color es gris, similar al plomo.

Propiedades El antimonio puro no se puede emplear en las construcciones.

Es bueno para aleaciones. Es muy resistente.

MANGANESO Es un material metálico no ferroso. Su color es rojo amarillo.

Propiedades El manganeso puro no se puede emplear para construç ciones metálicas. Es muy resistente al choque.

Es bueno para aleaciones.



METALES NO FERROSOS (METALES PUROS).

REFER.: HIT.012 4/4

COD. LOCAL:

RESUMEN

METALES	PROPIEDADES	APLICACIONES
COBRE (blando, color rojo)	Buen conductor de calor y electricidad. Puede ser laminado, trefilado y forjado. Puede ser endurecido y ablandado.	Cables electricos. Tubos para vapor y gas. Aleaciones con otros metales. Recubrimiento de pie- zas (galvanoplastia).
PLOMO (blando, color gris azulado)	No es resistente a rozaduras. Provoca intoxicaciones. Ofrece dificultad al limar.	Mordazas. Juntas. Tubos. Revestimientos de conductores eléctricos. Recipientes para ácidos.
		Aleaciones con otros metales.
ZINC (metal blanco azulado y bri- llante al ser fracturado)	Oscurece al contacto con el aire. Resistente a los detergentes y al tiempo. Se altera con amoníaco. Es atacado por acidos y sales.	Canales y ductos (baja- das de agua). Recubrimiento de acero (galvanizado) Aleaciones con otros metales.
ESTAÑO (metal brillan- te, color de plata clara)	Se adhiere bien al acero, cobre y otros metales similares. Es de fácil fusión y aleación. Poco resistente. No se altera con el tiempo, ni con los ácidos.	Soldaduras. Aleaciones con otros metales.
ALUMINIO (blando, ligero, color blanco de plata)	Resistente a la corrosion, en contacto con el aire. Es buen conductor de calor y electricidad. Tiene poca resistencia y poca dureza. Puede ser mecanizado a grandes velocidades. Puede ser trefilado, laminado, estirado, martillado, repujado, prensado y estampado.	Recipientes de chapas. Chapas de revestimiento. Piezas repujadas. Estampado. Tuberías y conductores Aleaciones con otros metales.
MAGNESIO - (color blanco de plata)	No puede ser empleado puro en construcciones. Muy resistente a la corrosión.	Aleaciones con otros metales. Piroctenia.
ANTIMONIO (color gris, si- milar al plomo)	No puede ser empleado puro en construcciones. Muy resistente.	Aleaciones con otros metales.
MANGANESO	No puede ser empleado puro en construcciones. Muy resistente al choque.	Aleaciones con otros metales.

CINTERFO



MARTILLO Y MAZO.

REFER.: HIT.013 1/2

COD. LOCAL:


El MARTILLO es una herramienta de percusión, constituido de un bloque de acero al carbono sujeto a un mango de madera. Las partes con las cuales se dan los golpes son templadas. El martillo es utilizado en la mayoría de las actividades industriales, tales como: mecánica general, construcción civil y otras.

Los martillos se caracterizan por su forma y peso.

Por su forma:

martillo de bola (fig. 1)

martillos de pena (figs. 2, 3 y 4)

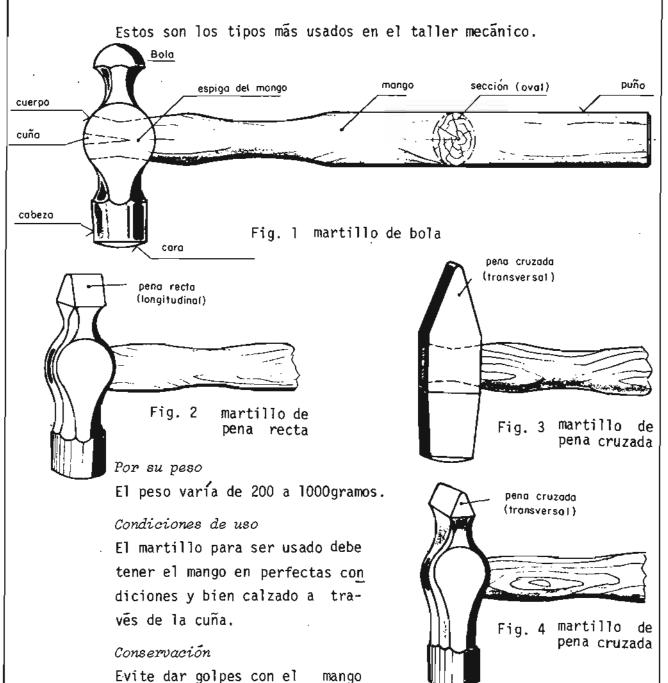

del martillo o usarlo como palanca, para no dañarlo.

2da. Edición




MARTILLO Y MAZO.

COD. LOCAL:

EL MAZO es una herramienta de percusión, constituido de una cabeza de madera, aluminio, plástico, cobre, plomo o cuero y un mango de madera (figs. 5, 6 y 7).

Es utilizado para golpear en piezas o materiales cuyas superficies no deben sufrir deformaciones por efecto de los golpes. Las cabezas de plástico o cobre pueden ser substituidas cuando se gasten (fig. 6).

Los mazos se caracterizan por su peso y por el material que constituye la cabeza.

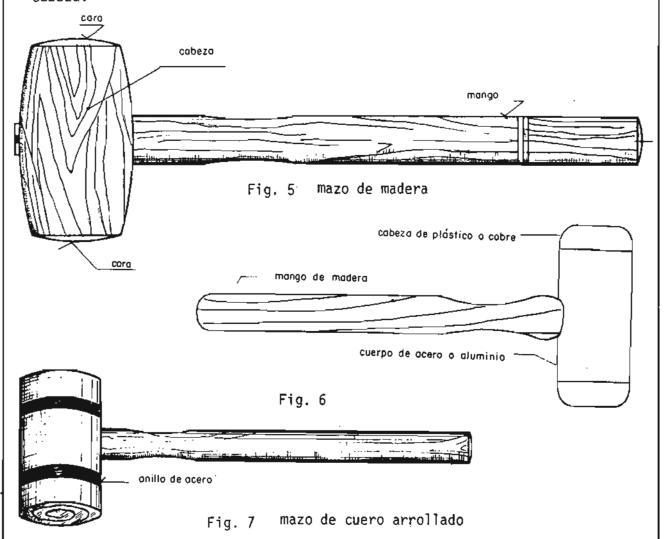

Condiciones de uso

- a La cabeza del mazo debe estar bien calzada en el mango y libre de rebabas.
- <u>b</u> Deben ser utilizados sólo en superficies lisas.

VOCABULARIO TECNICO

MAZO - maceta




TIJERA DE MANO Y DE BANCO.

REFER.: HIT.014

1/2

COD. LOCAL:


Son herramientas de corte manual formadas por dos hojas, generalmente de acero al carbono, templadas y afiladas con un angulo determinado. Las hojas están unidas y articuladas por medio de un eje (tornillo con tuercas). Se usan para cortar metales de espesor delgado. El angulo de las hojas varia de 76º a 84º (figs. 1 y 2).

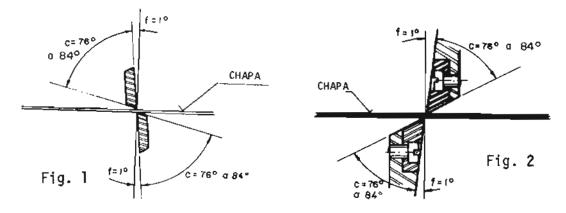

Las tijeras se clasifican conforme a la forma de sus hojas (figs.3, 4 y 5),



Tijera manual recta con hojas de ancho pequeño (para cortes en curva, de pequeño radio).

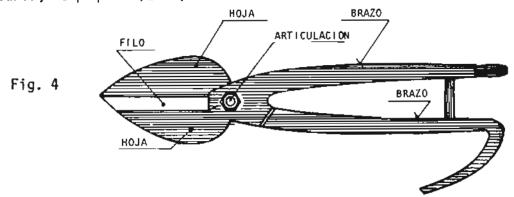

Tijera manual recta de hojas anchas y largas (para cortes rectos)



Tijera manual de hojas curvas (para cortes en curvas).

TIJERA DE MANO Y DE BANCO

REFER.: HIT.014 | 2/2

COD. LOCAL:

Las tijeras manuales se encuentran en los tamaños de 6", 8", 10" y 12" (1on gitud total de los brazos más las hojas). Las tijeras de banco y las guillotinas se identifican por el largo de las hojas (figs. 6 y 7).

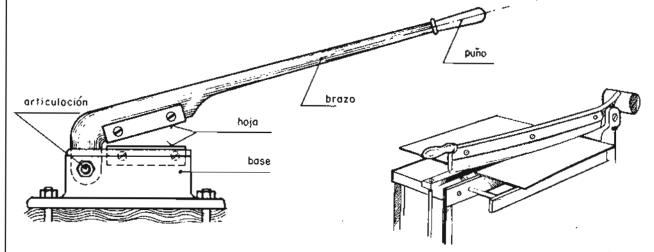


Fig. 6 Tijera de banco.

Guillotina. Fig. 7

condiciones de uso

- a las hojas deben estar correctamente afiladas.
- <u>b</u> la articulación debe estar bien ajustada con el minimo de hol gura.

conservación

- _a evitar choques y caidas.
- b mantener el filo de las hojas siempre protegido.
- <u>c</u> evitar cortar chapas de acero duro o alambre de acero templado.
- d después de ser usadas, limpiarlas y engrasarlas para evitar se oxiden.

VOCABULARIO TÉCNICO

TIJERA DE BANCO - cizalla.

MECÂNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:


ACCESORIOS PARA FIJAR PIEZAS (BRIDAS Y MORSAS EN C Y PARALELAS) REFER.: HIT.015

1/2

COD. LOCAL:


Son elementos de acero al carbono o acero fundido. Se utilizan en la fijación de piezas sobre las mesas o platos de las máquinas.

> Características de las bridas de fijación - las bridas de ción se caracterizan por estar fabricadas generalmente de acero al carbono o acero fundido, con una ranura central para introducir el tornillo que servira de complemento en la fijación de piezas. Las figuras 1, 2 y 3 muestran los tipos más comunes de esas bridas.

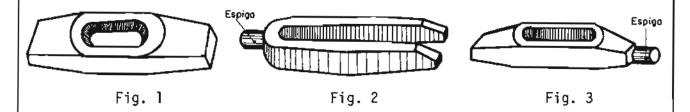

La brida sirve unicamente para la fijación de piezas en las mesas o accesorios de las maquinas.

Tipos y características de las morsas → las morsas en "C" y en "U" se caracterizan por tener un tornillo de apriete manual y sirven de elemento auxiliar para sujetar las piezas (figs. 4 y 5).

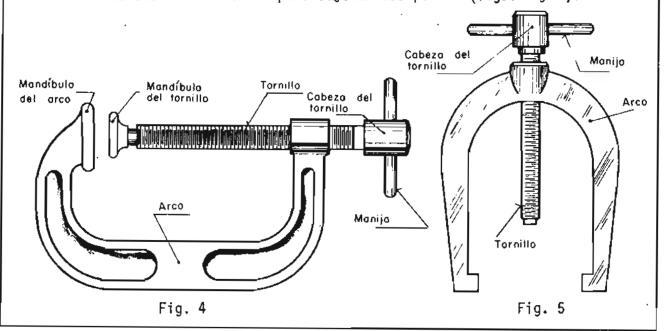

ACCESORIOS PARA FIJAR PIEZAS (BRIDAS Y MORSAS EN C Y PARALELAS) REFER.:HIT.015

2/2

COD. LOCAL:

Estos tipos de morsas son fabricados de acero fundido. Las morsas en "C" además de servir para sujetar piezas sobre la mesa de las máquinas, sirven también, para unir varias piezas en que se desea hacer la misma operación.

Existen morsas accionadas por dos tornillos; éstas son denominadas morsas paralelas (fig. 6). El acciona Alojamiento Tornillo(2) Cabeza del miento conveniente de los tornillo dos tornillos mantiene el paralelismo de las caras de las mandibulas, produciendo un mejor apriete. Posador Manijo Tornillo (1) Coros estriados Mandíbula(I) Mandíbula (2) Fig. 6

condiciones de uso — las morsas deben estar con las roscas limpias y lubricadas y las superficies de apriete sin rebabas.

Conservación — el apriete debe ser dado manualmente y no debe ser excesivo. Después de su uso, debe ser limpiada y guardada en $1\underline{u}$ gar protegido contra los golpes.

VOCABULARIO TECNICO

MORSA - prensa manual

CINTERFOR

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA: TALADRADORAS.

(TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS)

REFER: HIT.016 1/2

COD. LOCAL:

Es una maquina-herramienta destinada a realizar operaciones de agujereado a

traves de una herramienta en rotación (figura 1). El movimiento de la herramienta, montada en el eje principal, es recibido directamente de un motor electrico o por medio de un mecanismo de velocidad, sea este un sistema de poleas escalonadas o un juego de engranajes. El avance de la herramienta puede ser manual o automático. Las taladradoras sirven para agujerear, avellanar, escariar y roscar con machos.

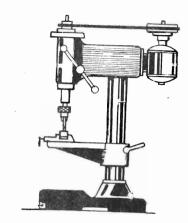


Fig. 1

Existen varios tipos de taladradoras. Las figuras 2, 3, 4 y 5 muestran los tipos más comunes.



TIPOS

Fig. 2 Taladradora electrica portatil.

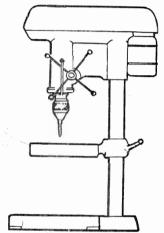


Fig. 3 Taladradora de columna (de banco).

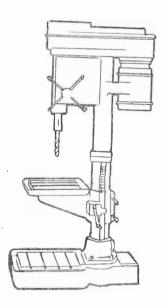


Fig. 4 Taladradora de columna (de piso).

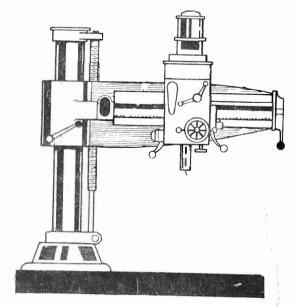


Fig. 5 Taladradora radial.

INFORMACION TECNOLOGICA: TALADRADORAS. (TIPOS, CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS)

REFER.: HIT.016 | 2/2

COD. LOCAL:

CARACTERÍSTICAS

tipo de la maquina; potencia del motor; gama de velocidades; diametro máximo de la broca; desplazamiento máximo del husillo; distancia maxima entre la columna y el eje porta-herramientas.

ACCESORIOS

Se entiende por accesorios los elementos auxiliares que debe tener la mãquina para efectuar las operaciones.

Los accesorios son:

mandril porta-brocas, con su llave; juego de conos de reducción; morsas; sistema de refrigeración adaptado; cuña para sacar el mandril porta-broca y los conos de reducción. CINTERFO /dn. Educi

MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:

PORTA-BROCAS Y CONOS DE REDUCCIÓN.


REFER.: HIT.017 | 1/2

COD. LOCAL:

EL PORTA-BROCAS es un elemento de acero al carbono utilizado para la fijación de brocas, escariadores, fresas de espiga y machos. Está formado por dos cuerpos que giran uno sobre el otro.

Al girar el cuerpo exterior, lo hace también el anillo roscado que abre o cierra las tres pinzas o mordazas que sujetan las herramientas (figuras 1 y 2).

El movimiento giratorio, del cuerpo exterior, se logra por medio de una llave de engranaje que acompaña al porta-brocas (fig. 3).

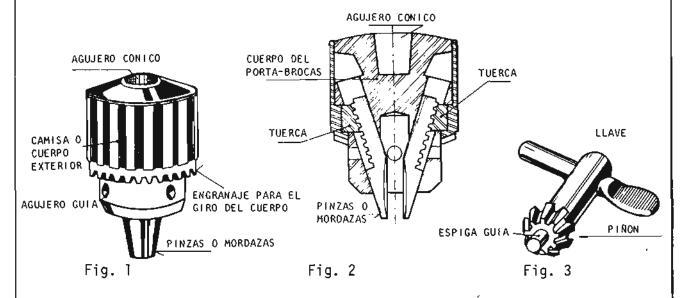

LOS CONOS son elementos que sirven para fijar el porta-brocas o directamente la broca al husillo de la maquina (fig. 4).

Sus dimensiones estan normalizadas, dentro de los distintos sistemas de medidas, tanto para los conos-macho como para los conos-hembra.

Cuando el cono-hembra es más grande que el macho, se utilizan los conos de reducción o boquillas (fig. 4 y 5).

El tipo de cono Morse es uno de los más usados en máquinas herramientas y se encuentra numerada de 0 (cero) a 6(seis).



Los conos de reducción se identifican por la numeración que le corresponde

PORTA-BROCAS Y CONOS DE REDUCCIÓN.

REFER.: HIT.017 | 2/2

l


COD. LOCAL:

al cono exterior (macho) y al cono interior (hembra), formando juegos de conos de reducción cuya numeración completa es:

$$2 - 1$$
; $3 - 1$; $3 - 2$; $4 - 2$; $4 - 3$; $5 - 3$; $5 - 4$; $6 - 4$; $6 - 5$.

ejemplo

1 El cono de reducción 4 - 3 significa que el exterior es un cono-macho Nº 4 y el interior es un cono-hembra Nº 3 (fig. 5).

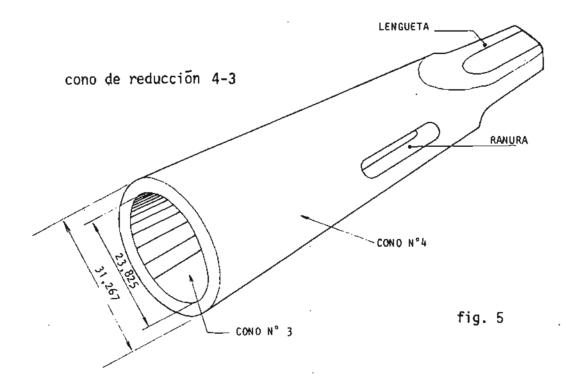

Los conos de reducción tienen una lengueta que permite su expulsión del husillo de la máquina y una ranura para desalojar la broca acoplada al mismo (fig. 5).

CONDICIONES DE USO

Los conos deben estar rectificados y sin rebabas para lograr un ajuste correcto.

VOCABULARIO TECNICO

ESPIGA - mango /

CONO DE REDUCCIÓN - boquilla - manguito
PORTA BROCA - mandril ✓

CINTERFO.

MECÁNICA GENERAL

3-4.12

INFORMACION TECNOLOGICA:

BROCAS (NOMENCLATURA, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS).

REFER.: HIT.018 | 1/3

COD. LOCAL:

Son herramientas de corte de forma cilindrica con ranuras rectas o helicoidales, templadas, terminan en punta conica y afiladas con un angulo determinado. Son utilizadas para hacer agujeros cilindricos en los diversos materiales.

Los tipos mas usados son las brocas helicoidales (figs. 1 y 2).

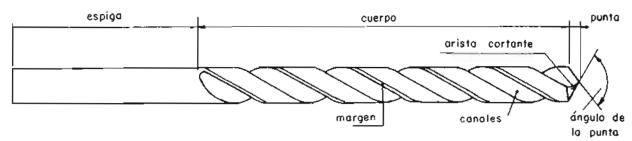


Fig. 1 Broca helicoidal de espiga cilíndrica.

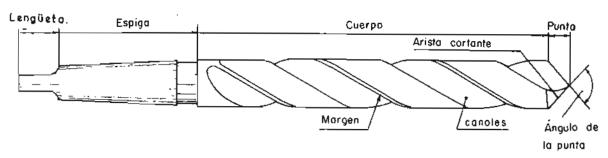


Fig. 2 Broca helicoidal de espiga conica.

CARACTERÍSTICAS - las brocas se caracterizan por la medida del diámetro, forma de la espiga y material de fabricación.

MATERIAL DE LA BROCA — es fabricada, en general, de acero rápido y acero al carbono. Las brocas de acero rápido se utilizan en trabajos que requieren altas velocidades de corte. Estas brocas ofrecen mayor resistencia al desgaste y al calor, siendo por tanto más económicas que las brocas de acero al carbono cuyo empleo tiende a disminuir en la industria.

TIPOS Y NOMENCLATURA — las figs. 1 y 2 muestran dos de los tipos más usados que solo difieren en la construcción de la espiga.

Las brocas de espiga cilíndrica se utilizan sujetas en un porta-brocas y se fabrican, normalmente, hasta un diámetro máximo de la espiga de 1/2". Las brocas de diámetros mayores de 1/2" utilizan espiga cónica para ser mo<u>n</u>

Las brocas de diametros mayores de 1/2" utilizan espiga cónica para ser mon tadas directamente en el husillo de las maquinas; esto permite asegurar con firmeza a estas brocas que deben soportar grandes esfuerzos en el corte.

El angulo de la punta de la broca varía de acuerdo con el material

a


REFER.: HIT.018 2/3

CINTERFO

COD. LOCAL:


Taladrar. La tabla siguiente indica los angulos recomendables para los ma teriales mas comunes:


Angulos	Materiales
1180	Acero blando (fig. 3)
1500	Acero duro
1250	Acero forjado
1000	Cobre y aluminio
900	Hierro fundido y aleaciones ligeras
600	Plasticos, fibras y maderas

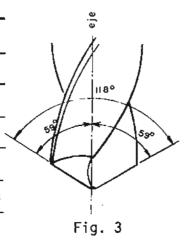

Las aristas de corte deben tener la misma longitud (fig. 4). El angulo de incidencia debe tener de 90 a 150 (fig. 5).


En estas condiciones se obtiene una mejor penetración de la broca en el material.

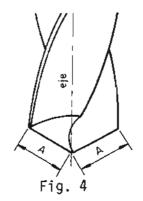


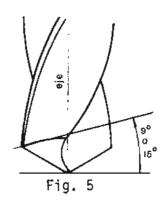

OTROS TIPOS DE BROCAS

broca de centrar - esta broca permite hacer los agujeros de centro en las piezas que van a ser torneadas, fresadas o rectificadas entre puntas (figs. 6 y 7).

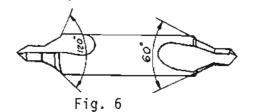

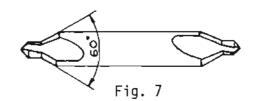


BROCAS (NOMENCLATURA, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS).

REFER.: HIT.018

3/3

COD. LOCAL:

BROCA CON ORIFICIOS DE REFRIGERACIÓN son usadas para producción continua y en alta velocidad, que exige abundante lubricación, principalmente en agujeros profundos (figs. 8 y 9).

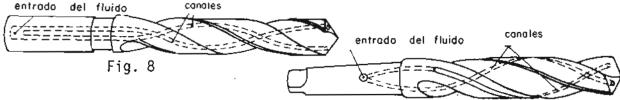

El líquido de refrigeración se inyecta a alta presión. En el caso de hierro fundido y de los metales no ferrosos, se aprovechan los orificios para inyectar aire comprimido que permite expulsar las virutas y polvo.

BROCAS DE CANALES RECTOS Y BROCAS TIPO CAÑON - la broca de la fig. 10 presenta dos canales rectilineos y es usada especialmente para taladrar bronce y latón.



La de la fig. Il, broca tipo cañón, tiene un cuerpo semi-cilíndrico con una sola arista de corte. Es apropiada para agujeros profundos y de pequeños diámetros, puesto que además de ser más robusta que las brocas helicoidales, utilizan el propio agujero como guía.

BROCAS MOLTIPLES O ESCALONADAS - son empleadas en trabajos de producción en serie (figs. 12 y 13).



Sirven para ejecutar en una misma operación agujeros y los rebajes respectivos.

condiciones de uso - las brocas, para ser utilizadas con buen re \underline{n} dimiento, deben estar bien afiladas, con la espiga en buenas con diciones y bien aseguradas.

conservación - es necesario evitar caidas, golpes, limpiarlas des pues de su uso y guardarlas en lugar apropiado para proteger su filo.

VOCABULARIO TÉCNICO

CANAL - estría - ranura

ESPIGA - caña - cabo - mango

ARISTA CORTANTE - labio cortante


MARGEN - faja guía


INFORMACION TECNOLOGICA: CALIBRE CON NONIO (NOMENCLATURA Y LECTURA EN DECIMOS DE MILÍMETRO) REFER.: HIT. 019 | 1/4

COD. LOCAL:

Es un instrumento para medir longitudes (fig. 1) que permite lecturas fracciones de milimetro y de pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier (fig. 2).


Se utiliza para hacer mediciones, con rapidez, en piezas cuyo grado de precisión es aproximado hasta los 0,02 milimetro, 0,001".

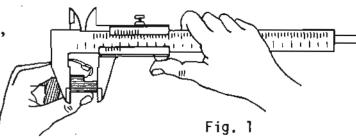

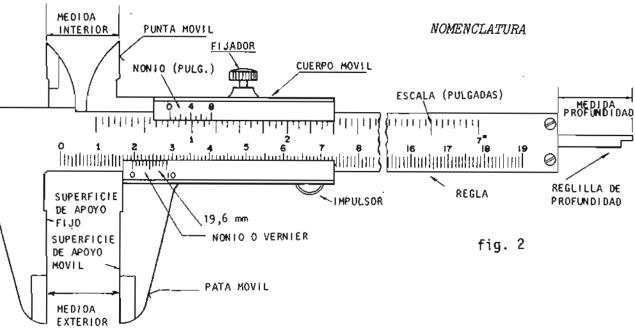

El calibre con nonio está compuesto de dos partes principales: cuerpo fijo y cuerpo movil (cursor). Estas partes estan constituidas por:


CUERPO FIJO (fig. 3)

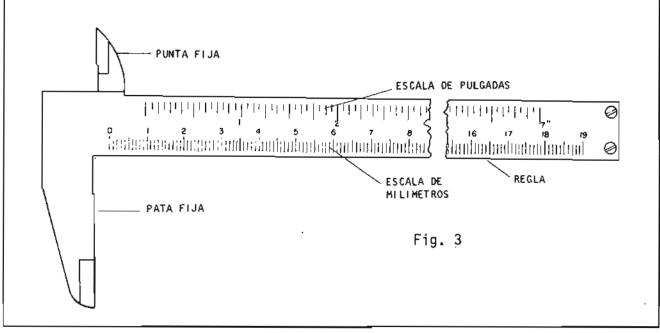

COD. LOCAL:

Regla graduada en los sistemas métrico e inglés.

 $Pata \ fija$ con superficie de contacto a la pieza para medir exteriormente. Punta fija parte fija de contacto con la pieza, para medir interiormente. CUERPO MÓVIL (cursor) fig. 4.

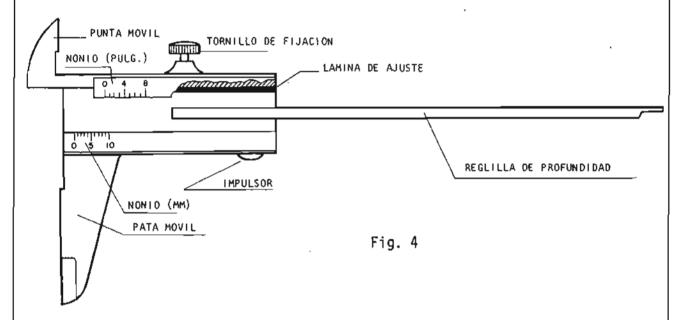

Nonio escala métrica de 9 milímetros de longitud y 10 divisiones (aproxi mación 0,1mm) y escala en pulgadas con 8 divisiones (aprox. 1"). Pata móvil con superficie de contacto a la pieza para medir exteriormente.

Punta movil parte movil de contacto con la pieza para medir interiormente.

Reglilla de profundidad está unida al cursor y sirve para tomar medidas de profundidad.

Tornillo de fijación tiene la finalidad de fijar el cursor y actúa sobre la lamina de ajuste.

Lamina de ajuste pequeña lamina que actúa eliminando el juego del cursor.

Impulsor apoyo del dedo pulgar para desplazar el cursor.

LECTURA EN DECIMOS DE MILÍMETROS

El nonio de 0,1mm tiene una longitud total de 9 milimetros y esta dividido en 10 partes iguales (fig. 5). De donde, cada division del nonio vale: 9mm = 0,9mm. Por tanto, cada division que cada división de la escala. nonio es 0.1 menor

CINTERFO 2da. Edicio

3/4

Resulta que, a partir de los trazos en coincidencia (como muestra la fig.5), los primeros trazos del nonio y de la escala _{Opmm o} se separan O,1mm; los segundos trazos se separan 0,2mm; los terceros trazos se separan 0,3mm y asi sucesivamente.


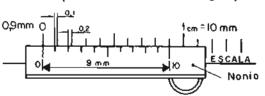


Fig. 5 Nonio de 0,1mm (Graduaciones ampliadas).

A partir de la coincidencia de trazos del nonio y de la escala, una sión del nonio da 0,1mm de aproximación, dos divisiones dan 0,2mm de aproximación, tres divisiones dan 0,3mm de aproximación y así sucesivamente.

PARA EFECTUAR LA LECTURA se leen, en la escala, los milimetros enteros has ta antes del "cero" del nonio (en la fig. 6 : 19mm), después se cuentan los trazos del nonio hasta que coincida con un trazo de la escala (en la fig. 6 : 69 trazo) para obtener los décimos de milimetro.

Ejemplo de lectura en la fig. 6: 19,6mm.

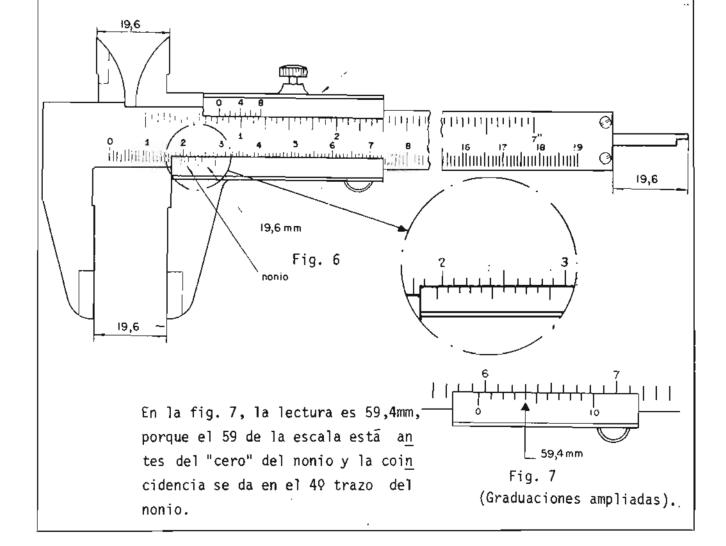


COD. LOCAL:

REFER.: HIT. 019 4/4

En la figura 8, la lectura es 1,3mm, porque el l(milimetro) de la escala esta antes del "cero" del nonio y la coin cidencia se da en el 30 trazo del mis-

Otros ejemplos: (figs. 9, 10 y 11).

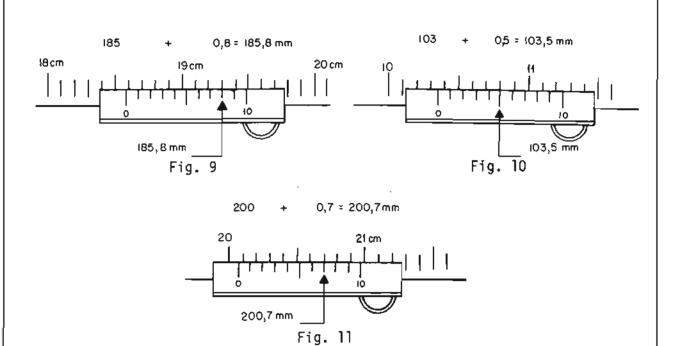

VOCABULARIO TÉCNICO /

CALIBRE CON NONIO - pie de rey, pie de metro, vernier, calibre, cartabón de corredera.

PATA - brazo, boca√

CURSOR - corredera.√

REGLILLA DE PROFUNDIDAD - sonda√

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE

EN LA TALADRADORA (TABLA).

REFER.: HIT.020 1/2

COD. LOCAL:

Velocidad de corte (Vc), en la taladradora, es la velocidad que tendrá un punto del margen de la broca, al girar ésta durante el corte.

Se expresa en metros por minuto y los distintos valores se logran variando las revoluciones del eje de la taladradora.

Para las brocas la velocidad de corte depende:

del material a agujerear;

del material de la broca;

del diametro de la broca.

Avance de corte de la broca es la penetración, por vuelta, que la broca realiza en el material. Se expresa, generalmente, en milímetros por vuelta (mm/V).

En la tabla siguiente se indican los valores promedios de velocidad de cor te y avance de corte de las brocas de distintos diametros, para los materia les más usuales.

Esa tabla indica valores para ser utilizados solamente cuando se usan brocas de acero rápido. Para las brocas de acero al carbono, los valores deben ser reducidos a la mitad.

OBSERVACIÓN

Las velocidades de corte y avance han sido extraîdas de los libros "Manual del Taller Mecánico" de Colvin-Stanley - Ed. Labor y Alrededor de las Máquinas-Herramientas de Gerling - Ed Reverté S/A.

TOGICOS

COD. LOCAL:

VELOCIDAD Y AVANCE DE CORTE PARA BROCAS DE ACERO RÁPIDO

,									
Mate	rial	Acero 0,20 a 0,30%C (blando)y Bronce	Acero 0,30 a 0,40%C (medio blando)	Acero 0,40 a 0,50%C (medio duro) Bierro fundido	Hierro fundido (duro)	Hierro fundido (blando)	Cobre	Latón	Ałuminio
Veloc. corte (m/min) 35		25	22	18	32	50	65	100	
ødela broca (mm)	Avance p/rev. (mm/V)			Revolucion	nes por	minuto	(rpm)		
ו	0,06	11140	7950	7003	5730	10186	15900	20670	31800
2	0,08	5570	3975	3502	2865	5093	7950	10335	15900
3	0,10	3713	2650	2334	1910	3396	5300	6890	10600
4	0,11	2785	1988	1751	1433	2547	3975	5167	7950
5	0,13	2228	1590	1401	1146	2037	3180	4134	6360
6	0,14	1857	1325	1167	955	1698	2650	3445	5300
7	0,16	1591	1136	1000	819	1455	2271	2953	4542
8	0,18	1392	994	875	716	1273	1987	2583	3975
9	0,19	1238	883	778	637	1132	1767	2298	3534
10	0,20	1114	795	700	573	1019	1590	2067	3180
12	0,24	928	663	584	478	849	1325	1723	2650
14	0,26	796	568	500	409	728	1136	1476	2272
16	0,28	696	497	438	358	. 637	994	1292	1988
18	0,29	619	442	389	318	566	883	1148	1766
20	0,30	557	398	350	287	509	795	1034	1590
22	0,33	506	361	318	260	463	723	940	1446
24	0,34	464	331	292	239	424	663	861	1326
26	0,36	428	306	269	220	392	612	795	1224
28	0,38	398	284	250	205	364	568	738	1136
30	0,38	371	265	233	191	340	530	689	1060
35	0,38	318	227	200	164	291	454	591	908
40	0,38	279	199	175	143	255	398	517	796
45	0,38	248	177	156	127	226	353	459	706
50	0,38	223	159	140	115	204	318	413	636

Ejemplo: Agujerear cobre con una broca de Ø 10 mm.

Velocidad de corte (Vc) = 50 (m/min)

Avance de corte por Rev. = 0,20 (mm/vuelta)

Revoluciones por minuto (RPM) = 1.590 (número rev. de la broca)

CINTERFO: 2da. Edició MECÁNICA GENERAL

te.

COD. LOCAL:

Los fluidos de corte se usan para evitar temperaturas que perjudican la herramienta empleada y la pieza en ejecución (fig. 1). Además como lubricante de la herramienta para tener una mayor

durabilidad del filo y para conseguir un mejor acabado en la superficie de los tr<u>a</u> bajos a ser ejecutados. Generalmente se emplean líquidos como fluido de corte. Aceites de corte - aceites minerales a los cuales se les agregan compuestos químicos. Son usados como se presentan comercialmen-



Fig. 1

Soluciones de corte - mezcla de agua y otros elementos como aceite soluble. azufre, bórax, etc. Generalmente deben ser preparados.

El fluido de corte más utilizado es una mezcla de aspecto lechoso, contenien do AGUA (como refrigerante) y de 5 a 10% de ACEITE SOLUBLE (como lubricante). A continuación, figura una tabla que contiene los fluidos de corte recomenda dos según se indica en la Hoja 2/2.

MATERIAL	TIPO DE TRABAJO							
A						ROSCAR		
TRABAJAR	Tornear	Aguj <u>e</u> rear	Fresar	Cepi- llar	Rect <u>i</u> ficar		c/machos y terraja	
Acero al carbono 0,18 a 0,30%C	1 2	2	2	2	10	2 8	8	
Acero al carbono	3	3	3		10	3	0	
0,30 a 0,60%C	3	3	3	3		9	8	
Acero al carbono,					10	3 -		
arriba de 0,60%C - Aleaciones de acero	3	3 3		3	10	4	8	
Aceros inoxidables	3	3 13	3	3	12	6	7	
Fierro fundido	1	1	1	1	10	9	8	
Aluminio y su ale <u>a</u> ciones	5 7	7	7	7	11	7	7	
Bronce y laton	1 2	2	2	1	11	1 8	8	
Cobre	1	7	2	2	31	4	7	

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA: FLUIDOS DE CORTE.

REFER.:HIT.021

2/2

COD. LOCAL:					
ite mineral con 1% de az <u>u</u> en polvo					
ite mineral con 5% de azu en polvo					
a c/1% de carbonato de so , 1% de borax y 0,5% de ite mineral					
a con 1% de carbonato de io y de borax					
a con 1% de carbonato de					

1	En seco	8	Aceite mineral con 1% de az <u>u</u> fre en polvo	
2	Agua con 5% de aceite soluble	9	Aceite mineral con 5% de azu fre en polvo	
3	Agua con 8% de aceite soluble	10	Agua c/1% de carbonato de so dio, 1% de borax y 0,5% de aceite mineral	
4	Aceite mineral con 12% de gra sa animal	11	Agua con 1% de carbonato de sodio y de borax	
5	Kerosene	12	Agua con 1% de carbonato de sodio y 0,5% de aceite mine- ral	
6	Grasa animal con 30% de blan- co de zinc	13	Aguarrás 40% - Azufre 30%	
7	Kerosene, con 30% de aceite mineral		Blanco de zinc 30%	

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR AFECCIONES EN LA PIEL, EL OPERADOR DEBE, DESPUÉS TRABAJO, LAVARSE CON AGUA Y JABÓN LAS PARTES DEL CUERPO SALPICADAS POR EL FLUIDO DE CORTE. ALGUNOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PERJUDI CAN LA PIEL.

RESUMEN

FLUIDOS DE CORTE

Sirven para:

refrigerar la pieza y la herramienta lubricar el corte mejorar la calidad de la superficie de los trabajos

Tipos más usados

aceites de corte: se encuentran fácilmente

soluciones de corte: para ser preparadas

La mas usada es el

aceite soluble.

PRECAUCION

LAS PARTES DEL CUERPO SALPICADAS POR EL FLUIDO DE CORTE DEBEN SER LAVADAS CON AGUA Y JABÓN PARA EVITAR AFECCIONES.

CINTERFOR 2da. Edición MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

FRESAS DE AVELLANAR Y REBAJAR.

REFER.: HIT.022 1/2

COD. LOCAL:

Son herramientas de corte, en forma cilindrica, conica o esferica, constru<u>i</u> das de acero al carbono o acero rapido y templados. Poseen aristas corta<u>n</u> tes destinadas a hacer rebajes o avellanados en agujeros.

Son utilizadas en la taladradora y pueden ser fijadas en el porta-brocas o directamente en el husillo.

características

Estas fresas se caracterizan por su forma, tamaño y en cuanto a la espiga, que puede ser cónica o cilíndrica.

La figura l' muestra una fresa de rebajar cilíndrico con guía. La figura 2 representa un avellanador con espiga cilíndrica y la figura 3 un avellanador con espiga cónica.



Fig. 1

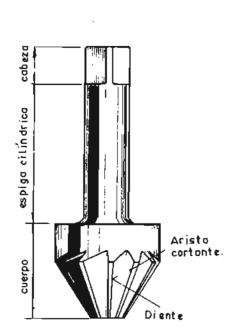


Fig. 2



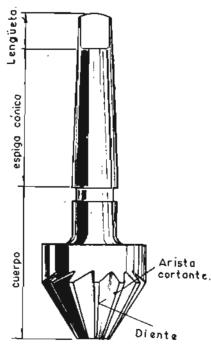


Fig. 3

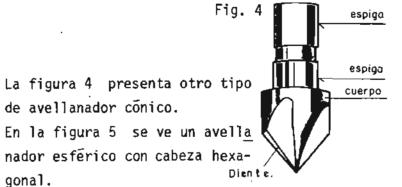

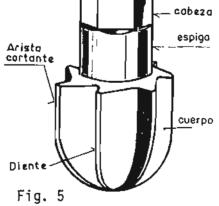


FRESAS DE AVELLANAR Y REBAJAR.

REFER.: HIT. 022 2/2

COD. LOCAL:

Los avellanadores cónicos, en general, tienen el ángulo de 600 y 900. Las figuras 6, 7 y 8 muestran los tipos de avellanadores y rebajes hechos con los avellanadores cilíndrico, cónico y esférico, respectivamente.

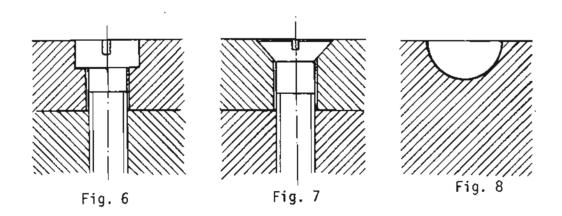

Avellanador con Guía de Cuchillas Intercambiables - La figura 9 muestra un avellanador con guía y de cuchillas intercambiables, usado para rebajar agujeros.

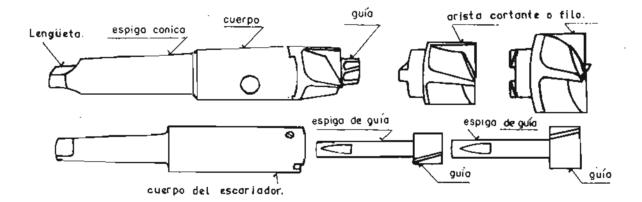


Fig. 9

Conservación - limpiarlas después de ser usadas, guardarlas en lugar conveniente evitar caídas, golpes y el contacto con otras herramientas.

VOCABULARIO TÉCNICO √ ARISTA CORTANTE - filo FRESA DE AVELLANAR - avellanador CINTERFO 2da, Edició MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: INSTRUMENTOS DE

TRAZAR(GRAMIL-PRISMAS-GATOS-PERFILES EN ESCUADRA)

REFER.: HIT.023

1/4

COD. LOCAL:

Es un instrumento formado por una base, generalmente de hierro fundido o acero al carbono y un vastago cilindrico o rectangular sobre el cual desliza una corredera, con una varilla de acero templado con punta.

El vastago y la corredera son de acero al carbono.


Existen gramiles de precisión que poseen escala graduada y nonio.

El gramil sirve para trazar y controlar piezas, asi como para centrar piezas en las maquinas-herramientas (figs. 1, 2, 3 y 4).

TIPOS


Gramil simple (fig. 1).

Su base es construida en hierro fun dido, mecanizada en la cara de contacto para disminuir el rozamiento sobre la mesa de trazado, mesa de máquinas o mármol. Posee un vástago cilíndrico de acero al carbono. un cursor con tornillo de fijación y una varilla de acero templado.

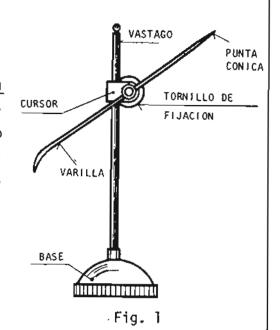

GRAMIL con articulación (fig. 2) Su base puede ser de acero o hierro fundido, posee una ranura en V la cara de contacto para mejor adap tación sobre bancadas de tornos para reducir el rozamiento sobre la mesa de trazado.

Tiene también un cursor y un vástago cilíndrico sostenido por un tor- RANURA EN "V" nillo de fijación, alojado en una

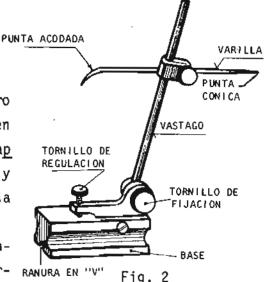


pieza que puede moverse alrededor de un eje, cuando se ac ciona el tornillo de regulación. Ese movimiento permite variar en forma precisa la altura de la punta de la aguja.

Gramil con escala y nonio (fig. 3).

Constituído por una base de hierro fundido, un vastago cilín-

drico de acero al carbono y una re gla graduada en milimetros. regla se mueve hacia arriba o hacia abajo y gira también sobre la columna. Además posee un con nonio, de aproximación de 0,1 milimetro y una varilla de trazar de acero, de 8 milímetros de diáme tro con su punta templada.

El cursor es movido por un pinón y cremallera.

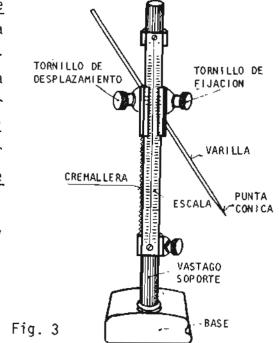

Gramil trazador vertical (fig. 4). Su base, de acero al carbono, templada y rectificada, de precision y acabado fino. Posee también una escala graduada en milimetros, un västago rectangular, con perpen dicularidad precisa , un cursor con aproximación de 0,02mm, un mecanismo de ajuste mecanico y una aguja de trazar con punta de metal duro.

CONDICIONES DE USO

ESCALA MECANISMO DE AJUSTE MECANTO TORNILLOS DE FIJACION PUNTA DE TRAZADO DINON BASE -

Fig. 4

Las puntas deben estar bien afiladas y protegidas con corcho.

CONSERVACIÓN

Después del uso, se debe limpiar el gramil y cubrirlo con una ca pa fina de vaselina o aceite.

CINTERFO 2da, Edició INFORMACION TECNOLOGICA: INSTRUMENTOS DE TRAZAR(GRAMIL-PRISMAS-GATOS-PERFILESEN ESCUADRA)


REFER.: HIT.023


3/4


COD. LOCAL:


PRISMA

Es un accesorio fabricado comúnmente de acero o hierro fundido, en forma de prisma, con ranuras paralelas y en V, de donde se originó su nombre: prisma en V. (figs. 5, 6, 7 y 8).

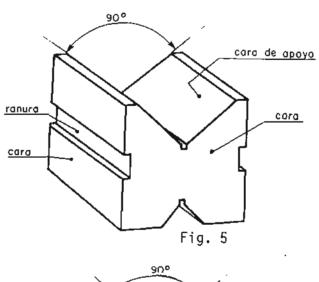


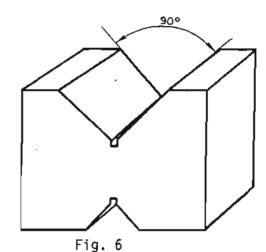

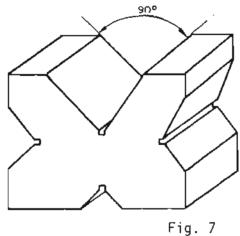


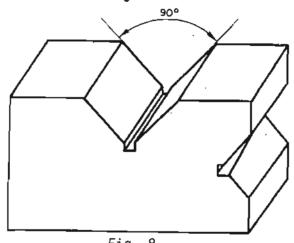

Las ranuras laterales a lo largo, que tienen algunos de estos prismas, sirven para alojar unas bridas especiales (fig, 9) cuya finalidad es sujetar las piezas. (fig. 10).

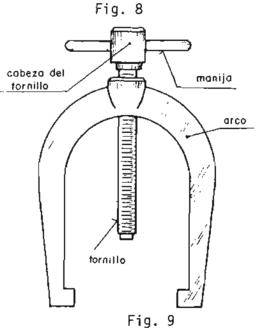


Los prismas son utilizados para dar un apoyo estable, sobre todo a las piecilindricas, facilitando así la ejecución de varias operaciones, prin zas cipalmente de trazado. (figs. 10, 11 y 12).

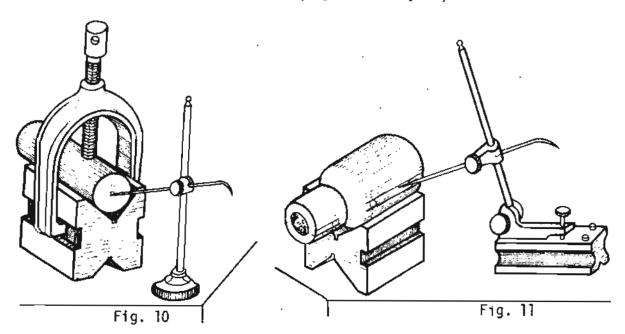

Caracteristicas

Los de acero son templados y rectificados, mientras los de hierro fundido son solamente rectificados.

Sus tamaños son variables; sin embargo, los más comúnes tienen 2" (50,8mm) y 1 1/2" (38mm).

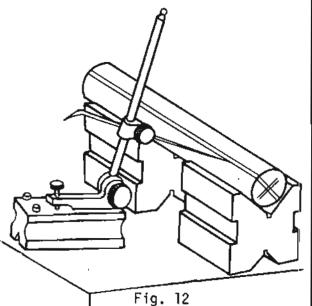

Los prismas para ser usados deben tener sus caras completamente planas paralelas y deben ser mantenidos en lugares libres de choques y de contactos con otras herramientas que puedan causar deformaciones.

2da, Edición

CINTERFOR

INFORMACION TECNOLOGICA: CALIBRE CON NONIO (TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y USOS).

REFER.: HIT. 024 1/3

COD. LOCAL:

Hay diferentes tipos de calibres con nonio, conforme los usos a que se destinan. Las figuras 1 a 7 muestran ejemplos.

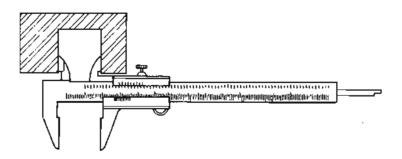


Fig. 1 Calibre con nonio Univer sal (medición interna).


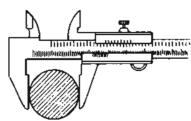


Fig. 2 Calibre con no nio, Universal (medición externa).

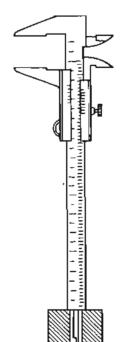

El dispositivo de desplazamiento mecánico (figura 4) facilita una medición más correcta, porque determina la aproximación gradual y sua ve del cursor.


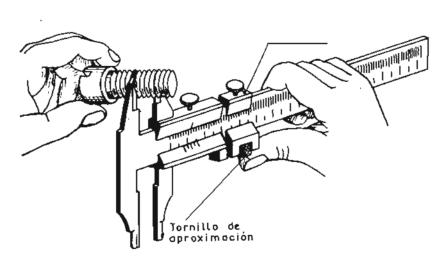


Fig. 3 Calibre con nonio Universal (medición de profundidad).


Fig. 4 Calibre con nonio con dispositivo para desplazamiento mecanico.

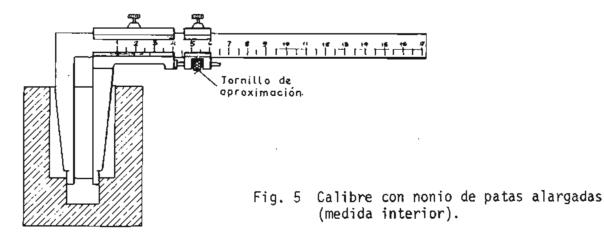


REFER.: HIT.024 2/3

COD. LOCAL:

Fig. 6 Calibre con nonio de profundidad con tope para interiores (me-dición del espesor de

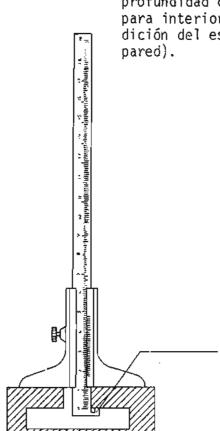

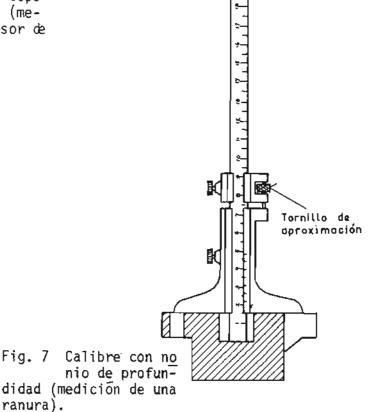

CONDICIONES DE USO DEL CALIBRE DE NONIO

- 1 Debe ser verificado con un patrón.
- 2 Las superficies de contactó de la pieza y del calibre deben estar perfectamente limpías.
- 3 El cursor debe estar ajustado y su deslizamento ser suave.
- 4 El manejo debe ser cuidadoso y no se debe hacer presión excesiva en el cursor, para no producir desajuste en el instrumento.

CONSERVACION

- 1 Se debe limpiarlo cuidadosamente y colocarlo en su estuche;
- 2 Debe ser guardado en un lugar exclusivo para instrumentos de medición.
- 3 Periòdicamente se debe verificar su precisión y ajuste y cubrirlo con una película fina de vaselina neutra.

CINTERFOR

INFORMACION TECNOLOGICA: CALIBRE CON NONTO (TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y USOS).

REFER.: HIT.024 | 3/3

COD. LOCAL:

CARACTERISTICAS

- l Longitud el tamaño de los instrumentos se caracteriza por la capacidad de la longitud a medir, variando de 150 a 2000 milimetros.
- 2 Regla graduada existen reglas graduadas en milimetros y en pulga das, estando esta última en decimales o en fracciones ordinarias.
- 3 *Nonio* estos se fabrican con 10, 20 y 50 divisiones para obtener lecturas con aproximación de 0,1mm, 0,05mm y 0,02mm respectivamente.
- 4 Cursor existen calibres con ajuste mecanico que permite deslizar el cursor con mas suavidad.
- 5 Trazos nítidos para facilitar la lectura.

CONSTRUCCION

Los calibres son normalmente fabricados de aceros al carbono o inox \underline{i} dables. Muchas veces son templados y con un acabado pulido u opaco en sus superficies.

RESUMEN

Tipo Universal mediciones externas, internas y de profundidad.

CALIBRES

Patas Alargadas mediciones internas y externas.

CON

NONIO

De profundidad Simple medición de rebajes y agujeros.

Con tope medición de rebajes y espesores de paredes.

CUIDADOS

El calibre debe ser siempre verificado, estar con las partes limpias y ajustadas.

Ser manejado cuidadosamente. Ser guardado en lugar propio.

CARACTERISTICAS

Longitud de 150 a 2000mm.

Graduación de la regla en mm y pulgadas.

Nonio con 10, 20 y 50 divisiones (0,1mm, 0,05mm y 0,02mm de apreciación) Cursor desplazamiento suave.

Trazos nitidos

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: MICROMETRO (NOMENCLATURA-TIPOS Y APLICACIONES).


REFER.: HIT.025

1/4

COD. LOCAL:

Es un instrumento de alta precisión que permite medir espesores con aproxi macion hasta 0,001mm y 0,0001" (fig. 1).

NOMENCLATURA

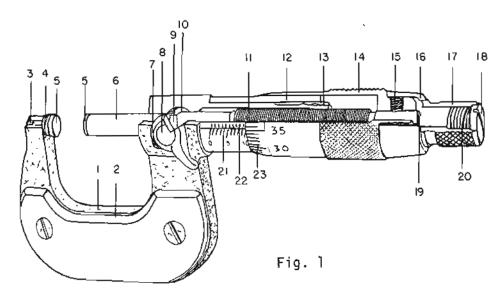

- Arco
- Placa aislante
- Perno de cierre
- Palpador fijo
- 5 Placa de metal duro
- Palpador móvil
- Palanca de traba
- 8 Tornillo de traba
- Resorte de lamina
- 10 Buje de traba
- Tornillo micrométrico
- Cilindro con escala

- Tuerca de regulación
- 14 Tambor de medición
- 15 Tornillo de fijación y regulación
- 16 Tapa
- 17 Capa de fricción
- 18 Tornillo de fricción
- 19 Anillo elastico
- 20 Resorte de la fricción
- 21 Escala en mm
- 22 Escala 0,5 mm
- Escala 0,01 mm 23

CONSTRUCCION

Requieren mayor atención, en la construcción del micrómetro, arco, el tornillo micrométrico y los palpadores de medición.

Arco - Es construido de acero especial, tratado térmicamente, fin de eliminar las tensiones; es forrado de plaças aislantes para evitar la dilatación por el calor de las manos.

Tornillo micrométrico - Este tornillo garantiza la precisión del micrometro. Está construido con alta precision en material apro piado, como aleación de acero y acero inoxidable, templado, para darle una dureza capaz de evitar, el desgaste prematuro.



INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO (NOMENCLATURA-TIPOS Y APLICACIONES).

REFER.: HIT.025 2/4

COD. LOCAL:

El Palpador o tope fijo es construido también de aleación de acero o acero inoxidable y está fijo directamente en el arco. El palpador o tope móvil es la prolongación del tornillo micrométrico. Las caras de contacto son endurecidas por procesos diversos para evitar el desgaste rápido de las mismas.

En los micrómetros modernos (fig. 1), los extremos de los palpadores son calzados con placas de metal duro, garantizando, así, por más tiempo, la precisión del micrómetro.

CARACTERISTICAS

Los micrometros se caracterizan:

1 por la capacidad - varian de 0 a 1.500mm.

Los modelos menores, de 0 a 300mm se escalonan de 25 en 25mm (o su equivalente en pulgadas, de 1 en 1", hasta 12"). Estos son de arco de una sola pieza, mientras los micrometros mayores poseen arco perforado, o vaciado, construido de tubos soldados, consiguiendo, así, un mínimo de peso sin afectar la rigidez;

2 por la aproximación de lectura - pueden ser de 0,01mm y 0,001mm o 0,001" y 0,0001".

CONDICIONES DE USO

Para ser usado, es necesario que el micrometro este perfectamente ajustado y comprobado con un patron.

El micrometro debe ser manejado con todo cuidado, evitándose caídas, golpes y rayaduras. Después de usarlo, límpiese, lubríquese con vaselina y guárdese en estuche, en lugar apropiado.

CINTERFO 2da. Zdies

INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO (NOMENCLATURA-TIPOS Y APLICACIONES).

REFER.: HIT. 025 | 3/4

COD. LOCAL:

TIPOS

Las figuras 2 a 7 muestran los principales tipos de micrométros.

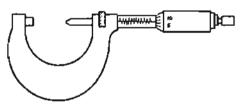


Fig. 2 Micrometro para ros cas. Las puntas de medición son reemplazables, con forme el tipo de rosca.

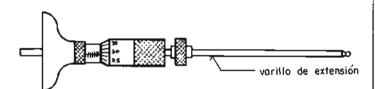


Fig. 3 Micrometro de profundidad.
Conforme la profundidad a medir, se acrecienta lo necesario en la longitud por medio de otras varillas de longitudes calibradas, suministradas con el micrometro (varillas de extensión).

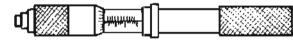


Fig. 4 Micrometro de medidas internas, tubulares, de dos contactos. Es suministrado con varillas, para au mento de la capacidad de medición.

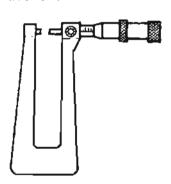


Fig. 6 Micrometro de arco profundo. Sirve para mediciones de espesor de bordes o partes sobresalientes de las piezas.


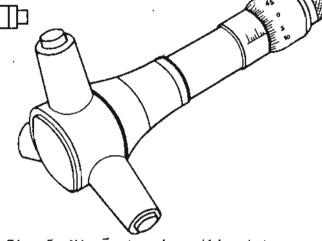


Fig. 5 Micrometro de medidas internas de 3 contactos. Facilita la colocación exacta en el centro y en el eje del agujero. Posibilita la medición del diametro de agujeros en diversas profundidades. Es de gran precisión.

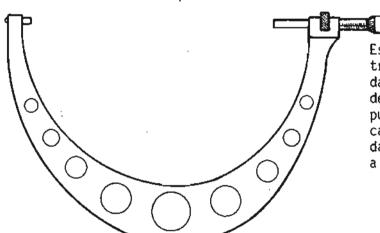

Este micrometro es usado en trabajos de mecanización pesa da para la medición de piezas de grandes diametros. Las puntas de medición pueden ser cambiadas para dar las medidas proximas de los diametros a verificar.

Fig. 7 Micrometro para grandes mediciones.

(NOMENCLATURA-TIPOS Y APLICACIONES).

REFER.: HIT.025 | 4/4

CINTERFOR 2da. Edició

COD. LOCAL:

APLICACIONES

Las figuras 8 a 14 muestran las principales aplicaciones del micrometro.

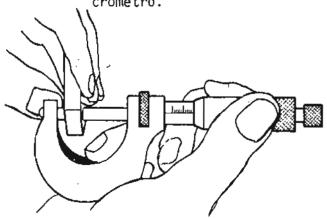


Fig. 8 Medición del espesor de un bloque.

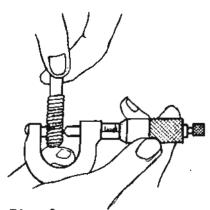


Fig. 9 Medición del diametro interno de una rosca.

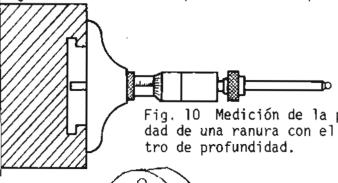


Fig. 10 Medición de la profundidad de una ranura con el microme-



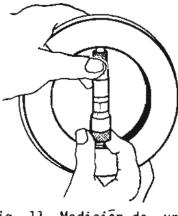


Fig. 11 Medición de un diametro con el micrometro tubular.

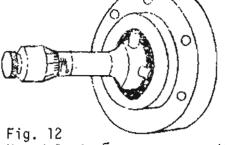

Uso del micrometro para medidas internas (tres contactos)

Fig. 13 Uso del microme tro de gran capacidad pa ra medir los diametros de una pieza montada en un torno.

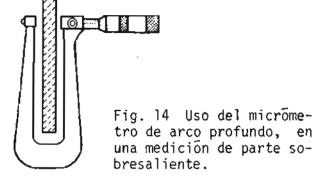

Actualmente existe micrometro interno especial con la cabeza intercambiable, que puede ser adaptado para medir agujeros pasantes, agujeros no pasantes, agujeros con ranuras y pistas rodamientos.

MECÁNICA GENERAL


INFORMACION TECNOLOGICA:

ESCUADRA DE PRECISION.

REFER.: HIT. 026 1/1


COD. LOCAL:

Es un instrumento de precisión en forma de angulo recto, fabricado de acero al carbono, rectificado o rasqueteado y, a veces, templado. Se usa para la verificación de superficies en angulo de 90º (fig. 1). Existen escuadras de varias formas y tamaños.

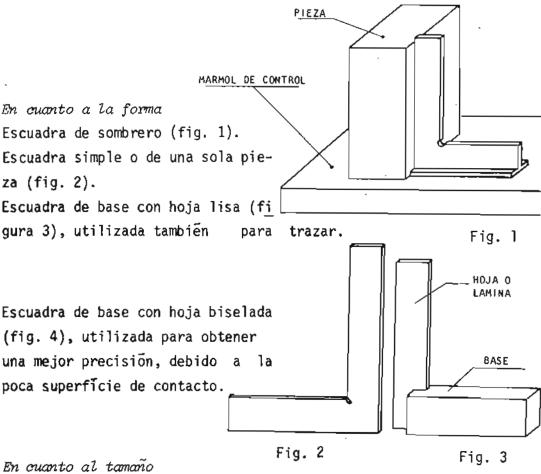

Los tamaños vienen dados por longitudes de la hoja y de la base, que estan en relación de la 3/4, aproximadamente.

Ejemplo: escuadra de 150 x 110 mm.

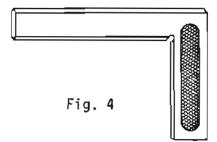

Condiciones de uso - debe estar exenta de golpes, rebabas, bien limpia y con el ángulo exacto.

Conservación - al final del trabajo debe limpiarse, engrasarse y guardarse en un lugar donde no roce con otras herramientas.




INFORMACION TECNOLOGICA: GONIÓMETRO.

REFER.: HIT.027 1/4

COD. LOCAL:

El goniómetro es un instrumento que mide o verifica los angulos mediante un disco graduado en grados; se compone de una regla movil, que determina posición con el trazo de referencia de la base del cuerpo y un fijador para fijación de la regla en el angulo deseado (fig. 1).

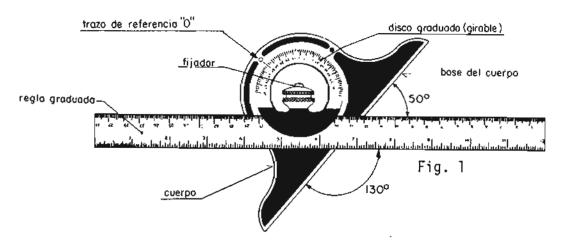

UNIDAD DE MEDIDA DEL GONIÓMETRO


El disco graduado del goniómetro puede presentar una circunferencia gradua da (360º) o una semi-circunferencia graduada (180º) o también un cuadrante graduado (90º).

La unidad práctica es el GRADO sexagesimal. El grado se divide en 60 minutos angulares y el minuto se divide en 60 segundos angulares. Los símbolos usados son: grado (°), minuto (') y segundo ("). Asī, 54º31'12" se lee: 54 grados, 31 minutos y 12 segundos.

En la figura 1 tenemos representado un goniómetro con lectura de 50º y angulo suplementario de 130º.

GONIÓMETROS USUALES


a) Para uso común, en casos de medidas angulares que no exigen mu cha precisión, el instrumento indicado es el GONIÓMETRO SIMPLE (figs. 2, 3 y 4).

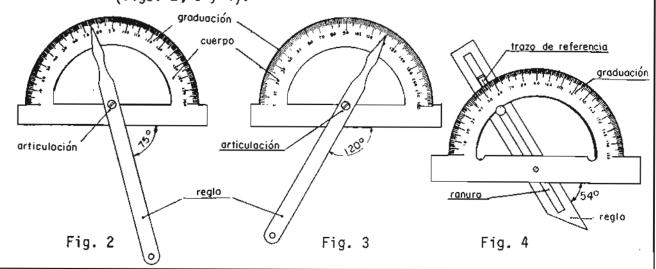


En el goniometro indicado en la fig. 4, la regla, ademas de poder girar en la articulación, puede deslizarse a través de la ranura.

EJEMPLOS DE USOS DE GONIÓMETROS

Las figs. 5 a 7 presentan algunos casos.

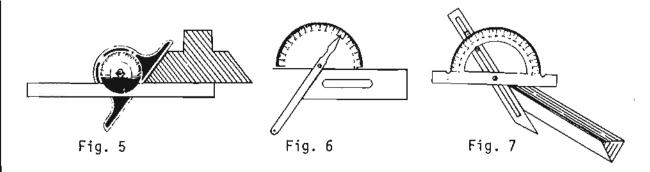

b) En la fig. 8 tenemos representada una escuadra de combinación universal, que posee un goniómetro y dos piezas más junto a una regla graduada:

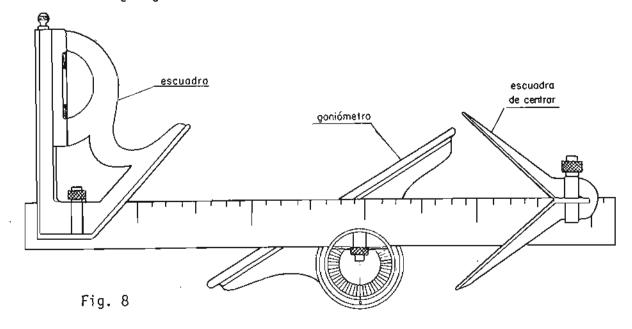

la escuadra sirve para comprobar partes externas e internas (450 y 900);

la escuadra de centrar, para trazar líneas de centro en ejes; el goniómetro, para medir o verificar angulos.

- c) En la fig. 9, tenemos un goniometro de precision.
- El disco graduado y la escuadra forman una sola pieza. El disco graduado lleva cuatro graduaciones de 0º a 90º. El articulador gira con el disco del Nonio y, en su extremidad, tiene un resalte adaptable a la regla ranurada. Estando fijo el articula-

CINTERFOR

CBC

COD. LOCAL:

dor a la regla, se la puede hacer girar de modo de adaptarse con uno de los bordes de la escuadra, con las caras del ángulo que se quiera medir. La posición variable de la regla en torno al disco graduado permite, pues, la medición de cualquier ángulo y el Nonio nos da la aproximación hasta de 5 minutos de grado.

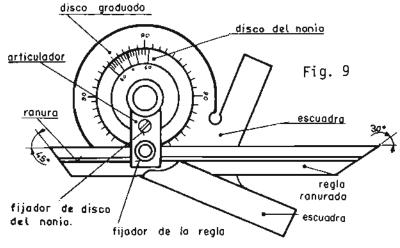


Fig. 10

La reglita de la fig. 10 se coloca en lugar de la regla grande en casos especiales de mediciones de ángulos.


CARACTERÍSTICAS DEL GONIÓMETRO

- 1 Ser de acero, preferentemente inoxidable.
- 2 Presentar graduaciones uniformes, finas, profundas.
- 3 Tener las piezas componentes bien ajustadas.
- 4 El tornillo de articulación debe dar buen apriete.

USOS DEL GONIÓMETRO

Las figs. 11 a 15 dan ejemplos de diferentes mediciones de angulos, de piezas o herramientas, en variadas posiciones de regla y escuadra.

La fig. 15 presenta un goniometro montado sobre un soporte(para usar en mesa de trazado,por ejemplo).

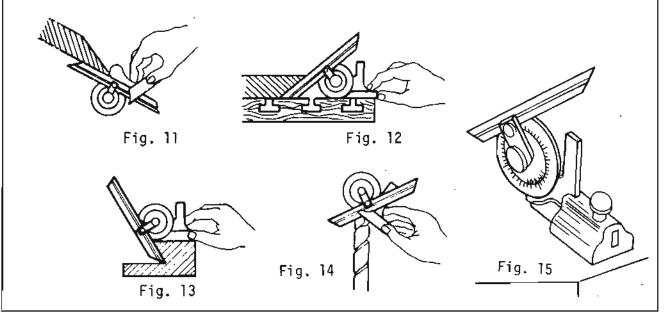


4/4

 \mathbf{C}

COD. LOCAL:

EXPLICACIÓN DEL NONIO DE 5 MINUTOS

El arco total del nonio (fig. 16), de cada lado del "Cero", es igual al arco total de 23 grados del disco graduado.

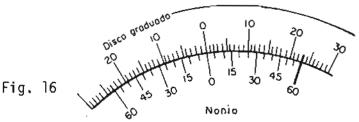

El nonio presenta 12 divisiones iguales: 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60.

Cada division del vernier equivale a 115 minutos, porque 23° ÷12 = $(23 \times 60)'$ ÷ 12 = 1380' ÷ 12 = 115'


Pero, 2 grados corresponden, en minutos, a 2° x 60' = 120'. Resulta que *cada división* del nonio tiene menos 5 minutos de lo que tiene dos divisiones del disco graduado. A partir, por lo tanto, de los trazos en coincidencia, la $1^{\frac{1}{2}}$ división del nonio da la diferencia de 5 minutos, la $2^{\frac{1}{2}}$ división, lo minutos, la $3^{\frac{1}{2}}$, 15 minutos y así sucesivamente.


LECTURA DEL GONIÓMETRO CON NONIO DE 5 MINUTOS (fig. 17).


El"cero" del nonio está entre el "24" y "25" del disco graduado , leemos entonces 24º.


El 2º trazo del nonio (2 x 5' = 10') coincide con un trazo del disco graduado. Resulta la lectura completa: 24° 10'. Otros ejemplos de lecturas están en las Fig. figs. 18, 19 y 20. (9°25

La lectura debe hacerse en el sentido que gira el nonio.

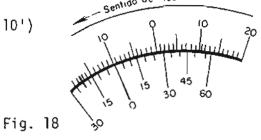

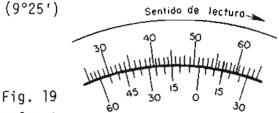

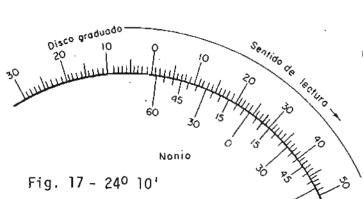

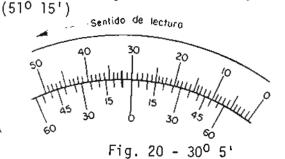

INFORMACION TECNOLOGICA: SIERRA MANUAL

REFER: HIT, 028

1/2

COD. LOCAL:

Es una herramienta manual compuesta de un arco de acero, en el cual se monta una sierra (hoja de acero rápido o al carbono, dentada y templada). La hoja tiene agujeros en sus extremos, para ser fijada en el arco, por medio de pasadores situados en los soportes. El arco tiene un soporte fijo y otro movil, con extremo cilíndrico y roscado que sirve para tensar la hoja, a través de una tuerca de mariposa (fig. 1).

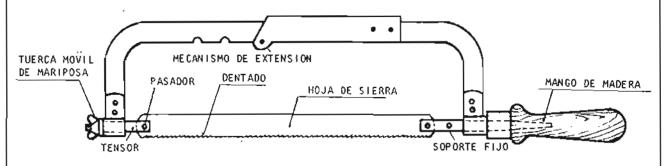


Fig., 1


La sierra manual es usada para cortar materiales y para hacer o íniciar ranuras.

Características y constitución

El arco de sierra se caracteriza por ser regulable o ajustable de acuerdo al largo de la hoja.

Esta provisto de un tornillo, con tuerca de mariposa, que permite dar tensión la hoja de la sierra. Para su accionamiento, el arco posee un mango o empuñadura construído de madera, plastico o fibra.

La hoja se caracteriza por: la longitud, que comunmente mide 8",10" o 12" de centro a centro de los agujeros; por el ancho, que gene ralmente es de 1/2"; por el número de dientes por pulgada, que generalmente es de 18, 24 o 32d/1" (fig. 2).

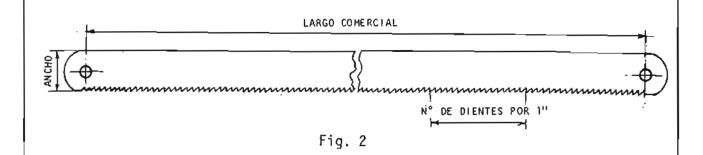




Las sierras poseen trabas, que son desplazamientos laterales de los dientes, en forma alternada como lo ilustran las figuras 3 a 7.




Fig. 3



Fig. 5

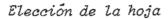


La hoja se elige de acuerdo con: 1- el espesor del material, que no debe ser menor que dos pasos de dientes (fig. 8); 2- el tipo de material, recomen dandose las de pase (p) pequeño para materiales duros.

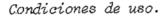

La tensión de la hoja debe ser dada sõlo con las manos, sin em pleo de llaves.

Al terminar el trabajo se debe aflojar la hoja.

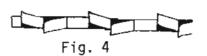




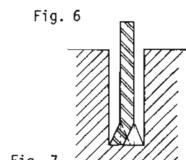


Fig. 7

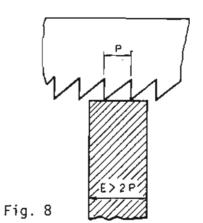

arco - acero al carbono

hoja dentada templada - acero rapido o al carbono Sierra

mango - madera, plastico o fibra

Caracteristicas:

RESUMEN

largo - ancho - nº de dientes por pulgada

Elección

conforme espesor del material (mayor que 2 pasos de dientes); conforme el tipo de material (mayor nº de dientes para materiales duros).

CBC

MECÁNICA GENERAL

Son herramientas de corte hechas con un cuerpo de acero de sección circular, rectangular, hexagonal u octogonal. Tienen un extremo forjado, provisto de una cuña (figs. 1, 2 y 3) templada y afilada convenientemente, y el otro, achaflanado y redondeado. llamado cabeza.

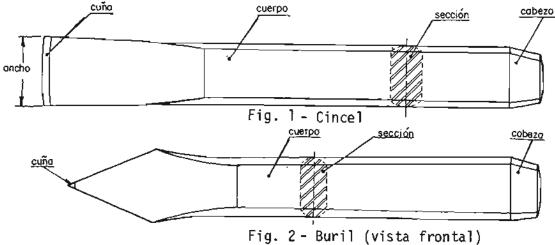




Fig. 3 - Buril (vista lateral)


El bisel de la cuña puede ser simétrico (fig. 4) o asimétr<u>i</u> co (fig. 5).

Los cinceles y buriles sirven para cortar chapas (fig. 6), quitar el exceso de material (fig. 7) y abrir canales (fig. 8).

Fig. 4 Fig. 5


Los tamaños más comúnes están comprendidos entre 150 y 180 mm de longitud.

La arista de corte debe ser ligeramente convexa (fig. 9) y el $\frac{1}{2}$ gulo de corte (b), presentado en la fig. 10, varía con el mate-

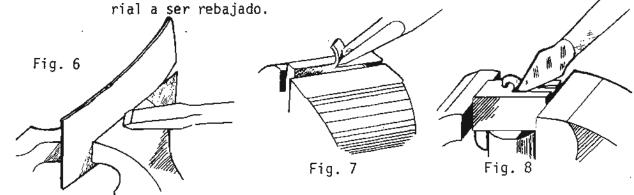


INFORMACION TECNOLOGICA: CINCEL Y BURIL.

COD. LOCAL:

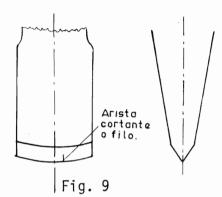

La cabeza de estas herramientas es achaflanada y templa da para evitar la formación de rebabas. Este temple debe ser más suave que el del filo, para que la parte que recibe los golpes no se fragmente con peligro de causar accidentes.

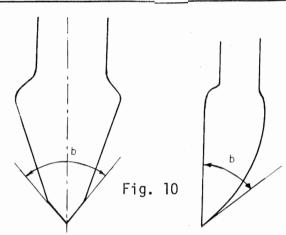

Angı	Angulos de corte (b)			
CUÑA	MATERIAL			
500	Cobre			
600	Acero dulce			
650	Acero duro			
700	Fierro fundido y bronce fundido duro			

Las figs. 11 y 12 muestran otros tipos de buriles.

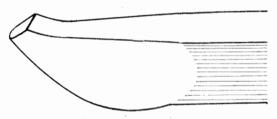


Fig. 11

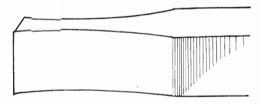


Fig. 12

CONDICIONES DE USO

angulo Para que corten bien, estas herramientas deben tener un de corte conveniente, estar bien templadas y afiladas.

RESUMEN

Cinceles y buriles

Son herramientas de corte hechas de acero.

Sirven para cortar chapas, abrir ranuras y quitar excesos de material.

Su longitud varia entre 150 y 180 mm.

Sus angulos de cuña varian segun el material a cortar.

La arista de corte debe ser convexa.

Deben tener la cabeza ligeramente templada para no formar rebabas y que no se fragmente.

Los filos deben ser templados y afilados para que efectúen bien el corte.

CINTERFOR 2da. Edición

MECÁNICA GENERAL

REFER.: HIT.030 1/4

COD. LOCAL:

Son maquinas en que el operador esmerila materiales, principalmente, en el afilado de herramientas.

CONSTITUCION

Está constituida generalmente de un motor eléctrico, en los extremos de cuyo eje se fijan dos muelas de abrasivo: una, constituida de granos gruesos, sirve para desbastar los materiales y la otra, de granos finos, para acabado del filo de las herramientas.

TIPOS USUALES

Esmeriladora de pedestal (fig. 1).

Es utilizada en desbas tes comunes en el afilado de herramientas manuales y de maquinas -herramientas en general. La potencia del motor electrico mās usual es de 1 c v ,con 1450 a 1750 rpm.

OBSERVACION

Existen esmeriladoras de pedestal con potencia de motor de 4 c v Ellas son utilizadas, principalmente, para desbastes gruesos rebabar piezas de fundición.

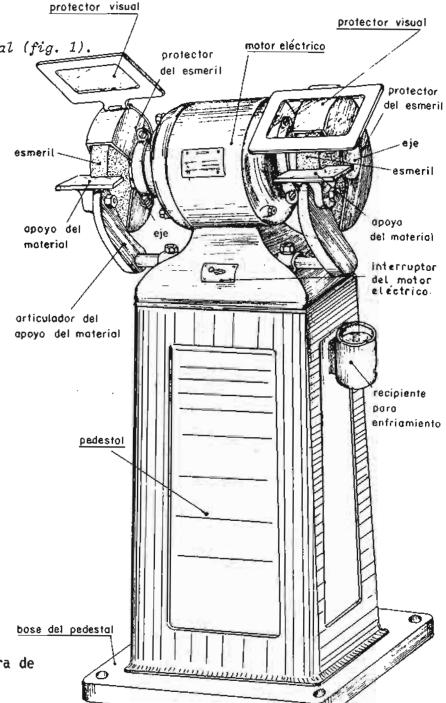


Fig. 1 Esmeriladora de pedestal

INFORMACION TECNOLOGICA: ESMERILADORAS.

REFER.: HIT.030


COD. LOCAL:

Partes de la esmeriladora de pedestal

- a) Pedestal estructura de hierro fundido gris, que sirve de apoyo y permite la fijación del motor electrico.
- b) Motor electrico que hace girar la muela abrasiva.
- c) Protector de la muela recoge las particulas que se despren den del esmeril o, cuando se rompe, evita que los pedazos accidentes.
- d) Apoyo del material puede ser fijado en un angulo apropiado; lo importante es mantener, a medida que el diametro de la piedra disminuye, un juego de l a 2mm para evitar la introducción de pie zas pequeñas entre la piedra y el apoyo.
- e) Protector visual lo indicado en la fig. 1 es el mas practico para trabajos generales.
- f) Recipiente de enfriamiento para enfriar las herramientas de acero templado, evitando que el calor causado por el de la herramienta con la muela disminuya la resistencia del de corte, en caso de destemplarlas.

Esmeriladora de banco (fig. 2).

Es fijada al banco y su motor electrico tiene la poten cia de 1/4 hasta 1/2 c v con 1450 a 2800 rpm. Es uti lizada para dar el acabado y reafilar las herramientas. En la fig. 3 tenemos una esmeri ladora de banco para afilar herramientas de carburo metá lico, cuyas muelas son de co lor verde.

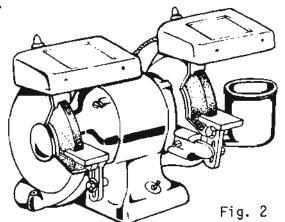

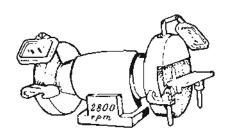


Fig. 3

CONDICIONES DE USO

Las esmeriladoras y demás máquinas que operan con abrasivos, son las que causan el mayor número de accidentes. Para evitarlos, es recomendable observar que:

2/4

a - al montar la muela en el eje del motor, las rotaciones indicadas en la piedra deben coincidir o ser un poco mayor que las del motor;


b - al fijar la muela, el agujero debe ser justo y perpendicular a la cara plana;

c - la superficie curva de la piedra debe quedar concéntrica al eje del motor; en caso contrario, al poner en marcha el motor, se producirán vibraciones y ondulaciones en el material.


RECTIFICACIÓN DE LAS MUELAS ABRASIVAS

Para rectificar las muelas, se utili: .. rectificadores especiales de varios tipos:

a -rectificadores con cortadores de acero templado, en forma de canales angulares (estrellados, fig. 4 u ondulados, fig. 5); la fig. 6 muestra la posición correcta del rectificador para uniformizar la superficie de la muela;

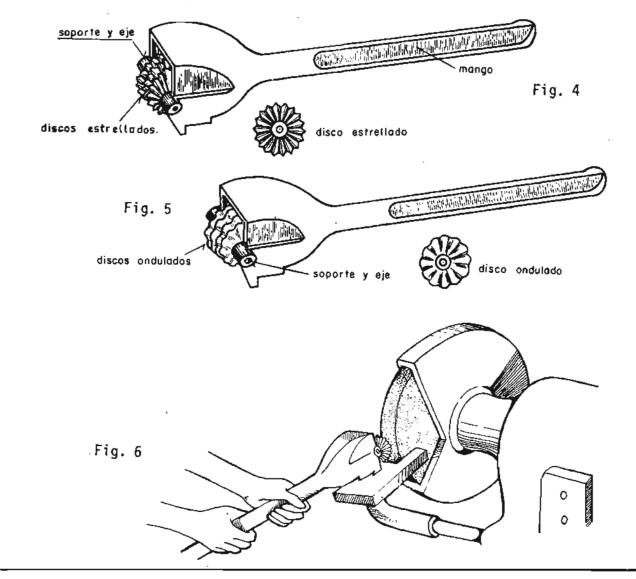



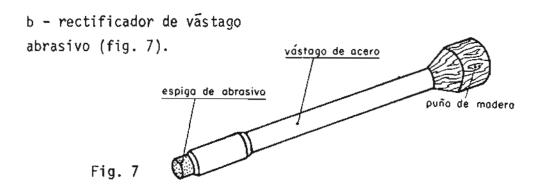

c - rectificador de abrasivos, con punta de diamante (fig. 8). Es muy utilizado para rectificar muelas en las rectificadoras.

También se utiliza en abrasivos de grano fino de las esmeriladoras de banco. Las figs. 9 y 10 indican la posición correcta para rectificar el diametro de la muela. Las pasadas deben ser bien finas y el tamaño del diamante debe ser siempre mayor que el grano del abrasivo del esmeril, para evitar sea arrancado del soporte.

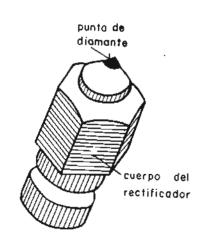
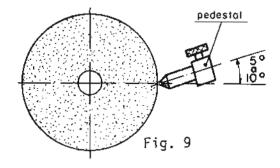


Fig. 8



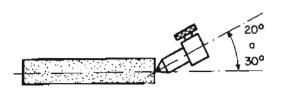


Fig. 10

VOCABULARIO TÉCNICO

 amoladora. ESMERILADORA

MUELA ABRASIVA - muela, esmeril, piedra esmeril.

2da. Edic

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

VERIFICADORES DE ÁNGULOS.

REFER.: HIT.031 | 1/3

COD. LOCAL:

Son laminas de acero templado con ranuras o recortes en angulo cuidadosamen te tallados en sus bordes. Se usan para verificar los angulos, poniendolos

en contacto con la herramienta o pieza a la que se quie
ra dar el ángulo deseado. La verificación debe hacerse con todo rigor. La figura l
indica la verifica
ción del ángulo de un cincel. Si el cincel se emplease en cortes de dife-

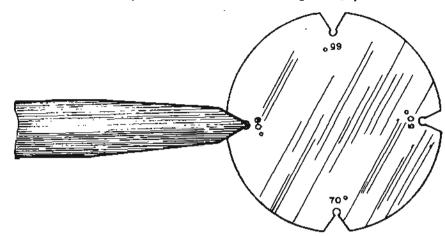


Fig. 1 Verificador de angulo de cinceles.

rente metal, la verificación del ángulo se hará en cada caso en la ranura del verificador correspondiente al ángulo dado por la tabla.

VERIFICADOR DE ÂNGULO, LÂMINAS ARTICULADAS - en la figura 2, vemos un verifi

cador con dos juegos de laminas: las de la derecha,pa
ra angulos de: 20 - 40 - 60
- 80 - 120 - 200 - 300 - 450.
Los de la izquierda verifican angulos de:

10 - 30 - 50 - 100 - 140 - 150 - 250 - 350.

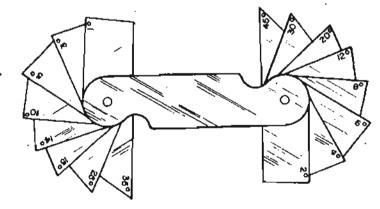


Fig. 2 Verificadores de angulos.

herramienta de limadora o torno.

Verificación del angulo de una

herramienta

La figura 3 nos muestra el uso de una de las $l\bar{\underline{a}}$ minas para verificar el $\bar{\underline{a}}$ ngulo llamado de incidencia, en las herramientas de corte para (torno y limadora.

Si hay contacto exacto

entre el extremo de la lamina y la herramienta, el angulo que se verifica esta correcto. La base de la herramienta y la arista de la lamina deben asentar bien sobre una superficie plana.

INFORMACION TECNOLOGICA: VERIFICADORES DE ANGULOS.

REFER: HIT.031


COD. LOCAL:

angulos de los herromientas

nº de filetes por pulgada

herromiento poro fileteodo cuadrado de 25 mms de paso.

TIPOS DIVERSOS DE VERIFICADORES DE ÁNGULOS - las figuras siguientes presen tan diversos tipos, para diferentes usos.

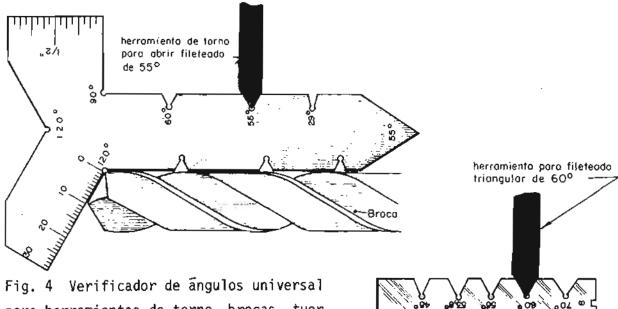

para herramientas de torno, brocas, tuer cas hexagonales.

Fig. 5 Verificador de angulos de herramientas para roscar.

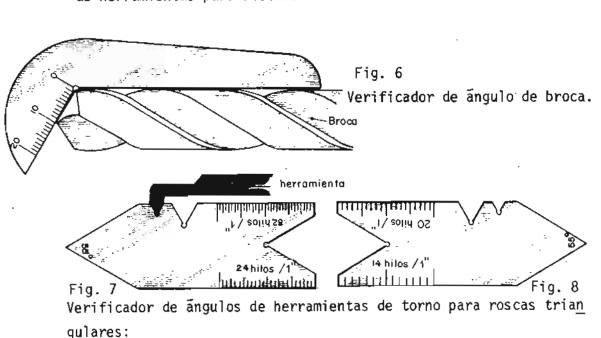


Fig. 7 - Muestra la cara anterior.

Fig. 8 - Muestra la cara posterior.

(Las graduaciones indican los n.ºs de hilos por pulgada del filete).

CINTERFO 2da. Edict

2/3

INFORMACION TECNOLOGICA: VERIFICADORES DE ÁNGULOS.

REFER.: HIT.031 3/3

COD. LOCAL:

Fig. 9 Verificador de ángulos diversos de herramientas de corte para limadora y torno.

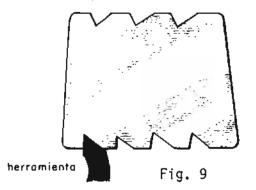


Fig. 10

Verificador de angulos

de 1200 o verificador

de perfil hexagonal.

Fig. 11

Verificador de angulo de 1350 o

verificador de perfil octogonal.

Los verificadores de 120º y de 135º se usan, en general, para angulos de piezas.

CBC

MECANICA GENERAL

CODIGO DE TEMAS TECNOLOGICOS

Son herramientas de corte construidas de acero especial, con rosca similar a un tornillo, con tres o cuatro ranuras longitudinales. Uno de sus extremos termina en cabeza de forma cuadrada. Estos machos generalmente se fabrican en juegos de tres: dos son con punta cónica y uno totalmente cilindrico (figs. 1, 2 y 3).

Los juegos de machos de roscas para tubos generalmente son de dos machos pa ra roscas paralelas y de un macho para rosca cónica.


La conicidad del nombo número l es más acentuada que el número 2, para facilitar el inicio de la rosca y la introducción progresiva.

Los machos son utilizados para abrir roscas internas.

Caracteristicas

Los machos se caracteri zan por:

- sistema de rosca:
- su aplicación;
- 3 paso o número de hilos por pulgada;
- 4 diametro externo;
- 5 diametro de la espi ga:
- 6 sentido de la rosca.

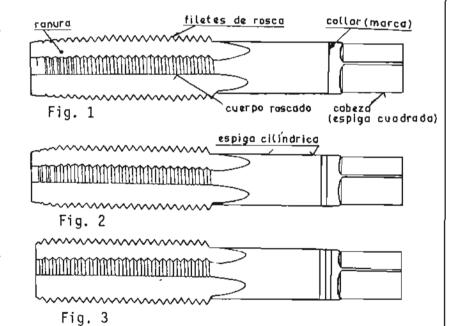

Sistema de rosca Se refiere al origen del sistema; los más empleados son: Métrico, Whitworth y Americano (USS).

Se refiere a si es para roscados de tuercas o tubos. Aplicación

Paso o número de hilos por pulgada Esta característica indica si la rosca es normal o fina.

Diametro externo Tambien llamado diametro nominal, se refiere al diametro externo de la parte roscada.

Normal Métricos Normal Para tornillos Whitworth *Machos* Para tubos Normal "NC" Americano (USS)

Esta característica indica si el macho sirve o no Diámetro de la espiga para roscar agujeros más largos que su parte roscada, pues existen que tienen el diametro de la espiga igual o mayor que el diametro de la par te roscada y machos con la espiga de diametro menor que la parte roscada.

Sentido de la rosca Se refiere al sentido de la rosca: si es derecha o izquierda.

Selección de los machos y brocas Para roscar con machos, es muy saber seleccionar los machos y la broca, con la cual se debe hacer el agujero para roscar, así como el tipo de lubricante o refrigerante que se usara du rante el roscado.

Los machos generalmente se escogen de acuerdo con las especificaciones del dibujo de la pieza que se está construyendo o de acuerdo con la instrucciones recibidas.

Se puede, también, tomar como referencia el tornillo que se va a utilizar. En la Hoja de Información Tecnológica Ref. HIT 030/A se pueden ver los diame tros nominales de los machos mas usados, así como los diámetros de las brocas que se deben usar.

Condiciones de uso Los machos para ser usados deben estar bien afilados y tener los filetes en buen estado.

Conservación Para conservar los machos en buen estado, se deben limpiarlos después del uso, evitar caídas o choques y guardarlos separados en su estuche.

VOCABULARIO TÉCNICO /

ROSCAR - filetear√

HILO - filete

2da. Edi

MECÁNICA GENERAL


INFORMACION TECNOLOGICA:

ROSCAS. (NOCIONES, TIPOS, NOMENCLATURA)

REFER.: HIT. 033 |1/2

COD. LOCAL:

Es una saliente en forma helicoidal, que se desarrolla, externa o internamen te, alrededor de una superficie cilíndrica o cónica. Esas salientes se denominan filetes (fig. 1).

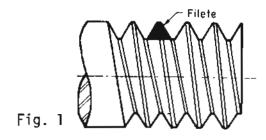

PERFIL

El perfil indica la forma de la sección del filete de la rosca, en un plano que contiene el eje del tornillo.

- a <u>triangular</u> tornillos y tuercas de fijación, uniones en tubos;
- b <u>trapezoidal</u> organos de comando de las maquinasherramientas (para transmisión de movimiento suave y uniforme), hu sillos, prensas de estampar;
- c <u>cuadrado</u> en desuso, pero se aplica en tornillos de piezas sujetas a choques y grandes esfuerzos (morsas);
- d <u>diente de sierra</u> cuando el tornillo ejerce gran esfuerzo en un solo sentido, como en morsas y gatos;
- e <u>redondo</u> tornillos de grandes diametros que deben soportar grandes esfuerzos.

SENTIDO DE DIRECCION DEL FILETE

El filete puede tener dos sentidos de dirección. Mirando el tornillo en posición vertical:

el filete asciende de izquierda a derecha

el filete asciende de derecha a izquierda

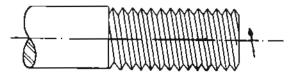


Fig. 2 ROSCA DERECHA

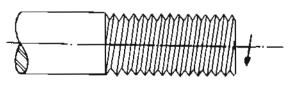


Fig. 3 ROSCA IZQUIERDA

ROSCAS. (NOCIONES, TIPOS, NOMENCLATURA)

REFER.: HIT.033 2/2

CINTERFOI

2da. Edició

COD. LOCAL:

NOMENCLATURA DE LA ROSCA

Independiente de su uso, las roscas tienen los mismos elementos (fig. 4), variando apenas en su forma y dimensiones.

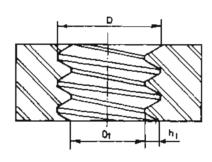


Fig. 4

P = paso

i = angulo de la hélice

d = diametro externo

c = cresta

 $d_1 = diametro interno (núcleo)$

d₂ = diametro de flanco

D = diametro del fondo de la tuerca

Dן = diametro del agujero de la tu-

erca

f = fondo del filete

h = altura del filete del tornillo

 h_1 = altura del filete de la tuerca

PASO DE ROSCA

Paso (P) es la distancia entre dos filetes $med\underline{i}$ da paralelamente al eje en puntos correspondientes (fig. 5).

Sistemas para determinar el paso.

a - Con verificadores de rosca en mm (fig. 6) y en número de hilos/l" (fig. 7).

b - Con reglas (figs. 8, 9 y 10) 1'' = 25,4mm, el paso en mm de la fig. 10 será $P = 1''/4 \text{ hiloso } P = \frac{25,4}{4} = 6,35$ mm

En pulgada: P = 1"/8 hiloso 1/8" (fig. 9)

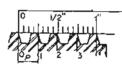


Fig. 10

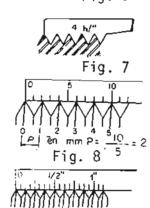


Fig. 5

s 4 5 6 7 a 7 en pulgadas Fia. 9

Fig. 6

MECÁNICA GENERAL


CBC

INFORMACION TECNOLOGICA: PORTA MACHOS Y PORTA TERRAJAS

REFER.: HIT. 034 | 1/2

COD. LOCAL:

Son herramientas manuales, generalmente de acero al carbono, formados por un cuerpo central, con un alojamiento de forma cuadrada o circular, en donde se fija la espiga de los machos o las terrajas respectivamente. El porta machos funciona como una palanca que permite dar el movimiento de

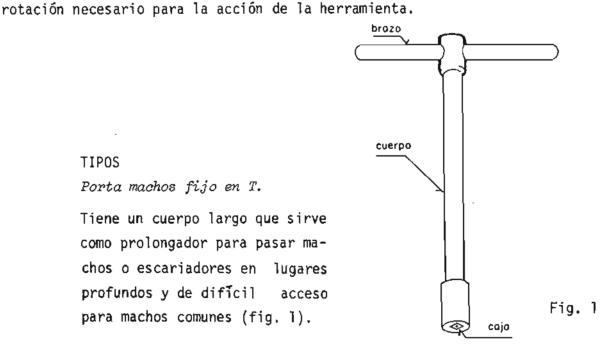

TIPOS

Porta machos fijo en T.

Tiene un cuerpo largo que sirve como prolongador para pasar machos o escariadores en lugares profundos y de dificil para machos comunes (fig. 1).

Porta machos T, con mordazas regulables. Tiene cuerpo moleteado, mordazas templadas, regulables, para machos hasta 3/16" (fig. 2).

Porta machos (fig. 3)

Tiene un brazo fijo con zona moleteada, mordazas templadas, una de ellas regulable por medio del tornillo existente en el brazo móvil. Las longitudes varían de acuerdo con los diámetros de los machos. También se emplean para pasar escariadores.

brazo

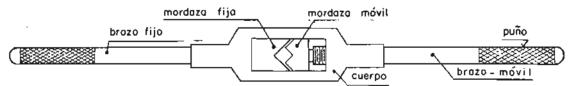


Fig. 3 Barrote regulable para machos y escariadores

El largo total (L) del pasamacho debe ser:

L = 25 D (material duro)

mordazas

Fig. 2

L = 18 D (material blando)

INFORMACION TECNOLOGICA:

PORTA MACHOS Y PORTA TERRAJAS

REFER.: HIT. 034 2/2

COD. LOCAL:

Porta terrajas

Tiene mangos con extremos moleteados, caja para alojamiento de la terraja y tornillos de fijación (fig. 4).

Los tamaños varían de acuerdo con los diámetros de las terrajas.

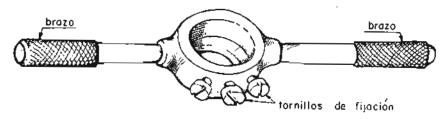


Fig. 4

Clasificación

Los tamaños de los porta machos o escariadores se clasifican por número.

NO 1 = 215 mm

NQ 2 = 285 mm

NQ 3 = 400 mm

El tamaño de los porta terrajas se encuentra por número o según el diámetro de la terraja.

	Nûmero del	Diāmetro de la	Tamaño (Largo)
	barrote	terraja (mm)	(mm)
•	nQ 1	20	195
	nº 2	25	235
	nQ 3	38	330

VOCABULARIO TECNICO

PORTA MACHOS - barrotes, manija pasa-machos, 1lave para machos, gira-machos, manija porta-terraja, pasa-terraja.

CINTERFO 2da. Edici

BROCAS PARA MACHOS. (TABLAS).

REFER.: HIT. 035 1/3

COD. LOCAL:

Sistema Americano

Diametro	Número	de hilos	Broo	cas	Diametro Nominal	Númerod	ehilos	Broo	as
Nominal en Pulg.	NC	NF	Pulg.	mm	en Pulg.	NC	NF	Pulg.	mm
1/16 3/32	64 48	-	3/64 5/64	1,2 1,85	5/8	11 .	- 18_	17/32 37/64	13,5 14,5
1/8 5/32	40 32	-	3/32 1/8	2,6 3,2	11/16	11 -	- 16	19/32 5/8	15 ⁻ 16
	24	36	1/8 9/64	3,25 3,75	3/4	- 01	- 16	21/32 11/16	16,5 17,5
3/16	- 24	32	5/32 11/64	4,5	7/8	9 -	- 14	49/64 13/16	17,5 19,5 20,5
7/32	20	32	3/16 13/64	4,8 5,1	ן	8	14	7/8 15/16	22,5 23,5
1/4	- 18	28	13/64	5,3	1 1/8	7	- 12	1 3/64 1 3/64	25 26,5
5/16	-	24	17/64	6,9	3 1/4	7	-	1 7/64	28
3/8	16 -	- 24	5/16 21/64	7,9 8,5	1 3/8	6	12	1 11/64 1 13/64	29 , 5
7/16	14	- 20·	3/8 25/64	9,3 10	1 1/2	6	12 -	1 19/64 1 11/32	33 34
1/2	12 -	20	27/64 27/64	10,5 10,5	. 1/2	-	12	1 27/64	36
9/16	12 ~	- 18	31/64 33/64	12					

Rosca Americana para tubos N.P.T. - conica N.P.S. - paralela

Diametro Nominal en Pulg.	Número de hilos	N.P.T. Pulg.	Broca mm	N.P.S. Pulg.	Broca mm
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2	27 18 18 14 14 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2	7/16 9/16 45/64 29/32 1 9/64 1 31/64 1 47/64 2 13/64	8,5 11 14,5 18 23 29 38 44 56	11/32 7/16 37/64 23/32 59/64 1 5/32 1 1/2 1 3/4 2 7/32	8,75 11,5 15,5 18,5 23,5 29,5 38,5 44,5

MECÁNICA GENERAL

2 A 25

BROCAS PARA MACHOS. (TABLAS).

REFER:HIT.035 | 2/3

COD. LOCAL:

Sistema Inglés Whit. Gruesa _ BSW Whit, Fina - BSF

Diãmetro	Número	de hilos	Broo	as	Diāmetro	Número	de hilos	8roca	as
Nominal en Pulg.	BSW	BSF	Pulg.	ПТП	Nominal en Pulg.	BSW	BSF	Pulg.	mm
1/16 3/32	60 48	-	3/64 5/64	1,2	5/8	11 -	- 14	17/32 9/16	13,5 14
1/8 5/32	40 32	-	3/32 1/8	2,6 3,2	11/16]] -	- 14	19/32 5/8	13,5 35,5
3/16 7/32	24 24	-	9/64 11/64	3,75 4,5	3/4	10 -	- 12	21/32 43/64	16,5 17
1/4	20	26	13/64 7/32	5,1 5,4	7/8	9 ~	11	49/64 25/32	19,5 20
9/32	26 18	-	1/4	6,2	1	8 -	- 10	7/8 29/32	22,5 23
5/16	16	22	17/64 5/16	6,8 8	1 1/8	7	- 9	63/64	25 26
3/8	14	20	21/64 3/8	8,3 9,4	1 1/4	7 -	- 9	1 7/64	28 29
7/16	12	18	25/64 27/64	9,75	1 3/8	6	- 8	1 7/32	31 32
1/2	12	16	7/16 31/64	11,5	1 1/2	6	- 8	1 11/32 1 3/8	34 35
9/16	-	16	1/2	13			0	. 3,5	

Rosca Inglesa para tubos BSPT - conica BSP - paralela

Diametro	Número de	B.S.P.T.	Broca	B.S.P.	Broca
Nominal en Pulg.	hilos	Pulg.	mnı	Pulg.	mm
1/8	28	21/64	8,3	_	8,5
1/4	19	7/16	11	29/64	11,5
3/8	19	37/64	14,5	37/64	15
1/2	14	23/32	18	47/64	18,5
3/4	14	59/64	23,5	15/16	24
1	11	1 11/64	29,5	1 3/16	30,5
1 1/4	11	1 1/2	38	1 17/32	39
1 1/2	11	1 47/64	44	1 49/64	45
1 3/4	17	1 31/32	50	2	50,0
2	וו	2 7/32	56	2 1/4	57

CINTERFO 2da. Edici8



BROCAS PARA MACHOS.(TABLAS).

REFER.: HIT.035 | 3/3

COD. LOCAL:

Rosca Métrica y diámetros especiales

Diãmetro	Paso	Broca	Diametro	Paso	Broca
			Nominal		
Nominal mm	enno	mm	NOBITAL	nam	mm·
1,5	0,35	1,1	12	1,25	11
2	0,40	1,6	12	1,50	10,5
2	0,45	1,5	12	1,75	10,5
2	0,50	1,5	13	1,50	11,5
2,3	0,40	1,9	13	1,75	11,5
.2,5	0,45	2,	13	2	11
2,6	0,45	2,1	14	1,25	13
3	0,50	2,5	14	1,75	12,5
3	0,60	2,4	14	2	12
3	0,75	2,25	15	1,75	13,5
3,5	0,60	2,9	15	2	13
4	0,70	3,3	16	2	14
4	0,75	3,25	17	2	15
4,5	0,75	3,75	18	1,50	16,5
5.	0,75	4,25	18	2	16
5	0,80	4,2	18	2,5	15,5
5	0,90	4,1	19	2,5	16,5
5	1	4,	20	2	18
5,5	0,75	4,75	20	2,5	17,5
5,5	0,90	4,6	22	2,5	19,5
6	1	5,	24	3	21
6	1,25	4,8	26	3	23
7	1	6,8	27	3	24
7	1,25	5,8	28	3	25
8	1	7,	30	3,5	26,5
8.	1,25	6,8	32	3,5	28,5
9	1	8,	33	3,5	29,5
9	1,25	7,8	34	3,5	30,5
10	1,25	8,8	36	4	32
10	1,50	8,6	38	4	34
11	1,50	9,6			

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)

REFER.: HIT.036

1/7

COD. LOCAL:

Las roscas triangulares se clasifican según su perfil en tres sistemas que son los más empleados en la industria (figs. 1, 2 y 3).

Rosca Métrica (fig. 1).


El ángulo del perfil del filete es 60°. El paso de más medidas están dadas en mm. Perfil: trián gulo equilátero con vértice achatado y tiene redondeado el fondo de la rosca. Sus dimensiones deben ser verificadas en las tablas Rosca Métrica Normal y Rosca Métrica Fina, que es el Sistema Internacional. La Rosca Métrica Fina en una determinada longitud, tiene mayor número de filetes que la Rosca Normal, facilitando así mayor fijación. Rosca Whitworth (fig. 2).

Angulo del perfil del filete: 55°. Paso: 1 pulgada dividida por el número de hilos (por I"). Perfil: triángulo isósceles, con el vértice y el fondo de la rosca redondeados. Sus dimensiones son elegidas en las dos tablas de Rosca Whitworth Normal y Rosca Whitworth Fina, para construir roscas con machos y terrajas.

tornillo
Fig. 1
tornillo
Fig. 2
tuerca

Rosca Whitworth con juego en el vértice (fig. 3).

Para abrir rosca Whitworth en el torno, debemos utilizar la tabla de rosca Whitworth con juego en los vertices, porque es dificil hacer simultaneamente los redondamientos en la cresta y en la raíz del filete, con herramienta común.

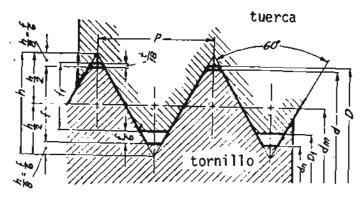

tornillo

Rosca Americana (fig. 4).

de se encuentran las formulas y dimensiones ya calculadas.

Fig. 4

Angulo de perfil: 60°. Paso: 1 pulgada dividida por el número de hilos (por 1"). El perfil es un triángulo equilátero, con vértice achatado y fon do de la rosca también achatado. Es muy utilizada en vehículos automotores. Estos sistemas de roscas están indicados en las tablas a continuación, don-

COD. LOCAL:

ROSCA MÉTRICA NORMAL

FÓRMULAS

₹ : 60°

P = Paso em mm

h = 0,6945 P

d, = d - 2h


r = 0,0633 P

a = 0,045 P

D=d+2a

D1 = D - 2h

 $i = tg \propto = \frac{P}{\pi d_{g}}$ dg = d1 + h + a

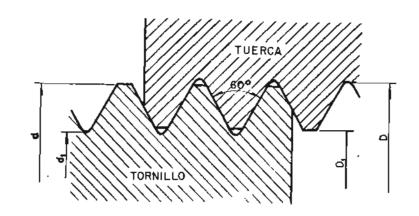

To	rnillo	Tu	erca		To	rnillo y	Tuerca	
d	đ٦	D	01	Р	h	r	a	d2
1	0,652	1,022	0,676	0,25	0,174	0,015	0,011	0,038
1,2	0,852	1,222	0,876	0,25	0,174	0,015	0,011	1,038
1,4	0,984	1,426	1,010	0,30	0,208	0,019	0,013	1,205
1,7	1,214	1,732	1,240	0,35	0,243	0,022	0,016	1,473
2	1,444	2,036	1,480	0,40	0,278	0,025	0,018	1,740
2,3	1,744	2,336	1,780	0,40	0,272	0,025	0,018	2,040
2,6	1,974	2,642	2,016	0,45	0,313	0,028	0,020	2,308
3	2,306	3,044	2,350	0,50	0,347	0,031	0,022	2,675
3,5	2,666	3,554	2,720	0,60	0,417	0,038	0,027	3,110
4	3,028	4,062	3,090	0,70	0,486	0,044	0,031	3,545
4,5	3,458	4,568	3,526	0,75	0,521	0,041	0,05:	4,013
5	3,888	5,072	3,960	0,80	0,556	0,051	0,030	4,480
5,5	4,250	5,580	4,330	0,90	0,625	0,057	0,040	4,915
6	4,610	6,090	4,700	1,00	0,695	0,060	0,045	5,350
7	5,610	7,090	5,700	1,00	0,695	0,060	0,045	6,350
8	6,264	8,112	6,376	1,25	0,868	0,080	0,056	7,188
9	7,264	9,112	7,376	1,25	0,868	0,080	0,056	8,188
10	7,916	10,136	8,052	1,50	1,042	0,090	0,067	9,026
11	8,916	11,136	9,052	1,50	1,042	0,090	0,067	10,026
12	9,570	12,156	9,726		1,215	0,110	0,079	10,863
14	11,222	14,180	11,402	2,00	1,389	0,130	0,030	12,701
16	13,222	16,180	13,402	2,00	1,389	0,130	0,090	14,701
18	14,528	18,224	14,752	2,50	1,736	0,160	0,112	16,386
20	16,528	20,224	16,752	2,50	1,736	0,160	0,112	18,376
22	18,528	22,224	18,752	2,50	1,736	0,160	0,112	20,376
24	19,832	24,270	20,102	3,00	2,084	0,190	0,135	22,051
27	22,832	27,270	23,102	3,00	2,084	0,190	0,135	25,051
30	25,138	30,316	25,454	3,50	2,431	0,220	0,157	27,727
33	28,138	33,316	28,454	3,50	2,431	0,240	0,157	30,727
36	30,444	36,360	30,804	4,00	2,778	0,250	0,180	33.402
39	33,444	39,360	33,804		2,778	0,250	0,180	36,402
42	35,750	42,404	36,154	4,50	3,125	0,220	0,202	39,077
45	38,750	45.404	39,154	4,50	3,125	0,280	0,202	42,077
48	41,054	48,450	41,504	5,00	3,473	0,320	0,225	44,752
52	45,054	52,450	45,504	5,00	3,473	0,320	0,225	48,752
56	48,360	56,496	48,856	5,50	3,820	0,350	0,247	52,428
	-			-	-	-	_	<u> </u>

CINTERFO 2da. Edicia

ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)

REFER.: HIT.036 3/7

COD. LOCAL:


ROSCA MÉTRICA FINA

D - diámetro externo de la tuerca Di-diámetro interno de la tuerca P - paso en mm d - diámetro externo del tornillo di diámetro interno del tornillo d2-diómetro de los floncos

h - altura del filete hi-altura util del filete i - inclinación de la helice

o - holgura de los vértices r - redondeamiento

≠ = 60°

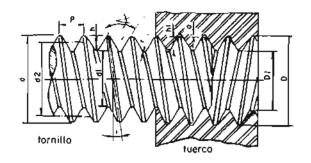


<u>d</u>	1 0 2	2,302,6	3 0 4	4,505,5	6 0 8	9 o 11	12 0 52	53 a 100	Ej.: M6 × 0,75
Р	0,20	0,25	0,35	0,5	0,75	1	1,5	2	d = 8
h	0,1389	0,1736	0,2430	0,3472	0,5208	0,6945	1,0417	1,3890	$d_1 = 4,958$
hl	0,1299	0,1623	0,2273	0,3247	0,4871	0,6495	0,9742	1,2990	d2 = 5,513
a	0,0090	0,0112	0,0157	0,0225	_	0,0450			h = 0.5208
		0,0158				0,0633			$h_1 = 0,4871$
	-			1		_	_	_	a = 0.0337
									r = 0,0474


tor	nillo	d ₂	tu	erca	to	rnillo	d ₂	tu	erca
d	d٦	_ <u>_</u>	D.	Dj	d	ďη		Đ	D1
1	0,722	0,870	1,018	0,740	27	24,916	26,026	27,136	25,052
1,2	0,922	1,070	1,218	0,940	28	25,916	27,026	28,136	26,052
1,4	1,122	1,270	1,418	1,140	29	26,916	28,026	29,136	27,052
1,7	1,422	1,570	1,718	1,440	30	27,916	29,026	30,136	28,052
2	1,722	1,870	2,018	1,740	31	28,916	30,026	31,136	29,052
2,3	1,952	2,138	2,324	1,976	32	29,916	31,026	32,136	30,052
2,6	2,252	2,438	2,624	2,276	33	30,916	32,026	33,136	31,052
3	2,514	2,773	3,032	2,546	34	31,916	33,026	34,136	32,052
3,5	3,014	3,273	3,532	3,046	35	32,916	34,026	35,136	33,052
4	3,514	3,773	4,032	3,546	36	33,916	35,026	36,136	34,052
4,5	3,806	4,175	4,544	3,850	37	34,916	36,026	37,136	35,052
5	4,306	4,675	5,044	4,350	38	35,916	37,026		36,052
5,5	4,806	5,175	5,544	4,850	39	36,916	38,026	39,136	37,052
6	4,958	5,513	6,068	5,026	40	37,916	39,026	40,136	38,052
7	5,958	6,513	7,068	6,026	41	38,916	40,026	41,136	39,052
8	6,958	7,513	8,068	7,026	42	39,916	41,026	42,136	40,052
9	7,610	8,350	9,090	7,700	43	40,916	42,026	43,136	41,052
10	8,610	9,350	10,090	8,700	44	41,916	43,026	44,136	42,052
11	9,610	10,350	11,090	9,700	45	42,916	44,026	45,136	43,052
12	9,916	11,026	12,136	10,052	46	43,916	45,026	46,136	44,052 .
13	10,916	12,026	13,136	11,052	47	44,916	46,026	47,136	45,052
	11,916	13,026	14,136	12,052	48	45,916	47,026	48,136	46,052
15	12,916	14,026	15,136	13,052	49	46,916	48,026	49,136	47,052
16	13,916	15,026	16,136	14,052	50	47,916	49,026	50,136	48,052
17	14,916	16,026	17,136	15,052	51	48,916	50,026	51,136	49,052
18	15,916	17,026	18,136	16,052	52	49,916	51,026	52,136	50,052
19	16,916	18,026	19,136	17,052	53	50,916	52,026	53,136	51,052
20	17,916	19,026	20,136	18,052	54	51,916	53,026	54,136	52,052
21	18,916	20,026	21,136	19,052	55	52,916	54,026	55,136	53,052
22	19,916	21,026	22,136	20,052	56	53,916	55,026	56,136	54,052
23	20,916	22,026	23,136	21,052	57	54,916	56,026	57,136	55,052
24	21,916	23,026	23,136	22,052	58	55,916	57,026	58,136	56,052
25	22,916	24,026	25,136	23,052	59	56,916	58,026	59,136	57,052
26	23,916	25,026	26,136	24,052	60	57,916	59,026	60,136	58,052

ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)

COD. LOCAL:

ROSCA WHITWORTH NORMAL.

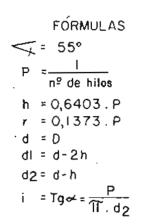

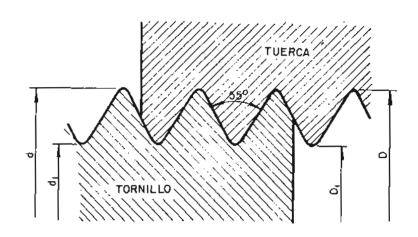

d	d		P	h	d_{1}	r	d_2
Pulg.	mm	n? de hilos	mm	ומנית	mm	m	mm
_						-	
1/16	1,588	60	0,423	0,271	1,045	0,058	1,316
3/32	2,381	48	0,529	0,339	1,704	0,073	2,043
1/8	3,175	40	0,635	0,40?	2,363	0,087	2,769
5/32	3,969	32	0,794	0,508	2,952	0,109	3,460
3/16	4,763	24	1,058	0,678	3,407	0,145	4,085
7/32	5,556	24	1,058	0,678	4,201	0,145	4,879
1/4	6,350	20	1,270	0,813	4,724	0,174	5,537
5/16	7,938	18	1,411	0,914	6,131	0,194	7,034
3/8	. 9,525	16	1,588	1,017	7,492	0,218	8,509
7/16	11,113	14	1,814	1,162	8,789	0,249	9,951
1/2	12,700	12	2,117	1,355	9,990	0,291	11,345
9/16	14,288	12	2,117	1,355	11,577	0,291	12,932
5/8	15,876	11	2,309	1,479	12,918	0,317	14,397
11/16	17,463	11	2,309	1,479	14,506	0,317	15,985
3/4	19,051	10	2,540	1,627	16,798	0,349	17,424
13/16	20,638	10	2,540	1,627	17,385	0,349	19,012
7/8	22,226	9	2,822	1,807	18,611	0,388	20,419
15/16	23,813	9	2,822	1,807	20,199	0,388	22,006
1	25,401	8	3,175	2,033	21,335	0,436	23,369
11/8	28,576	7	3,629	2,324	23,929	0,498	26,253
11/4	31,751	7	3,629	2,324	27,104	0,498	29,428
13/8	34,926	6	4,233	2,711	29,505	0,581	32,215
11/2	38,101	6	4,233	2,711	32,680	0,581	35,391
15/8	41,277	5	5,080	3,253	34,771	0,698	38,024
13/4	44,452	5	5,080	3,253	37,946	0,698	41,199
17/8	47,627	4,5	5,645	3,614	40,398	0,775	44,012
2	50,802	4,5	5,645	3,614	43,573	0,775	47,187
21/8	53,977	4,5	5,645	3,614	46,748	0,775	50,362
21/4	57,152	. 4	6,350	4,066	49,020	1 0,872	53,080
23/8	60,327	. 4	6,350	4,066	52,195	0,872	56,261
21/2	63,502	4	6,350	4,066	55,370	0,872	59,436
25/8	66,677	4	6,350	4,066	50,545	0, 72	62,611
23/4	69,853	ı 3,5	7,257	4,647	60,555	0,997	25,205
27/8	73,028	3,5	7,257	4,647	€3,734	0,997	28,381
3	76,203	3,5	7,257	4,647	66,909	0,997	71,566


CINTERFC 2da. Edici.


ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)

REFER.:HIT.036 5/7

COD. LOCAL:

ROSCA WHITWORTH FINA

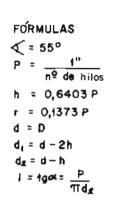

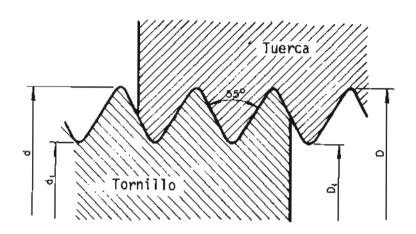

d	d.	nγ de	P	d_2	, d ₁
Pulg.	mm	hilos	mm	l mm	mm
7/32"	5,55	28	0,9067	4,97	4,39
1/4"	6,35	26	0,9779	5,72	5,08
9/32"	7,14	26	0,9779	6,51	5,89
5/16"	7,93	22	1,1845	7,18	6,45
3/8"	9,52	20	1,270	8,71	7,89
7/16"	11,11	18	1,411	10,21	9,29
1/2"	12,7	16	1,588	11,68	10,66
9/16"	14,28	16	1,588	13,26	12,24
5//8"	15,87	14	1,814	14,70	13,53
11/16"	17,46	14	1,814	16,29	15;13
3/4"	19,05	12	2,117	17,67	16,33
13/16"	20,63	12	2,117	19,27	17,91
7/8"	22,22	11	2,309	20,73	19,26
1"	25,40	10	2,54	. 32,77	22,13
1 1/8"	28,57	9	2,822	26,76	24,95
1 1/4"	31,75	. 9	2,822	29,93	28,13
1 3/8"	34,92	8	3,175	32,88	30,85
1 1/2"	. 38,1	8	3,175	36,06	34,03
1 5/8"	41,27	. 8	3,175	30,31	37,21
1 3/4"	44,45	7	3,823	42,12	39,80
z''	50,80	. 7	3,829	45,47	46,15
2 1,'."	57,16	6 .	4,234	54,43	51,73
2 1/2"	62,80	6	4,234	66,78	58,07
2 8/4"	82,38	· 6	4,234	67,13	64,42
3"	70,50	5	5,080	75,94	69,69


ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)


REFER.: HIT.036 6/7

//

COD. LOCAL:

ROSCA WHITWORTH (Con juego en el vértice)

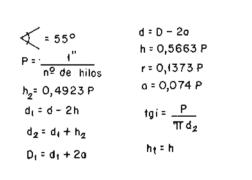

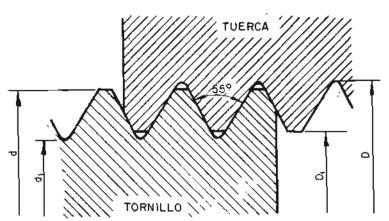

D ·	d	n9 de	P	h=h ₁	$d_{\tilde{I}}$	r	a _	d ₂	D_{2}
Pulg.	חקרונ	hilos	mm	חשמ	mm	, משוו	mm	ווטוו	mm
1/16	1,528	60	0,423	0,239	1,110	0,058	0,031	1,318	1,172
3/32	2,303	48	0,592	0,300	1,781	0,073	0,039	2,041	1,871
1/8	3,081	40	0,635	0,360	2,455	0,087	0,047	2,768	2,549
5/32	3,851	32	0,794	0,450	3,069	0,109	0,059	3,460	3,187
3/16	4,607	24	1,058	0,593	3,565	0,145	0,078	4,086	3,721
7/32	5,400	24	1,058	0,599	4,359	,:45	0,078	4,879	4,514
1/4	6,162	20	1,270	0,719	4,912	0,174	0,094	5,537	5,100
5/16	7,730	. 18	1,411	0,799		0,194	0,104	7,035	6,548
3/8	9,291	16	1,588	0,899		0,218	0,117	8,509	7,961
7/16	10,855	14	1,814	1,027	9,059	0,249	0,134	9,952	9,327
1/2	12,386	12	2,117	1,199	10,302	0,291	0,157	11,344	10,616
9/16	13,974	12	2,117	1,199	11,890	6,291	0,157	12,932	12,204
5/8	15,534	11	2,309	1,308	13,259	0,317	0,171	14,396	13,601
11/16	17,121	11	2,309	1,30€	14,847	0,317	0,171	15,984	15,189
3/4	18,675	10	2,540.		16,174	0,349	0,188	17,424	16,550
13/16	20,262	10	2,540	1,438	17,762	0,349	0,188	19,012	18,138
7/8	21,807	9	2,822	1,598	10,023	0,387	0,209	20,418	13,447
15/16	23,595	9	2,822	1,598	20,617 .	0,387	0,209	22,006	21,035
1	24,931	8	3,175	1,798	21,804	0,436	0,235	23,367	22,274
11/8	28,037	7	3,629	2,055	24,465	0,498	_ ,	26,252	25,003
11/4	31,212	7	3,629	2,055	27,640	0,498	0,269	29,427	28,178
13/8	34,299	6	4,233	2,397	30,131	0,581	0,313	32,215	30,747
11/2	37,474	6	4,233	2,397	33,306	0,581	0,313	35,390	33,922
15/8	40,523	5	5,080	2,877	35,521	0,697	0,376	38,022	36,273
13/4	43,698	5	5,080	2,877	38,696	0,697	0,376	41,197	39,448
17/8	46,789	4,5	5,645	3,196	41,233	0,775	0,478	44,012	42,069
2	49,966	4,5	5,645	3,196	44,408	0,775	0, 118	47,187	45,244
21/8	53,139	4,5	5,645	3,196	47,583	0,775	0,418	50,362	48,419
21/4	56,210	4	6,350	3,596	49,958	0,872	0,470	53,084	50,899
23/8	59,385	4	6,350	3,596	53,133	0,872	0,270	50,259	54,073
21/2	62,560	4	6,350	3,596	56,308	0,872	0,470	59,434	57,248
25/8	65,735	4	6,350	3,596	59,483	0,872	6,470	62,609	60,420
23/4	68,776	3,5	7,257	4,110	61,630	0,956	0,537	05,203	62,704
27/8	71,951	3,5	7,257	4,110	64,805	0,936	0,637	68,378	65,679
3	75,186	3,5	7,257	4,110	67,980	0,926	0,537	21,553	69,054
	- ,	.,.	. ,	- -		- ,	. ,	,	,

CINTERFOI

CBC INFORMACION TECNOLOGICA:

ROSCAS TRIANGULARES (CARACTERÍSTICAS Y TABLAS)

REFER.: HIT. 036 7/7

COD. LOCAL:

ROSCA AMERICANA


FÓRMULAS

$$P = \frac{1^n}{n^2 \text{ de hilos}} D_1 = d - 1,7647 h_1$$

$$h_1 = 0.6134 P o_1 = \frac{P}{24}$$

$$d_1 = d - 2h$$
 $i = Tg \ll = \frac{P}{\prod d_2}$

$$d = d - h$$

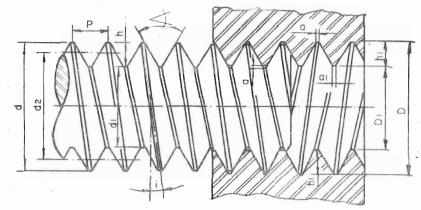

TORNILLO

TUÉRCA

.000	Pul.	d	d_{1}	nQ de hilos	Р	h	h_1	a	a ₁	d_2	D	$D_{\mathcal{I}}$
	N° 0	1,524	1,112	80	0,317	0,206	0,194	0,039	0,013	1,318	1,569	1,180
	Nº 1	1,854	1,396	72	0,352	0,229		0,044		1,625	1,904	1,472
	N° 2	2,184	1,669	64	0,396	0,257	0,243	0.049	0,017	1,927	2,241	1,754
	N° 3	2,515	1,925	56	0,453	0,294			0,019	2,220	2,580	2,024
	N° 4	2,845	2, 157	48	0,529	0,343	0,324		0,022	2,501	2,921	2,272
	N° 5	3,175	2,424	44	0,577	0,375	0,354		0,024	2,799	3,258	2,549
	N° 6	3,505	2,680	40		0,412	0.389		0,026	3,093	3.596	2,817
	N° 8	4,166	3,249	36	0,705	0,458	0,432	0,088	0,029	3,707	4,267	3,402
	Nº 10	4,826	3,795	32	0,793		0,486	0,099	0,033	4,310	4,940	3,966
	N°12	5,486	4,308	28	0,907	0,589	0,556	0,113	0,038	4,897	5,616	4,504
	1/4	6,350	5,274	28	0,907	0,589	0,556	0,113	0,038	5,863	6,580	5,468
	5/16	7,938	562 و 6	24	1,058	0,687	0,649	0,132	0,044	7,250	8,090	6,792
	3/8	9,525	8,150	24	1,058	0,687	0,649	0,132	0,044	8,837	9,677	8,379
	7/16	11,113	9,463	20	1,270	0,824	0,779	0,159	0,053	10,288	11,296	9,738
	1/2	12,700	050,	20	1,270	0,824	0,779	0,159	0,053	875 و11	12,883	11,325
	9/16	288 _e 21	12,454	18	1,411	0,916	0,865	0,176	0,059	13,371	14,491	12,760
	5/8	15,875	14,042	18		0,916	0,865	0,176	0,059	14,959	16,078	14,347
	3/4	19,050	16,988	16	587 _e 1	1,031	0,973	0,198		18,019	19,279	17,331
	7/8	225 و 22	19,868	14	1,814	1,178	1,112	0,227	0,075	21,047		20,261
	1	25,400	23,043	14	1,814	1,178	1,113	0,227	0,075	24,222	25,661	23,436
	11/8	575 و 28	25,826	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0 ه 0 8 و	27,200		26,283
	11/4	31,750	29,001	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	30,375	32,054	29,458
	13/8	34,925	32,176	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	33,550	35,230	32,633
	11/2	38 , 100	35,351	12		1,374	1,298	0,265	0,088	36,725	38,405	35,808
	13/4		41,701	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	43,075	44,755	42,158
	2	50,800	48,051	12		1,374	1,298	0,265	0,088	49,425	51,105	48,508
	21/4	57,150	54,401	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	55,775	57,455	54,858
	21/2	63,500	60,751	12	2,116	1,374	1,298	0,265	0,088	62,125	63,805	61,208
	23/4	69,850	67,101	12	2,116	1,374	1,298	0,265		68,475	70,155	67,558
	3	76,200	72 _{,672}	10	2,540	1,764	1,558	0,317	0,106	74,436	76,5.91	73,450

MECÂNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: CALIBRE CON NONIO.

(LECTURA EN FRACCIONES DE PULGADA)

REFER:HIT.037 | 1/3

COD. LOCAL:

Calibre con nonio de 1/128 de pulgada

El nonio que aproxima la lectura hasta 1/128 pulgada tiene una longitud total de 7/16 de pulgada y está dividido en 8 partes iguales (fig. 1). Cada parte mide, por lo tanto,

$$\frac{7}{16}$$
: 8 = $\frac{7}{16}$ x $\frac{1}{8}$ = $\frac{7}{128}$

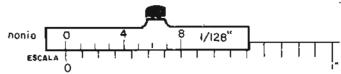


Fig. 1 Nonio de 1/128" (dibujo ampliado)

Cada división de la escala mide $\frac{1"}{16} = \frac{8"}{128}$. Resulta que cada división del nonio es $-\frac{1}{128"}$ menor que la división de la escala.

A partir, pues, de trazos en coincidencia (de "0" hasta "8") los 10° trazos del nonio y de la escala se separan 1/128"; los 20° trazos de 2/128" (o 1/64"); los 30° trazos de 3/128"; los 40° trazos de 4/128" (o 1/32"); los 50° trazos de 5/128"; los 60° trazos de 6/128" (o 3/64"); los 70° trazos de 7/128".

Lectura de la medida con el nonio

Se leen, en la escala, hasta antes del cero del nonio, las pulgadas y fracciones (las fracciones pueden ser: media pulgada, cuar tos, octavos o dieciseisavos). En la fig. 2, por ejemplo, se tie ne: 3/4".

En seguida, se cuentan los trazos del nonio, hasta el que coincide con un trazo de la escala. En la fig. 2, por ejemplo, tres trazos, o sea, 3/128".

Por último se suma: 3/4" + 3/128" = 96/128" + 3/128" = 99/128"

| Nonio(pulg) | Nonio(

2 2 21

CINTERFO

COD. LOCAL:

En la fig. 3, la lectura es $1 \frac{29}{128}$, porque el cero del nonio es $t\bar{a}$ entre 1 $\frac{3''}{16}$ y 1 $\frac{4''}{16}$ y 1a coincidencia se da en el 50 trazo.

De donde:
$$1 \frac{3"}{16} + \frac{5"}{128} = 1 \frac{24"}{128} + \frac{5"}{128} = 1 \frac{29"}{128}$$

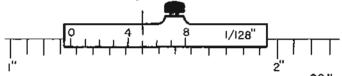


Fig. 3 Lectura 1 $\frac{29"}{128}$ (dibujo ampliado)

A veces se puede simplificar lectura, obteniendo aproximaciones en 64 o en 32 avos.

19 ejemplo - Escala: 1
$$\frac{1"}{16}$$
 - Nonio: 69 trazo, 0 $\frac{6"}{128}$
De donde, $\frac{6"}{128} = \frac{3"}{64}$

Suma:
$$1 - \frac{1}{16} + \frac{3}{64} = 1 - \frac{4}{64} + \frac{3}{64} = 1 - \frac{7}{64}$$

29 ejemplo - Escala: 2
$$\frac{3"}{4}$$
 - Nonio: 49 trazo, o $\frac{4"}{128} = \frac{1"}{32}$

Suma:
$$2 \frac{3''}{4} + \frac{1''}{32} = 2 \frac{24''}{32} + \frac{1''}{32} = 2 \frac{25''}{32}$$

39 ejemplo - Escala: 2
$$\frac{7"}{8}$$
 - Nonio: 29 trazo, o $\frac{2"}{128}$

De donde,
$$\frac{2"}{128} = \frac{1"}{64}$$

Suma:
$$2 - \frac{7}{8} + \frac{1}{64} = 2 - \frac{56}{64} + \frac{1}{64} = 2 - \frac{57}{64}$$

Otros ejemplos:

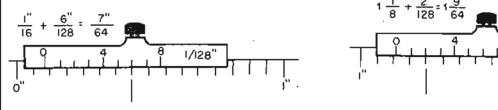


Fig. 4

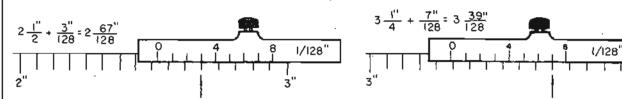


Fig. 6

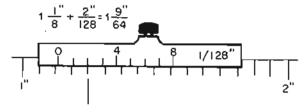


Fig. 5

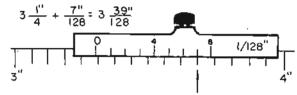


Fig. 7

3/3

Calibre con nonio de 0,001".

En la escala fija, una pulgada esta dividida en 40 partes partes de modo que cada parte mide 1/40" o 0,025".

El nonio con 0,001" tiene una longitud de 0,600" y está dividido en 25 partes iguales (fig. 8) mídiendo cada división del nonio:

0,600" ÷ 25 = 0,024".

24/40" = 0,600"

ESCALA

Opport 2 3 4 5 6 7 8 9 1


Por lo tanto, cada división del nonio es o,001" menor que cada $d\underline{i}$ visión de la escala.


A partir, pues, de trazos en coincidencia, (de 0 para 25), las 10^5 trazos del nonio y de la escala se separan 0,001", los 20^5 trazos, 0,002", los 30^5 trazos, 0,003" y así sucesivamente.

La lectura se hace como en los calibres con nonio en milimetros y pulgadas fraccionarias, contando a la izquierda del <u>0</u> del nonio las unidades de 0,025" cada una, sumando con los milesimos de pulgada, indicados por la coincidencia de uno de los trazos del nonio con uno de la escala.

Ejemplos de lectura:

En las figuras 9, 10 y 11, se leen 0,064", 0,471" y 1,721" respectivamente.

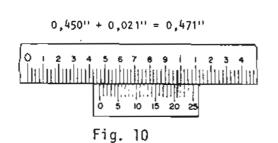

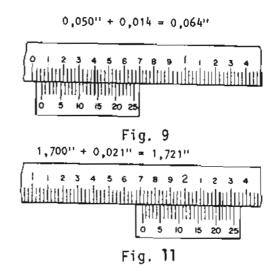

INFORMACION TECNOLOGICA: PLANTILLAS.

REFER.: HÍT.038 1/1

COD. LOCAL:


Son utensilios o instrumentos auxiliares, fabricados generalmente en acero al carbono.

En la mayoría de los casos, son ejecutados por el propio mecánico y sirven para verificar, controlar o facilitar ciertas operaciones en la ejecución de perfiles complicados, agujereados, soportes y montajes para determinados trabajos en serie.

Sus formas, tipos y tamaños varían de acuerdo al trabajo a realizar. La figura l, por ejemplo, muestra plantillas para contorno.

La figura 2 presenta plantillas para agujereados y, la figura 3, plantillas para soporte.

Las partes de contacto son casi siempre templadas.

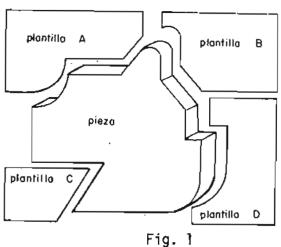




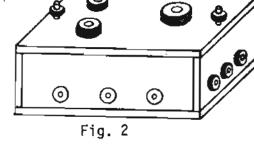


Fig. 3

Condiciones de uso Las caras de contacto deberán estar siempre limpias, sin rebabas o con marcas.

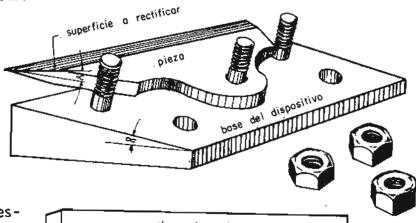

Conservación

Las plantillas deben estar siempre limpias y guardadas luego de su uso, para evitar golpes y daños.



INFORMACION TECNOLOGICA: INSTRUMENTOS DE CONTROL. (CALIBRADORES Y VERIFICADORES)

REFER.: HIT. 039

1/2

COD. LOCAL:

Son instrumentos generalmente fabricados de acero, algunos son templados. Se utilizan para verificar y controlar radios, angulos, juegos, roscas, dia metros y espesores.

Estan caracterizados por sus variadas formas y perfiles.

Los calibradores se clasifican en varios tipos conforme figs. 1 a 7.

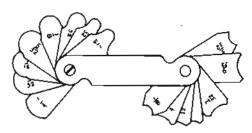


Fig. 1 Calibrador de **radios**.

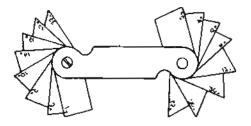


Fig. 2 Calibrador de angulos.


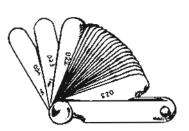


Fig. 3 Calibre de juego 0,015 a 0,200 o 0,04 a 5mm.

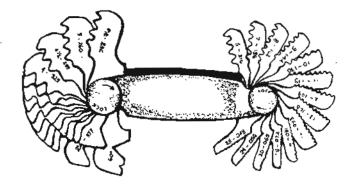

Cuenta-hilos de roscas. Fig. 4

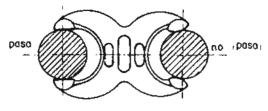


Fig. 5 Calibre "pasa no pasa "para ejes o calibrador de boca.


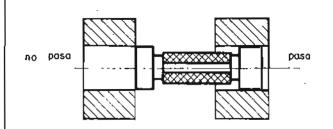


Fig. 6 Calibrador tampon para agujeros.

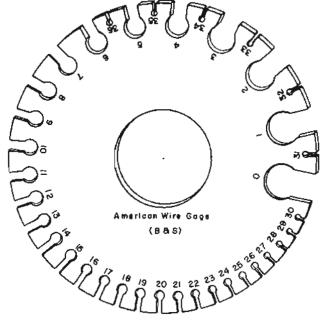

Calibrador Fig. 7 para chapas y alambres.

INFORMACION TECNOLOGICA: INSTRUMENTOS DE CONTROL. (CALIBRADORES Y VERIFICADORES)

REFER.: HIT. 039

COD. LOCAL:

Calibrador de radios

Sirve para verificar determinadas medidas internas y externas. En cada lámina está estampada la medida del radio. Sus 'dimensiones varían, generalmente, de la 15mm o de 1/32" a 1/2" (fig. 1).

Calibrador de ángulos

Se usa en la verificación de angulos. En cada lamina viene grabado el angulo, que varía de la 45º (fig. 2).

Calibrador de juegos

Se usa en la verificación de juegos y está fabricado en varios tipos. En cada lámina viene grabada su medida que varía de 0,04 a 5mm o de 0,0015" a 0,2000" (fig. 3).

Calibrador de roscas. (Cuenta hilos)

Se usa para comprobar roscas en todos los sistemas. En sus láminas tiene grabado el número de hilos por pulgada o el paso de la rosca (fig. 4).

Calibradores "pasa no pasa" para ejes

Esta fabricado con bocas fijas o móviles. El diametro del eje estará bien cuando pasa por la boca mayor y no pasa por la boca menor (fig. 5).

Calibrador tampón "pasa no pasa"

Sus extremos son cilíndricos. El agujero de la pieza a ser verificado estará bien cuando pasa la parte menor y no pasa la mayor de esos extremos cilíndricos (fig. 6).

Calibrador para chapas y alambres :

Se fabrica en diversos tipos y patrones. Su cara está numerada, pu diendo variar de 0 (cero) a 36, que representa el número del espesor de las chapas y alambres (fig. 7).

Condiciones generales de uso

Sus superficies de contacto deben estar perfectas, libres de polvo y grasas.

Conservación

Evitar caidas y choques.

Limpiar y lubricar después del uso.

Guardarlo en el estuche o en lugar apropiado.

CINTERFO

2/2



INFORMACION TECNOLOGICA: HIERRO FUNDIDO. (TIPOS, USOS Y CARACTERÍSTICAS)

REFER.: HIT. 040

1/2

COD. LOCAL:

El hierro fundido es un material metálico refinado en hornos adecuados, llamados cubilotes. En su mayor parte se compone de hierro, una pequeña parte de CARBONO, pequeñas cantidades de MANGANESO, SILICIO, FOSFORO y AZUFRE. Se define diciendo que el hierro fundido es una ALEACIÓN de HIERRO y CARBONO, que contiene de 2,5% a 5% de carbono.

El hierro fundido se obtiene de la fusión del arrabio y por lo tanto es un hierro de segunda fusión.

Las impurezas del mineral de hierro y del carbon dejan, en el hierro fundido, pequeños porcentajes de SILICIO, MANGANESO, AZUFRE y FOSFORO.

EL SILICIO FAVORECE LA FORMACIÓN DE LA FUNDICIÓN GRIS. EL MANGANESO FAVORECE LA FORMACIÓN DE LA FUNDICIÓN BLANCA.

Tanto el silicio como el manganeso mejoran las calidades del hierro fundido. Pero no ocurre lo mismo con el AZUFRE y FŐSFORO, cuyas cantidades deben ser las menores posibles para no perjudicar las calidades de la fundición.

CARACTERÍSTICAS

Fundición gris

- l El carbono, en este tipo, se presenta casi todo en estado libre, bajo la forma de hojas delgadas de GRAFITO.
- 2 Cuando se quiebra la parte fracturada es obsc \underline{u} ra debido al grafito.
- 3 Presenta elevados porcentajes de carbono (3,5% a 5%) y silicio (2,5%).
- 4 Es muy resistente a la compresión. No resiste bien la tracción.
- 5 Es facil para trabajar con herramientas manuales y mecanicas.
- 6 Sirve para las mas variadas construcciones de piezas de maquinas constituyendo uno de los mas importantes materiales desde el punto de vista de la fabricación mecánica.

Fundición blanca

1 El carbono, en este tipo de fundición, está enteramente combinado con el hierro, constituyendo un carbonato de hierro (CEMENTITA).



INFORMACION TECNOLOGICA: HIERRO FUNDIDO. (TIPOS, USOS Y CARACTERÍSTICAS)

REFER.: HIT. 040

COD. LOCAL:

2 Cuando se quiebra la parte fracturada es brillante, casi blanca.

- 3 Tiene bajo contenido de cárbono (2,5% a 3%) y de silicio (menos de 1%).
- 4 Es muy duro, quebradizo, dificil de mecanizar.

CONCLUSION

La fundición gris es menos dura y menos frágil que la blanca y puede ser trabajada con herramientas comunes, es decir, sufrir acabados posteriores de cepillado, torneado, taladrado, roscado y otros.

La blanca solo puede ser trabajada con herramientas especiales con ciertas dificultades, o con esmeril. La fundición gris es resistente a la corrosión y es más resistente a las vibraciones que el acero. El empleo de la fundición blanca se limita a los casos en que se busca dureza y resistencia al desgaste muy altos, sin que la pieza necesite ser al mismo tiempo dúctil. Por eso, de los dos tipos de hierro fundido, el gris es lo más empleado.

VOCABULARIO TECNICO

HIERRO FUNDIDO - fundición.

CINTERFO 2da. Edic

2/2

MECÁNICA GENERAL


INFORMACION TECNOLOGICA:

CEPILLADORA LIMADORA. (NOMENCLATURA Y CARACTERÍSTICAS) REFER.:HIT.041

1/5

COD. LOCAL:

Es una maquina-herramienta, de movimiento alternativo, compuesta de las si-

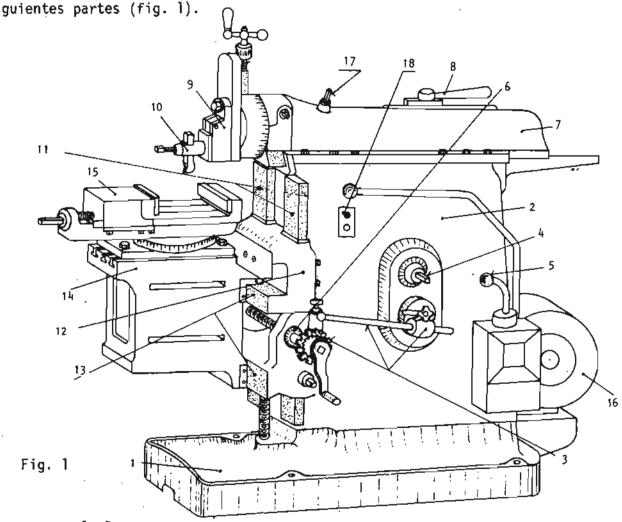

- 1 Base.
- 2 Cuerpo central o estructura.
- 3 Mecanismo automático de avance transversal de la mesa.
- 4 Llave de regulación del curso del cabezal.
- 5 Palanca de cambio de velocidades
- 6 Anillo graduado.
- 7 Cabezal (Torpedo)
- 8 Palanca de fijación.
- 9 Batiente.
- 10 Soporte porta-herramienta.
- 11 Guías para desplazamiento de la mesa.
- 12 Carro vertical.
- 13 Guías para desplazamiento transversal.
- 14 Mesa.
- 15 Morsa.
- 17 Llave de posición del curso del cabezal.
- 16 Motor.
- 18 Llave de motor.

2da, Edici


CEPILLADORA LIMADORA. (NOMENCLATURA Y CARACTERÍSTICAS)

COD. LOCAL:

El cabezal recibe movimiento del motor por medio de un dispositivo del tipo biela-manivela.

> Sirve para cepillar superficies de piezas mecānicas. Estas super ficies pueden ser:

Planas, en angulo, concavas, convexas (figs. 2, 3 y 4).

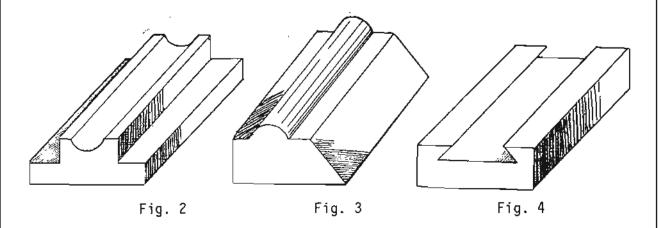

Los perfiles planos y en angulo se consiguen con las cepilladoras simples. Para los perfiles concavos y convexos, son necesarios dispositivos o accesorios llamados copiadores.

Caracteristicas principales

- 1 Curso maximo del cabezal.
- 2 Desplazamiento máximo del movimiento vertical.
- 3 Desplazamiento máximo del movimiento transversal.
- 4 Desplazamiento máximo del porta-herramientas.
- 5 Dimensiones de la mesa.
- 6 Potencia del motor.
- 7 Peso de la máquina.

Tipos

Las cepilladoras se clasifican en:

- 1 Cepilladoras limadoras
- 2 Cepilladoras de mesa.

REFER.: HIT.041

3/5

COD. LOCAL:


La diferencia entre la limadora y la cepilladora de mesa, es que. en la primera, la herramienta hace el recorrido de corte y la pieza tiene pequeños avances transversales; en la segunda, la pieza es la que hace el recorrido de corte y la herramienta el avance transversal.

Los cursos máximos de las limadoras varían, según su tamaño, de 120 a 1000mm. Las cepilladoras de mesa realizan muy variadas operaciones de mecanización.

En cuanto a su funcionamiento, se pueden distinguir dos tipos de cepilladoras limadoras:

- l Cepilladora limadora mecánica (transmisión mecánica);
- 2 Cepilladora limadora hidraulica (transmisión hidraulica).

El movimiento de la cepilladora limadora se inicia en un motor electrico y es transmitido a traves de la caja de velocidades. Es transformado de movimiento circular en rectilineo alternativo, para el cabezal, por medio de un sistema de biela oscilante o balancin de manivela instalada en el volunto para el capazal de la caja de velocidades.

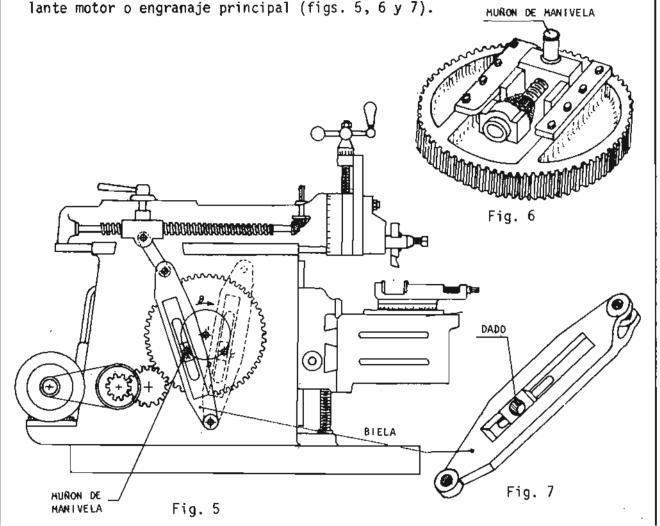

4/5

CINTERFO

2da. Edició

COD. LOCAL:

CBC

CEPILLADORA LIMADORA. (NOMENCLATURA Y CARACTERÍSTICAS)

El movimiento transversal de la mesa se hace por medio de una excentrica(B) que, en cada retorno del cabezal acciona una palanca(A) transmitiendo movimiento a un trinquata(U) que engrana en la rueda dentada (R), montada al hu sillo T de la mesa. Este trinquete permite regular al avance de la mesa en cada carrera del cabezal (figs. 8 y 9).

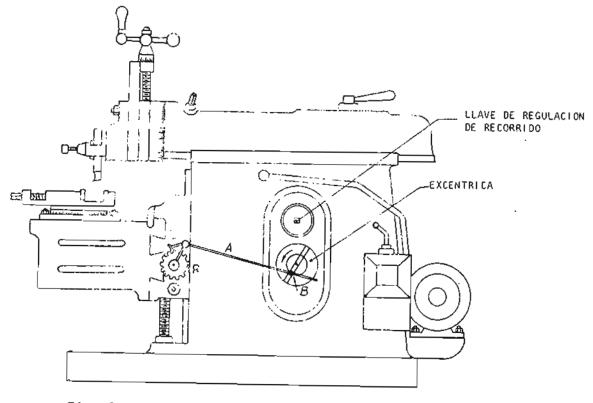


Fig. 8

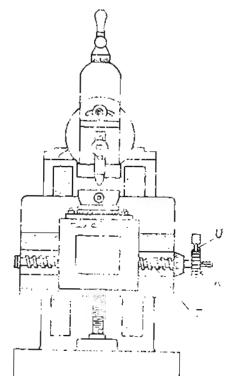


Fig. 9

COD. LOCAL:

Mecanismo de avance vertical automático del porta-herramientas.

Muchos tipos de cepilladoras estan equipadas con este mecanismo.

En el cabezal hay una palanca de desplazamiento en conexión con ejes, engra najes cónicos y tuerca, que transmiten giro al tornillo del carro porta-he-

rramientas (fig. 10).

En la guía del cepillo está instalado un tope. En el curso del recorrido del torpedo, la palanca entra en con tacto con la cuña y da una fracción de giro en su eje originando el avance del porta-herramienta. La longitud del avance es regulada por el selector.

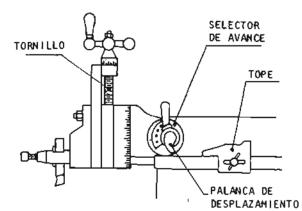


Fig. 10

CONSERVACIÓN

- a) Las manivelas y llaves deben estar bien ajustadas.
- b) Use velocidades de corte y avance de acuerdo con el material y la herramienta de trabajo.
- Mantenga la maquina siempre bien lubricada.
- d) Cambie el aceite de la caja en los períodos señalados y consérvelo siempre en su nivel.
- e) Limpie la maquina al finalizar el trabajo.

VOCABULARIO TÉCNICO CABEZAL - cabezal móvil, torpedo.

HERRAMIENTAS DE CORTE. (TIPOS.NOCIONES DE CORTE Y CUÑA) REFER.: HIT. 042 7/4

COD. LOCAL:

Es un instrumento de uso manual e mecánico destinado a cortar el material a través del desprendimiento de virutas o solamente seccionándolo. Está constituida de un cuerpo, de forma diversas, con una o más cuñas para realizar el trabajo (figs. 1 al 6).

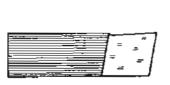


Fig. 1 Herramienta de torno

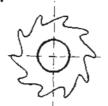


Fig. 2 Fresa

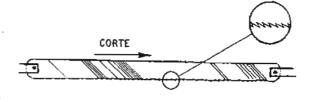
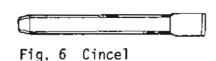


Fig. 3 Hoja de sierra





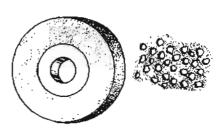


Fig. 5 Muela abrasiva (Piedra esmeril)

HERRAMIENTAS DE USO MANUAL

Dentro del grupo de uso manual están aquellas que desprenden material a tra vés de la acción directa del operador como: lima, sierra manual, cincel y otras (figs. 7, 8 y 9).

Fig. 7


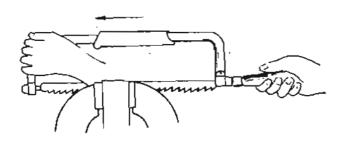


Fig. 8

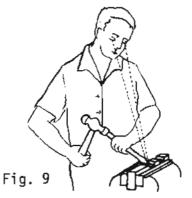

CBC


CINTERI 2da. Edi

2/4

HERRAMIENTAS DE CORTE. (TIPOS.NOCIONES DE CORTE Y CUÑA)

COD. LOCAL:


También en el grupo de uso manual, se encuentran las que cortan sin desprender viruta, como la tijera manual y el sacabocado (figs. 10 y 11).

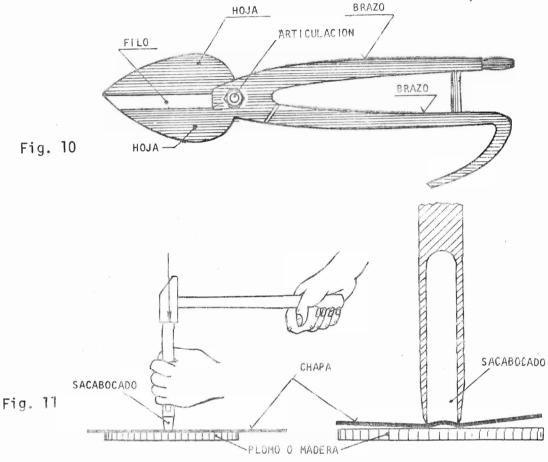

En su mayoría, estas herramientas son construidas de acero al carbono templa do.

HERRAMIENTAS DE USO MECÂNICO


En este grupo estan todas las herramientas de corte montadas en maquinas-herramientas y que desprenden material a través de los movimientos mecánicos de esas maquinas (figs. 12 a 14).

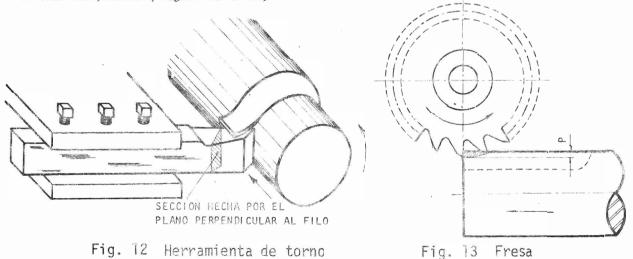

HERRAMIENTAS DE CORTE. (TIPOS.NOCIONES DE CORTE Y CUÑA)


COD. LOCAL:


El corte con las herramientas se realiza haciendo penetrar la cuña en la su perficie del material, con el fin de desprender una cierta cantidad o pene trandola totalmente haste separar una parte del todo.

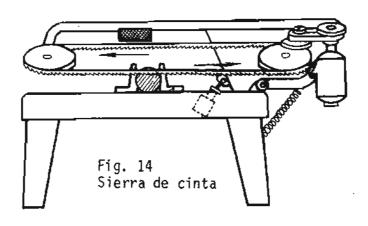

PRINCIPIO DE LA CUNA


La cuña está formada por dos superficies en angulo. El encuentro de superficies determina la arista de corte, que debe ser viva. Cuando el material es atacado por una cuña se comprime contra las caras de ella, desviandose en la dirección de menor resistencia (fig. 15).

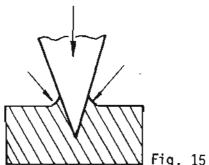

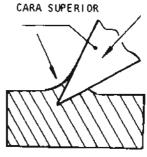

Inclinandose la cuña, el material se comprime en mayor cantidad sobre la cara libre de ella (fig. 16). DIRECCION DE

Si la cuña se desplaza paralelamente a la superficie del material, con una in clinación adecuada, producira el desprendimiento del material sobre la cara superior de la cuña (fig. 17).

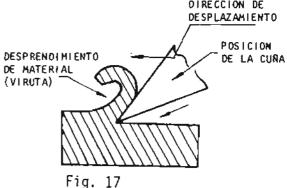

REFER.:HIT.042

4/4

CINTERFO1

HERRAMIENTAS DE CORTE. (TIPOS.NOCIONES DE CORTE Y CUÑA)

COD. LOCAL:

UTILIZACIÓN DE LAS CUÑAS

Resultan de la posición conveniente de la cuña, los angulos de, incidencia (a) y de ataque (c), representados en la figura 18, juntamente con el angulo de la cuña.

- à angulo de incidencia
- 6 angulo de cuña
- c angulo de ataque

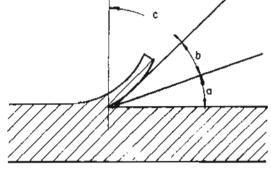


Fig. 18

Estos tres angulos son determinados de acuerdo con el material a ser corta do; siendo las cuñas de angulo cerrado (fig. 19) utilizadas para el corte de materiales blandos, las de angulo medio (fig. 20) para materiales de \underline{du} reza media y las de angulo abierto (fig. 21) para materiales duros.

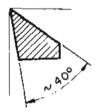


Fig. 19

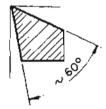


Fig. 20

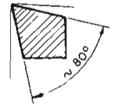


Fig. 21

CONSTRUCCION

Las herramientas de uso mecánico son construidas en general de:

acero al carbono- para la construcción de cintas de sierra para máquinas,
brocas helicoidales y otras.

acero rapido o carburo metalico - para herramienta de torno, fresadoras, mandrinadoras y otras.

abrasivo aglutinado - para la construcción de muelas utilizadas en esmerila doras y rectificadoras en general.

CONDICIONES DE USO

Para ser usadas eficientemente, las herramientas deben tener angulos convenientes y ser de material adecuado.

MECÂNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

INDICADOR DE CUADRANTE (COMPARADOR)

REFER: HIT.043

1/4


COD. LOCAL:

El indicador de cuadrante es un instrumento de precisión y de gran sensibilidad. Es utilizado sea en la verificación de medidas, superficies planas,

concentricidad y paralelismo o en lecturas directas.

La sensibilidad de la lectura puede ser de 0,01mm o 0,001mm (fig. 1).

Fig. 1 Indicador de cuadrante (aproximación de 0,01mm).

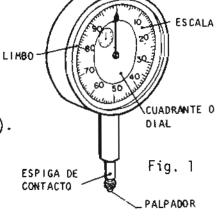


Funcionamiento

El funcionamiento del indicador de cuadrante está basado en el movimiento de la espiga de contacto, el cual es ampliado 100 o 1000

veces por intermedio de engra najes alojados en el *cuerpo* del indicador (fig. 2).

La escala se extiende en todo el perímetro del dial y está dividida en 100 o 1000 partes iguales. Una vuelta completa de la aguja corresponde a un desplazamiento de 1mm de la espiga de contacto (fig. 2).

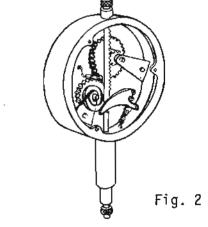

Así, cada división de la escala representa una centésima o milésima de milímetro, según el número de divisiones de la escala.

El *limbo* es giratorio para permitir siempre el ajuste de la aguja con el cero de la escala.

Los indicadores de cuadrante son construidos con varios diámetros de diales, según la capacidad de medición y la precisión de la lectura exigida.

-3.51

COD. LOCAL:

La tabla siguiente indica los principales diametros del mostrador.

Diámetro del dial (mm)	Precisión de la lectura (mm)	Capacidad de medición (mm)
30	0,01	3,5
44	0,01	3,5
58	0,01	10
58	100,0	1

Los indicadores de cuadrantes, para su uso, se colocan en soportes adecuados, tales como: soporte universal (fig. 3), mármol con columna y otros para fines especiales.

Lectura

Después de colocado en un soporte, se ajusta el palpador a la superficie a verificar (fig. 3).

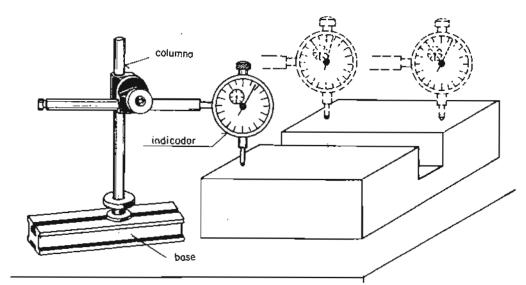


Fig. 3

El palpador al hacer contacto con la superficie, sufre un desplazamiento, el cual es registrado en el *dial*, por medio de la aguja.

Por intermedio del limbo, se hace coincidir el cero de la escala con la posición de la aguja.

La verificación de la superficie se obtiene, desplazándose el soporte con el indicador de cuadrante, de manera que el palpador recorra los diversos puntos de la superficie.

Durante este procedimento, se observan las variaciones de la superficie, mirando las variaciones de la aguja. Estas variaciones pueden ser para la *derecha del cero*, indicando una elevación o pa CINTERFO

INDICADOR DE CUADRANTE (COMPARADOR)

REFER.: HIT, 043

3/4

COD. LOCAL:

ra la izquierda del cero, indicando una depresión.

Aplicaciones

1^a) Verificación del paralelismo de las caras planas. La pieza y el soporte con el indicador son apoyados en un marmol de precisión. Obs:fig.3 de la pagina anterior.

El contacto del palpador, en diferentes puntos de la cara superior de la pieza, hace que la aguja se desplace dando los valores de las diferencias de las alturas con respecto al mármol.

2a) Verificación del paralelismo de la base de la morsa en la ce-

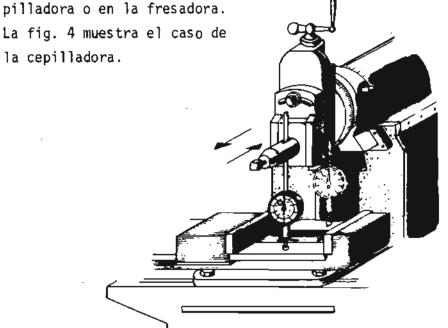
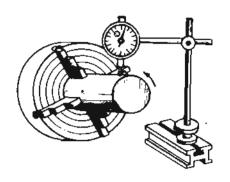


Fig. 4

 $3^{\underline{a}}$) Verificación de la excentricidad de la pieza montada en el plato del torno.

La fig. 5 da un ejemplo de la verificación externa. La fig. 6 muestra un caso de la verificación interna.





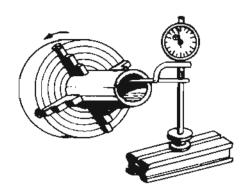


Fig. 6


INDICADOR DE CUADRANTE (COMPARADOR)

REFER.: HIT.043

4/4

COD. LOCAL:

CINTERFOI

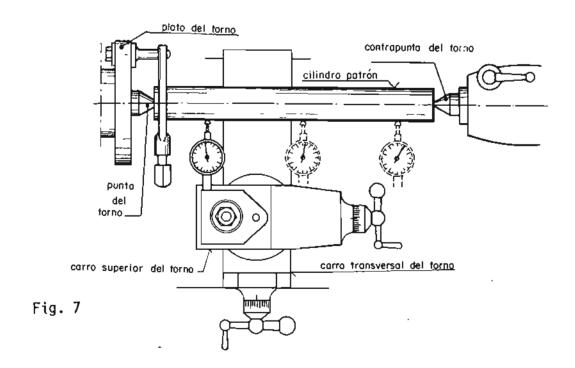

 $4\frac{a}{}$) Verificación del alineamiento de las puntas de un torno (fig. 7).

La pieza colocada entre puntas es un eje rigurosamente cilíndrico, con la superficie y los centros rectificados. Los contactos de la espiga de contacto con este eje, durante el movimiento del carro superior, darán desvios de la aguja, si las puntas no estuvie ran alineadas, en el eje del torno.

VOCABULARIO TÉCHICO

INDICADOR DE CUADRANTE - reloj comparador - comparador.

MOSTRADOR - dial - cuadrante - esfera.


INFORMACION TECNOLOGICA: MICROMETRO.

(FUNCIONAMIENTO Y LECTURA)

REFER.: HIT. 044 11/2

COD. LOCAL:

Funcionamiento - Como muestra la fig. 1, en la prolongación del palpador movil hay un tornillo micrométrico fijo al tambor. Este se mueve a través de una tuerca ligada al cilindro. Cuando se gira el tambor, su escala centesimal se desplaza en torno al cilindro. Al mismo tiempo, conforme el sen tido de movimiento, la cara de la punta movil se aproxima o se aleja hacia la cara de la punta fija.

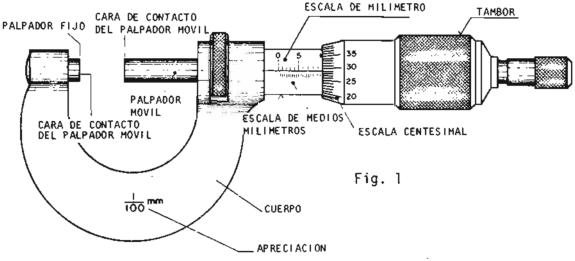

LECTURA

Micrometro con aproximación de 0,01 mm. - La rosca del tornillo micrometrico y de su tuerca son de gran precisión. En el micrómetro de 0,01mm, su paso es de 0,5 de milimetro. En la del cilindro, las divisiones son en milimetros y medios milimetros. En el tambor la escala centesimal tiene 50 partes iguales. Cuando las caras de las puntas estan juntas, el borde del tambor coincide con el trazo "cero" de la escala del cilindro. Al mismo tiempo, la linea longitudinal grabada en el cilindro (entre las escalas de milimetros y medios milimetros) coincide con el "cero" de la escala centesimal del tambor. Como el paso del tornillo es de 0,5mm, una vuelta completa del tambor llevara su borde al ler trazo de medios milimetros. Dos vueltas, llevarán el borde tambor al ler trazo de 1 milimetro.


EJEMPLOS DE LECTURA

En la fig. 2, tenemos: 9 trazos en la graduación de la escala de 1 milimetro del cilindro (9mm); 1 trazo después de los 9mm en la graduación de la escala de medios milimetros del cilindro (0,50mm); en la escala centesimal del tambor, la coincidencia con la linea longitudinal del cilindro esta en el trazo 29 (0,29mm). La lectu ra completa serã:


9mm + 0,50mm + 0,29mm = 9,79mm.

INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO. (FUNCIONAMIENTO Y LECTURA)

COD. LOCAL:

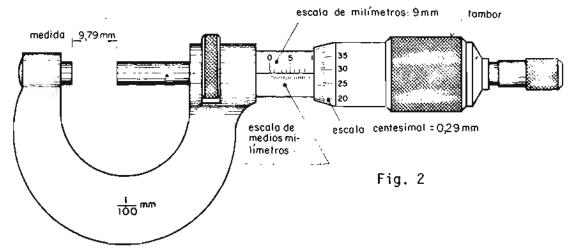

En la fig. 3, tenemos 17,82mm y en las figs. 4 y 5, tenemos 23,09 mm y 6,62mm, respectivamente.

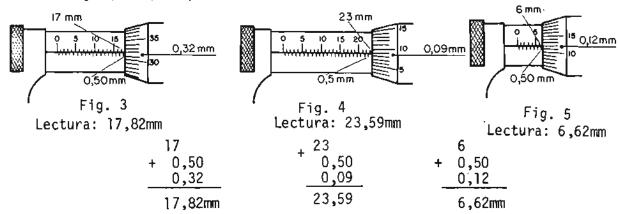

La aproximación de lectura de un micrómetro simple es calculada por la formula: $S = \frac{E}{N.n}$

S = Aproximación de lectura dada por la menor división en la esca la centesimal (Tambor).

E = La menor unidad de la escala. (milimetros).

N = Número de trazos en que se divide la unidad de medida(E).

n = Número de divisiones de la escala centesimal.

Ejemplo:

Siendo E = 1mm, N = Dos divisiones y n = 50 divisiones.

Tenemos:
$$S = \frac{E}{N \cdot n}$$
$$S = \frac{1}{2 \times 50}$$
$$S = \frac{1}{100}$$
$$S = 0.01 \text{mm}.$$

CINTERFOR 2da. Edición

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

ALEACIONES DE ACERO.

REFER.: HIT.045

1/4

COD. LOCAL:

Son materiales ferrosos formados por la fusión del acero al carbono con otros elementos que les proporcionan condiciones especiales.

Los principales elementos que componen las aleaciones de acero son:

níquel (Ni) cromo (Cr)

manganeso (Mn)

tungsteno (W)

molibdeno (Mo)

vanadio (V)

silicio (Si)

cobalto (Co)

aluminio (Al)

Las aleaciones de acero sirven para fabricación de piezas y herramientas que, por su aplicación, requieren la presencia en su composición de uno o varios elementos de los arriba mencionados. La aleación resultante recibe el nombre del o de los elementos según sea uno o varios sus componentes. Cada uno de estos elementos da al acero las propiedades siguientes:

NIQUEL (Ni)

Ha sido uno de los primeros metales utilizados con exito para dar determinadas cualidades al acero. El níquel aumenta la resistencia y la tenacidad del mismo, eleva su limite de elasticidad, da buena conductibilidad y buena resistencia a la corrosión.

El acero al níquel contiene del 2 al 5% de Ni y de 0,1 al 0,5% de carbono. Los porcentajes de 12 al 21% de Ni y 0,1% de carbono producen ACEROS INOXIDABLES y presentan gran dureza y alta resistencia.

CROMO (Cr)

Da también al acero alta resistencia, dureza, elevado límite de elasticidad y buena resistencia a la corrosión.

El acero al cromo contiene 0,5 al 2% de cromo y 0,1 al $^\circ$,5% c 0. El acero al cromo especial, tipo inoxidable, contiene ll a 17% de cromo.

MANGANESO (Mn)

Los aceros con 1,5 al 5% de mangancio son frágiles. El manganeso, sin embargo, cuando se adiciona co cantidad conveniente, aumenta la resistencia del acero al desgaste y a los choques, manteniendo lo dúctil.

-2.6

ALEACIONES DE ACEPO.

REFER.:HIT.045

2/4

COD. LOCAL:

El acero al manganeso contiene usualmente II al 14% de Mn y 0,8 a 1,5% de carbono.

TUNGSTENO (W)

Es generalmente adicionado a los aceros con otros elementos. ΕÌ tungsteno aumenta la resistencia al calor, la dureza, la resistencia a la ruptura y el límite de elasticidad.

Los aceros con 3 al 18% de W y 0,2 al 1,5% de C presentan gran resistencia.

MOLIBDENO (Mo)

Su acción en los aceros es similar a la del tungsteno. Se emplea. en general, adicionado con el cromo, produciendo los aceros cromo-molibdeno, de gran resistencia, principalmente a esfuerzos repetidos.

VANADIO (V)

Mejora, en los aceros, la resistencia a la tracción, sin de ductilidad, y eleva los límites de elasticidad y de fatiga. Los aceros al cromo-vanadio contienen, generalmente, 0,5 al 1,5% de Cr, 0,15 al 0,3% Va y 0,13 al 1,1% de C.

SILICIO (Si)

Aumenta la elasticidad y la resistencia de los aceros. Los aceros al silicio contienen 1 al 2% de Si y 0,1 a 0,4% de C. El silicio tiene el efecto de aislar o suprimir el magnetismo.

COBALTO (Co)

Influye favorablemente en las propiedades magnéticas de los aceros. Además, el cobalto, en asociación con el tungsteno, aumenta la resistencia de los aceros al calor.

ALUMINIO (Al)

Desoxida el acero. En el proceso de tratamiento termo-químico llamado nitruración, se combina con el nitrógeno favoreciendo la for mación de una capa superficial durísima.

CINTERFO 2da. Edici.

ALEACIONES DE ACERO.

REFER.: HIT.045 3/4

COD. LOCAL:

TIPO DE LA ALEACION DE ACERO	PORCENTAJE DE LA ADICIÓN	CARACTERISTICAS DEL ACERO	'USOS INDUSTRIALES
ACEROS AL NIQUEL	l al 10% de Ni	Resisten bien a la rup tura y al choque, cuan do son templados y re- venidos	Piezas de automóviles Piezas de máquinas Herramientas
	10 al 20% de Ni	Resisten bien a la tracción Muy duros Templables en chorro de aire	Blindaje de barcos Ejes - Varas de frenos Proyectiles
	20 al 50% de Ni	Inoxidables Resistentes a choques Resistentes a la elec- tricidad	Valvulas de motores termi cos Resistencia eléctricas Cuchillos - Instrumentos de medición
ACEROS AL CROMO	Hasta 6% de Cr	Resisten bien a la rup tura Duros No resistentes a ch <u>o</u> ques	Rodamientos. Herramientas Proyectiles. Blindajes
	11 al 17% de Cr	Inoxidables	Aparatos y instrumentos de medida. Cuchillos
	20 al 30% de Cr	Resisten a la oxida- ción	Vālvulas de motores a ex- plosión Calibres - Matrices
	0,5 al 1,5% de Cr 1,5 al 5% de Ni	Gran resistencia. Gran dureza. Mucha resisten cia a los choques, a torsión y a flexión	Ejes de manivelas - Engr <u>a</u> najes Ejes - Piezas de motores de gran velocidad Bielas
	8 al 25% de Cr 18 al 25% de Ni	Inoxidables. Resisten tes a la acción del ca lor. Resistentes a la corrosión de elementos químicos	Puertas de Hornos - Reto <u>r</u> tas Cañerías para agua s <u>a</u> lina y gas. Ejes de bom- bas. Valvulas - Turbinas
ACEROS AL MANGANESO	7 al 20% de Mn	Extrema dureza Gran resistencia a los choques y al desgaste	Mandíbulas de triturar Ejes de valvulas en gene- ral Agujas, cruzamientos y curvas de rieles Piezas de dragas

INFORMACION TECNOLOGICA:

ALEACIONES DE ACERO.

REFER.: HIT. 045 4/4

COD. LOCAL:

TIPO DE LA ALEACION DE ACERO	PORCENTAJE DE LA ADICION	CARACTERISTICAS DEL ACERO	USOS INDUSTRIALES
ACEROS AL SILICIO	l al 3% de Si	Resistencia a ruptura Elevado límite de elasticidad. Propie- dad de anular el mag- netismo	Resortes - Chapas de indu cidos de máquinas eléctr <u>i</u> cas Núcleos de bobinas eléc- tricas
ACEROS AL SILICIO MANGANESO	l% de Si l% de Mn	Gran resistencia a rup tura Elevado límite de elas ticidad	Resortes diversos Resortes de vehículos Automóviles
ACEROS AL TUNGSTENO	1 a1 9% de W	Dureza - Resistencia a ruptura - Resistencia al calor de abrasión Propiedades magnéticas	Herramientas de corte pa- ra altas velocidades Matrices Fabricación de imanes
ACEROS AL MOLIBDENO Y ACEROS AL VANADIO		Dureza - Resistencia a ruptura Resistencia al calor de abrasión	No son comunes los aceros al molibdeno y al vanadio simples Estos se asocian a otros elementos
ACEROS AL COBALTO	(Co)	Propiedades magnéticas Dureza - Resistencia a ruptura. Alta resis- tencia a abrasión	Imanes permanentes. Chapas de inducidos No es usual el acero al cobalto simple
ACEROS RÁPIDOS	8 al 20% de W l al 5% de Va Hasta 8% de Mo 3 al 4% de Cr	Excepcional dureza. Re sistencia al corte,aún con la herramienta caliente por la alta velocidad. La herramienta de acero rápido que contiene Co consigue maquinar el acero al manganeso de gran dureza.	Herramientas de corte de todos los tipos, para al tas velocidades. Cilindros de laminadores Matrices Calibres Granetes
ACEROS AL ALUMINIO- CROMO	0,85 al 1,20% de Al 0,9 al 1,8% de Cr	Posibilita gran dureza superficial por trata miento de nitruración (termo-químico)	Piezas para motores a ex- plosión de combustión i <u>n</u> terna Ejes de manivelas Ejes Calibres de medidas de d <u>i</u> mensiones fijas

CINTERFOR 2da. Edición MECÁNICA GENERAL

.

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA:

AVANCE EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS.

REFER.:HIT.046

1/2


COD. LOCAL:

Es la longitud correspondiente al desplazamiento que hace la herramienta o la pieza en cada rotación (figs. l y 2) o en cada golpe, (fig. 3). El avance es en generalse expresa en milimetros por minuto (mm/min.), milimetros por rotación (mm/rot.) o milimetros por golpe (mm/golpe) y suele darse en


tablas que acompañan las máquinas.

Con ayuda de esas tablas, se puede, en cada máquina, seleccionar el avance conveniente para ejecutar el trabajo.

La selección del avance depende, entre otros, de los siguientes elementos principales:

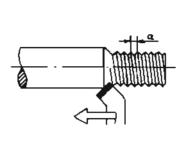



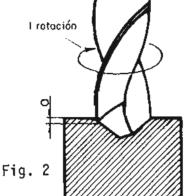

- material de la pieza;

- material de la herramienta;
- operación a ser realizada;
- calidad del acabado.

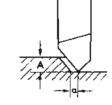


Fig. 3

Avance de corte en la operación de taladrar en mm. por rotación

Metales ferrosos

Material por	Material de		Diametro de la broca en mm.							
taladrar	la broca	1 a 2	2 0 5	5 o 7	7 o 9	9012	12015	15。18	18 ₀ 22	22026
Acero al car	Acero carbono	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2
bono blando	Acero rapido	0,05	0,05 ₀ 1	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,33
Acero al car	Acero carbono	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2
bono medio	Acero rãpido	0,05	0,075	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,33
duro										
Acero al car	Acero carbono	0,02	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16
bono duro	Acero_rāpido	0,03	0,05	0,09	0,12	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3
Hierro fund <u>i</u>	Acero carbono	0,05	0,05	0,08	0,12	0,15	0,16	0,18	0,2	0,3
do blando	Acero rápido	0,07	0,09	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	0,6	0,7
Hierro fund <u>i</u>	Acero carbono	0,02	0,03	0,05	0,08	0,1	0,1	0,12	0,12	0,15
do duro	Acero rãpido	0,05	0,07	0,1	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3

milimetros por rotación



INFORMACION TECNOLOGICA: AVANCE EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS.

REFER.: HIT. 046 2/2

COD. LOCAL:

Metales no ferrosos

Material por	Material por	Diāmetro de la broca en mm				
taladrar	taladrar	1 a 5	5 a 12	12 a 22	22 a 30	30 a 50
Bronce y	Acero carbono	0,03	0,1	0,1	0,3	0,38
laton	Acero rāpido	0,8	0,14	0,25	0,28	0,45
Bronce fos-	Acero carbono	0,04	0,08	0,16	0,23	0,3
foroso	Acero rāpido	0,08	0,14	0,24	0,32	0,4
	Acero carbono	0,1	0,18	0,25	0,3	0,4
Cobre	Acero rapido	0,15	0,22	0,28	0,22	0,45
Metales li-	Acero carbono	0,1	0,18	0,25	0,3	0,4
geros	Acero rāpido	0,15	0,25	0,35	0,4	0,55

milímetros por rotación

Avance en la limadora y cepilladora

El avance en la limadora y cepilladora es determinado en función de los factores ya descriptos anteriormente. En general, para el desbaste, el avance es de 1/15 hasta 1/20 de la profundidad de corte. Para el acabado, este avance debe ser reducido de acuerdo con la calidad de superficie.

Avance en el torno mecánico

Los avances, recomendados de acuerdo con el diámetro de la pieza, están presentados en la tabla siguiente.

Diāmetros en mm.	· · —	Avance para acabado en mm/vuelta.	Avances para co <u>r</u> te y torneado i <u>n</u> terior en mm/vue <u>l</u> ta.
10 a 25	0,1	0,05	0,05
26 a 50	0,2	0,1	0,1
51 a 75	0,25	0,15	0,1
76 a 100	0,3	0,2	0,1
101 a 150	0,4	0,3	0,2
151 a 300	0,5	0,3	0,2
301 a 500	0,6	0,4	0,3

CINTERFO 2da. Edicio MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE. (CONCEPTO, UNIDADES, APLICACIONES)

REFER.: HIT.047

1/4

COD. LOCAL:

Para efectuar el corte de un material por medio de una herramienta, es ne cesario que el material o la herramienta se mueva, uno en relación al otro (figs. 1 y 2), con cierta rapidez. La medida usada para determinar o comparar la rapidez de movimientos es la velocidad (v) y la fórmula utilizada es $v = \frac{e}{t}$, siendo e el espacio recorrido por el movil y e el tiempo emplea do para recorrerlo.

Analogamente, la medida usada para determinar la rapidez del movimiento del material o de la herramienta en el corte de los materiales es denominada Ve locidad de Corte, también representada por el símbolo v.

Velocidad de corte es, entonces, el espacio que la herramienta recorre, en un tiempo determinado, para cortar un cierto material, o sea, $\underline{v} = \frac{e}{t}$.

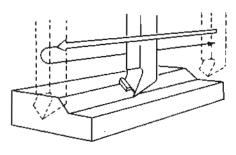


Fig. 1

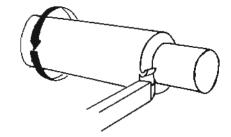


Fig. 2

Unidades

Para uso en las maquinas-herramientas, la velocidad de corte es, en general, indicada en los siguientes modos:

l indicando el número de metros en la unidade de tiempo (minuto o segundo).

Ejemplos

25 m/min (veinte y cinco metros por minuto) 30 m/seg (treinta metros por segundo)

2 indicando el número de revoluciones en la unidad de tiempo (minuto) con que debe girar el material o la herramienta.

CINTERFOI 2da. Edició

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE. (CONCEPTO, UNIDADES, APLICACIONES)

COD. LOCAL:

Ejemplo

300 rpm (trescientas revoluciones por minuto)

Aplicaciones de la velocidad de corte en m/min

En las maquinas-herramientas en que el material es sometido a un movimiento circular, como es el caso del torno, la velocidad de corte es representada por la circunferencia del material a ser cortado (¶.d) multiplicado por el número de revoluciones (n)por minuto, con que el material está girando, esto porque:

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... en una rotación, $v = \frac{\pi d}{t}$ (fig. 3);

en n rotaciones:
$$v = \frac{q d n}{t}$$
 (fig. 4).

Como el número de revoluciones es referido en 1 minuto, resulta: $v = \frac{q d n}{1 min}$ o sea $v = \pi dn$.

Ocurre que, en general, el diametro del material es dado en milimetros.

Entonces, para se obtener la velocidad en metros por minuto, tendremos que convertir el diametro en metros,

resultando la formula v = ¶ x d x n



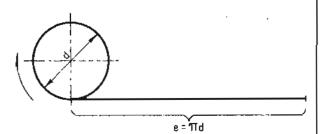



Fig. 3


$$0 \quad v = \underbrace{1 \quad d \quad n}_{1000} \quad m/min.$$

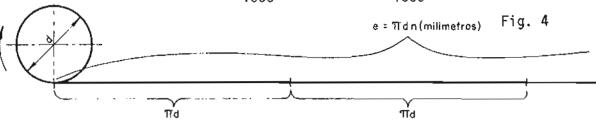

El mismo razonamiento es aplicable a las mãquinas-herramientas, en que la herramienta gira, tales como: la fresadora, la taladrado ra, la rectificadora (figs. 5, 6 y 7) y otras. En el caso, el diametro (d) a ser considerado, sería, obviamente, el de la herramienta.

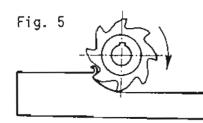

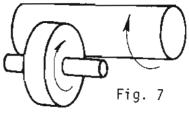

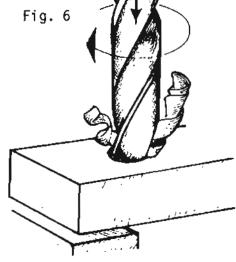

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE. (CONCEPTO, UNIDADES, APLICACIONES)


REFER : HIT.047

3/4

COD. LOCAL:

En las maquinas-herramientas en las que el material o la herramienta esta sometido a un movimiento rectilineo alternativo, la velocidad de corte es

representada por el doble de la carrera (c) que hace el material o la herramienta (figura 8), multiplicado por el número de golpes (n) efectuados durante 1 (un) minuto, o [

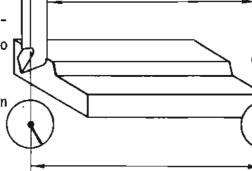

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... $v = \frac{2c}{t}$ (en 1 golpe)... en 1 golpe/min $v = \frac{2c}{1 \text{ min}}$...

en <u>n</u> golpes por minuto, $v = \frac{2 c n}{1 min}$...

Fig. 8

v = 2 c n

La longitud de la carrera es, en general, presentada en milimetros. Así,pa ra se obtener la velocidad en metros por minuto, se debe convertir la longitud de la carrera en metros, resultando la formula:

$$v = \frac{2 \times C \times n}{1000}$$
 ... $v = \frac{2 c n}{1000}$ m/min.

Ejemplos de cálculo de velocidad de corte

19) Cual es la velocidad de corte en m/min utilizada cuando se tornea un material de 60 mm de diâmetro, girando con 300 rpm ? Calculo

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... $v = \frac{\pi d n}{1000}$... $v = \frac{3,14 \times 60 \times 300}{1000}$... $v = \frac{56,52 \text{ m/min}}{1000}$

29) Cuando se cepilla con 20 golpes por minuto y con un recorrido de 300 mm, cual es la velocidad en corte en m/min utilizada ?

$$v = \frac{e}{t}$$
 ... $v = \frac{2 c n}{1000}$... $v = \frac{2 \times 300 \times 20}{1000}$...

$$v = 12 \text{ m/min}$$

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE. (CONCEPTO, UNIDADES, APLICACIONES)

REFER.: HIT. 047 | 4/4

COD. LOCAL:

El corte de los materiales debe ser hecho observandose velocidades de corte preestablecidas, de acuerdo con experiencias, teniendo en vista ofrecer una referencia para condiciones ideales de trabajo. De esto modo, a partir de estas velocidades, debe el operador calcular las rotaciones o golpes por mi nuto para que el trabajo se efectue dentro de las velocidades recomendadas.

Ejemplos

19) Cuantas revoluciones por minuto (rpm) debemos emplear desbastar acero de 0,45%C de 50 mm de diametro con herramienta de acero rapido? La velocidad de corte indicada en la tabla es 15 m/min.

Cálculo

$$v = \frac{\pi d n}{1000}$$
 . 1000 x $V = \pi dn$. $n = \frac{1000 \times v}{\pi d}$

$$n = \frac{1000 \times 15}{3.14 \times 50}$$
 ... $n = 95,5$ o sea 96 rpm.

29) Calcular el número de revoluciones por minuto para desbastar, con herramienta de acero rapido, hierro fundido duro de 200mm de diametro. La velocidad de corte indicada en la tabla es 10m/min.

Cálculo

$$v = \frac{\pi dn}{1000}$$
 ... $n = \frac{1000 \times v}{\pi d}$... $n = \frac{1000 \times 10}{3,14 \times 200}$

n = 15,92 o sea 16 rpm.

CINTERFO 2da, Edleíá MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA: CBC

HERRAMIENTAS DE CORTE (ANGULOS Y TABLAS)


REFER.: HIT.048


1/4

COD. LOCAL:

Los angulos de las herramientas de torno estan determinados por superficies esmeriladas. Estas superficies forman, ademãs, un perfil de acuerdo con la operación a ejecutar y una cuña adecuada al material a trabajar (fig.1). Los angulos adecuados y la posición correcta de la herramienta permiten a la cuña desprender el material con menor esfuerzo y menor vibración de la maqui na. En un plano perpendicular a la arista de corte, la sección de la herra-


mienta debe presentar el ángulo b de cuña adecuado. (fig. 2).

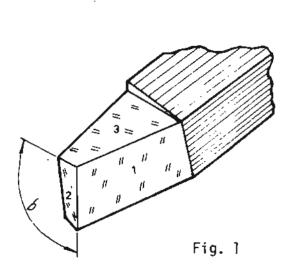

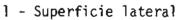

2 - Superficie frontal

3 - Superficie de salida

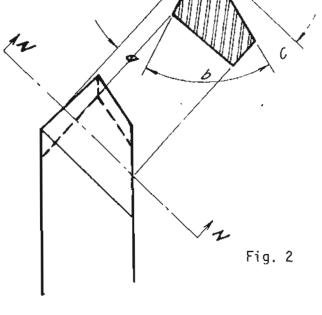

a = Angulo de incidencia lateral

b = Angulo de cuña (filo)

c = Angulo de salida o de ataque

Angulo de incidencia lateral (a)

Es formado por la superficie lateral y el plano vertical, que pasa por la arista de corte. Este angulo facilita la penetración late ral de la herramienta en el material (fig. 3).

Angulo de cuña o filo (b)

El angulo de cuña es formado por las superficies de salida y de in cidencia (lateral o frontal) cuya intersección constituye el filo de la herramienta. (fig. 4).


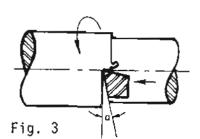


Fig. 4

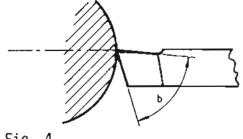

COD. LOCAL:

Angulo de salida o de ataque (c)

El angulo de salida es formado por la superficie de salida y un plano horizontal. Influye en el esfuerzo de retirar el material

y en el desprendimiento de la viruta. Cuanto mayor fuere este \underline{an} gulo, tanto menor ser \underline{a} el esfuer zo empleado en la salida de la viruta (fig. 5).

Angulo de incidencia frontal (a') Está formado por la superficie frontal y un plano vertical que pasa por la arista de corte. Este ángulo facilita la penetración radial de la herramienta en el material (fig. 6).


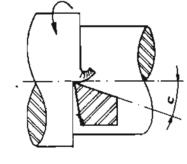



Fig. 5

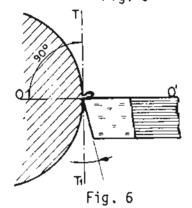

Angulo de dirección (d)

Esta formado por la arista de cor te y el eje del cuerpo de la herramienta.

Cuanto mayor sea este angulo mayor sera el aprovechamiento de la arista, manteniendo constante la profundidad y avance del corte y también la posición de la herramienta con respecto a la superficie a tornear (fig. 7).

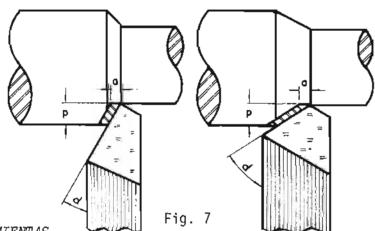

ALTURA DE LAS HERRAMIENTAS

La altura de la arista de corte de las herramientas está relacionada con el eje geométrico del torno y depende de la operación a ejecutar y de la dureza del material. Para tornear materiales blandos y semi-duros, la arista de corte debe estar horizontal y a la altura del eje de la pieza (fig. 8).

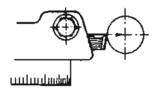


Fig. 8

CINTERFO 2da. Edició

INFORMACION TECNOLOGICA:

HERRAMIENTAS DE CORTE (ÁNGULOS Y TABLAS)


REFER.: HIT.048 3/4

COD. LOCAL:

Para el desbastado de materiales duros, la arista de corte debe formar un pequeño angulo con un plano horizontal (fig. 9), y la punta de la herramienta debe estar a una altura h sobre el eje de la pieza.

Practicamente cada milimetro de altura hequivale a 22 milimetros de diametro de la pieza. Esta altura es determinada por la formula:

 $h = \frac{D}{22}$

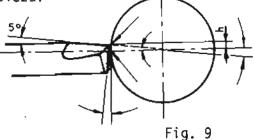

Ejemplo:

Para tornear una pieza con 154 mm de diâmetro, la altura h serã:

$$h = \frac{D}{22}$$
 $h = \frac{154}{22}$ $h = 7mm$. Luego la punta de la herra-

mienta debe estar a 7 mm sobre el eje de la pieza, formando un $\tilde{a}n$ gulo de 5° , conforme muestra la figura 9.

ANGULOS DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE (fig. 10).

	ramie Acero		Material	de (ramier Carbui Ilico	
a	ь	С		a	Ь	С
60	840	00	Fundición dura, de latones du ros y bronces quebradizos y duros.	5	80	5
80	740	80	Acero y acero moldeado con más de 70 kg/mm² de resisten- cia, fundición gris dura, bronce común y latón.	5	77	8
80	680	140	Acero y acero moldeado con re sistencia entre 50 y 70kg/mm² fundición gris, latón blando.	5	75	10
80	620	20°	Acero y acero moldeado con re sistencia entre 34 y 50kg/mm ²	5	67	18
80	550	270	Bronces tenaces y blandos, ti pos de acero muy blandos.	5	65	20
100	400	40°	Cobre, aluminio y metal blan co (anti-fricción).	9	50	31

OBSERVACIÓN

Tabla basada en la del libro "Alrededor de las Maquinas Herramien tas" de Gerling. Editorial Reverté.

INFORMACION TECNOLOGICA: HERRAMIENTAS DE CORTE (ÁNGULOS Y TABLAS)

REFER.: HIT. 048 4/4

COD. LOCAL:

VOCABULARIO TĒCNICO !

Angulo de dirección - ángulo de rendimiento
Angulo de cuña - ángulo de filo
Angulo de salida - ángulo de ataque

RESUMEN

LOS ÂNGULOS DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE:

son determinados por superficies esmeriladas y según el plano de fijación de la herramienta (horizontal o inclinado).

Caracterizan la cuña conforme al material a ser cortado y la nat \underline{u} raleza del material de la herramienta.

se denominan:

ángulo de incidencia ángulo de cuña ángulo de salida ángulo de dirección.

sus valores pueden obtenerse en tablas.

CINTERFO 2ds. Edicii **CBC**

INFORMACION TECNOLOGICA: CALIBRE CON NONIO

(APRECIACION 0.05 mm Y 0.02 mm)

REFER.: HIT.049 1/1

COD. LOCAL:

APROXIMACIÓN 0,05mm (nonio con 20 divisiones)

Para obtener lecturas con aproximación de 0,05mm, se utiliza un nonio de 19mm de longitud dividido en 20 partes iguales (fig. 1), de modo que cada par te mide $\frac{19}{20}$ = 0,95mm; luego, la diferencia de longitud (d)


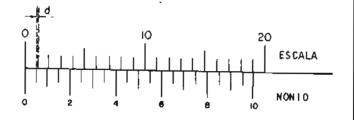


Fig. 1

entre las divisiones de ambas escalas es: 1 - 0.95 = 0.05mm.

La figura 2 señala una lectura de 3,65mm, porque el 3 de la escala está antes del cero del nonio y la coincidencia se da en el 130 trazo del nonio y la

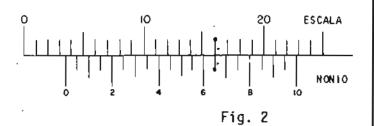

en el 139 trazo del nonio y $13 \times 0.05 \text{mm} = 0.65 \text{mm}$.

APROXIMACIÓN DE 0,02mm (nonio con 50 divisiones)

Para obtener lecturas con una aproximación de 0,02mm, se utiliza un nonio de 49mm de longitud dividido en 50 partes igua.

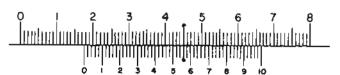


Fig. 3

les, de modo que cada parte mide $\frac{49}{50}$ = 0,98mm; luego, la diferencia de longitud entre las divisiones de ambas escalas es: 1 - 0,98mm = 0,02mm. La figura 3 muestra una lectura de 17,56mm.

Algunos calibres con nonio de 50 divisiones están provistos de un dispositivo que permite un desplazamiento mecánico del cursor (fig. 4).

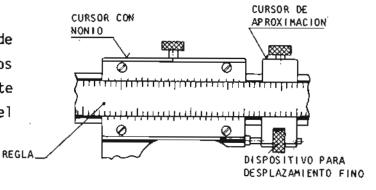


Fig. 4

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA:

CALIBRE CON NONIO (APRECIACIÓN)

REFER.:HIT.050

11/2

COD. LOCAL:

La apreciación de estos instrumentos de medición está dada por la lectura de la menor fracción de la unidad de medida, que se puede obtener con la aproximación del nonio.

La maxima aproximación de la lectura se obtiene por el cociente entre la mag nitud de la menor división de la escala principal dividida por el número de divisiones de la escala auxiliar o nonio.

La apreciación se obtiene, pues, con la fórmula:


$$a = \frac{e}{n}$$

a = apreciación

e = menor división de la escala

n = número de divisiones del nonio

Ejemplos (calibre con nonio en el sistema métrico)

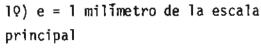

n = 10 divisiones en el nonio

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{1}{10}$$

a = 0,1 milīmetro de la escala

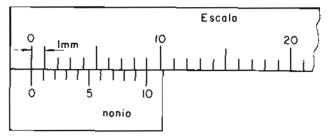


Fig. 1

Cada división del nonio permite una lectura aproximada hasta 0,1 mm.


n = 20 divisiones en el nonio

$$a = \frac{e}{n}$$

 $a = \frac{1}{20}$

a = 0.05 milimetro (fig. 2)

30) e = 1 milimetro de la escala
principal
n = 50 divisiones en el nonio

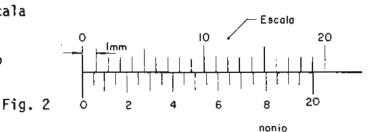

Cada división del nonio permite una lectura aproximada hasta 0,05 mm.


Fig. 3

Cada división del nonio permite una lectura aproximada hasta 0.02 mm.

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{1}{50}$$

$$a = 0.02 \text{ mm}$$
(fig. 3)

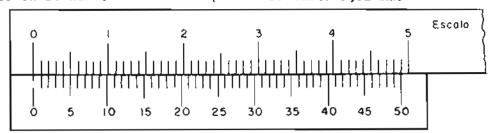

COD. LOCAL:

Ejemplos (calibre con nonio en el sistema inglés)


19)
$$e = \frac{1''}{16}$$

n = 8 divisiones en el nonio

$$a = \frac{\frac{1}{16}}{8}$$

$$a = \frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$$

$$a = \frac{1"}{128}$$
 (fig. 4)

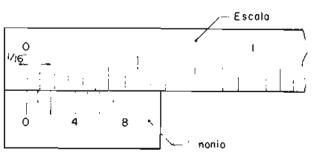

٠,٣

Fig. 4

Cada división del nonio permite una lectura aproximada hasta -



n = 25 divisiones en el nomio

$$a = \frac{e}{n}$$

$$a = \frac{0,025}{25}$$

$$a = 0,001$$
" (fig. 5)

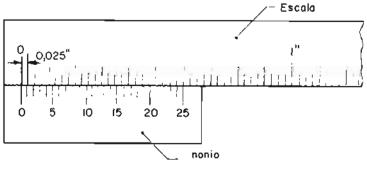


Fig. 5

Cada división del nonfo permite una lectura aproximada hasta 0,001"

CINTERFO 2de. Edició MECÂNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO.


(GRADUACION EN mm., CON NONIO)

REFER.: HIT.051

1/2

COD. LOCAL:

El micrometro con Nonio permite lectura de medidas con aproximación más precisa de la del micrometro normal.

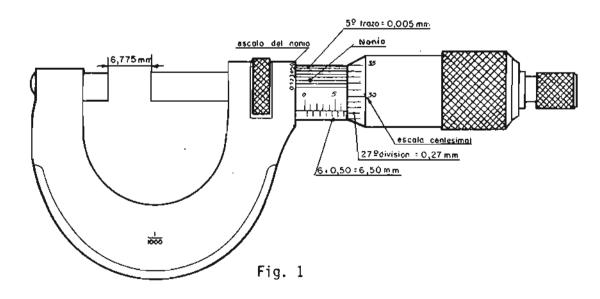

Micrometro con aproximación de 0,001 mm

El micrómetro con aproximación de lectura de 0,001 mm, posee un Vernier con 10 divisiones grabadas en el cilindro, cuya longitud corresponde a 9 divisiones de la escala centesimal gravado en el tambor. Entonces, cada división del Nonio es 0,1 menor de cada una de las divisiones de la escala cente simal. La primera división del Vernier a partir de 0 trazos de coincidencia equivale a 0,001 mm, la segunda 0,002 mm, la tercera 0,003 mm y así sucesivamente.

LECTURA

En la figura 1 se lee en la escala en milímetros 6,50mm, en la escala centesimal 0,27mm y en la escala del Vernier 0,005mm.

La lectura es:

6,50 mm + 0,27 mm + 0,005 mm = 6,775 mm.


2-2.31

REFER: HIT.051

2/2

COD. LOCAL:

Otros ejemplos (figs. 2, 3 y 4).

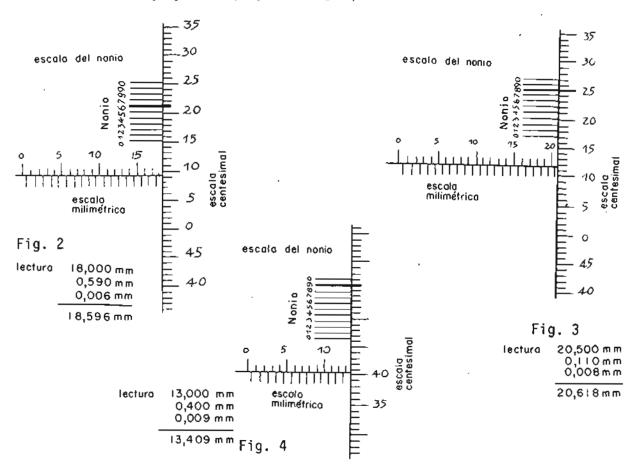

En el micrometro, con Nonio , la aproximación de la lectura de medida se calcula, usando la fórmula: $a = \frac{e}{N.nl.n2}$

a = Aproximación de lectura dada por la menor división contenida en la es cala del Nonio .

e = La menor unidad de la escala milimétrica.

nl = Número de divisiones de la escala centesimal.

n2 = Número de divisiones de la escala del Nonio .

N = Divisiones de la unidad en la escala paralela.

Ejemplo:

Tenemos:
$$a = \frac{e}{N + n \cdot n^2}$$

e = 1 mm

$$N = 2$$
 divisiones

$$a = \frac{1}{2 \times 50 \times 10}$$

n1 = 50 divisiones
n2 = 10 divisiones

$$a = 0,001 \text{ mm}.$$

La aproximación de lectura es de 0,001 mm.

CINTERFO

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

RESORTES HELICOIDALES.

REFER.:HIT.052

1/2

COD. LOCAL:

El resorte es un dispositivo para uniones elásticas de piezas de maquinas, aparatos, vehículos etc. No considerando el tipo empleado, los resortes pueden ejercer las siguientes funciones:

I Amortiguación de choque.

EJEMPLOS

Resortes de la suspension del vehículo; resorte del piñon del motor de arranque.

2 Retención de esfuerzos de compresión o tracción.

EJEMPLOS

Resortes de garras o uñas de retención; resortes de trinquete; resortes de mecanismos basculantes y otros.

3 Regulación de esfuerzos de tracción o de compresión.

EJEMPLOS

Resorte de Válvula para aire comprimido, gases, líquidos.

4 Almacenamiento de energía.

EJEMPLO

Resorte del mecanismo de movimiento de los relojes.

CONSTRUCCIÓN DE LOS RESORTES HELICOIDALES

metálicas casi siempre de acero, construidas por el arrollado en forma de una hélice, de un alam- Compresión bre fino o grueso (figs. 1 y 2).

Los alambres finos se emplean para hacer resortes pequeños. Los alambres gruesos se utilizan para los resortes grandes, los cuales están sujetos a esfuerzos muy ele vados.

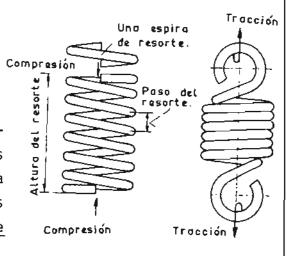


Fig. 1

Fig. 2

-3.8

CBC


INFORMACION TECNOLOGICA:

RESORTES HELICOIDALES.

REFER: HIT. 052 2/2

COD. LOCAL:

En general, los alambres para resortes son de sección circular. Sin embargo, se puede usar alambre de sección retangular o cuadrada (fig. 3).

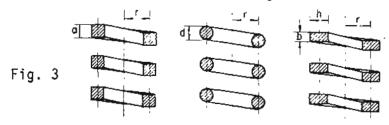

El alambre, en los resortes helicoidales, trabaja por torsión. Los elementos principales de un resorte son: Espira – es una vuelta completa del resorte. Paso – es la distancia entre los centros de dos espiras consecutivas (fig. 1 y 2) respectivamente.

Los resortes helicoidales son de dos especies: los de compresion y los de traccion (fig. 1 y 2) respectivamente.

Debemos considerar aun, a los efectos de aplicación los siguientes elementos: la carga máxima admisible, el diametro medio del resorte y el diametro del alambre.

MATERIAL PARA RESORTES

Las tablas abajo presentan algunas aleaciones utilizadas, con la indicación de sus usos.

MATERIAL	USOS	MATERIAL	USOS
Alambre pa- ra resorte Alambre pa- ra piano	Resortes comunes Resortes pe- queños y fi- nos	Alambre de acero inoxidable de a <u>l</u> ta resistencia a la corrosión y temperatura	Resortes resi <u>s</u> tentes a la c <u>o</u> rrosióny temp <u>e</u> ratura
Alambre re-	Resortes de vãlvulas	Alambre de metal "MONEL" e "ICO- NEL"	
Alambre de manganeso al silicio	Resortes de <u>s</u> tinados a trabajo con <u>s</u> tante	Alambre de bron- ce al fosforo	Resortes resi <u>s</u> tentes a la c <u>o</u> rrosión
Alambre de cromo al v <u>a</u> nadio	Resortes de vãlvulas que trabajan ba- jo elevadas temperaturas		

CINTERFO 2da. Edicii **CBC**

INFORMACION TECNOLOGICA: ALICATES.

REFER: HIT.053

1/2

COD. LOCAL:

Son herramientas manuales de acero fundido, o estampadas, compuestas de dos brazos y una articulación. En uno de los extremos de los brozos de encuentran sus mandíbulas de agarre o corte, que están templadas y revenidas. Sirven para tomar por apriete, cortar, doblar, colocar y retirar determina

Sirven para tomar por apriete, cortar, doblar, colocar y retirar determinadas piezas en los montajes.

Las características, tamaños, tipos y formas son variables, de acuerdo con el tipo de trabajo a ejecutar.

TIPOS

Los principales tipos son:

alicate universal

alicate de corte


alicate de puntas

alicate regulable

alicate de articulación desplazable

Alicate universal

Sirve para efectuar varias operaciones como: tomar, cortar y doblar (fig. 1).

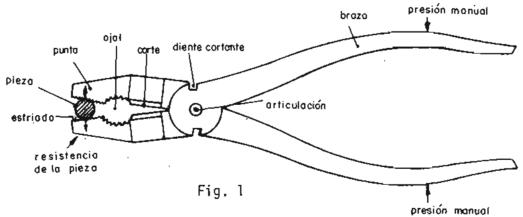

Alicate de corte

Sirve para cortar chapas, alambres e hilos de acero. Estos últimos pueden tener láminas removibles (figs. 2 a 5).


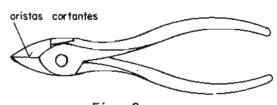


Fig. 2 De corte inclinado lateral

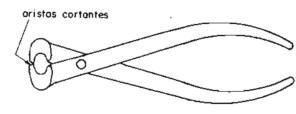

De corte frontal Fig. 3

COD. LOCAL:

Alicate de corte con láminas removibles y palanca múltiple (figs. 4 y 5)

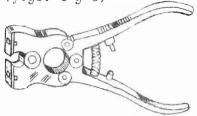


Fig. 4

CBC

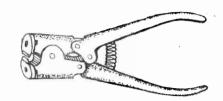


Fig. 5

Alicate de punta

Las figuras 6 a 9 indican varios tipos de alicates de puntas.

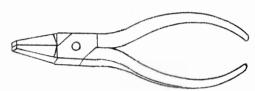


Fig. 6

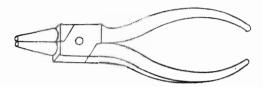


Fig. 7



Fig. 8


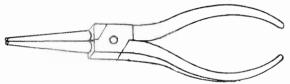


Fig. 9

Alicates regulables

Trabaja por presión y da un apriete firme a las piezas. Por intermedio de un tornillo, existente en la extremidad, se consigue regular la presión (fig. 10).

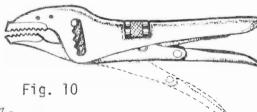

Alicate de articulación desplazable

Su articulación se desplaza para facilitar una mayor abertura. Es más utilizado para trabajos con perfiles redondos (figs. 11 y 12).

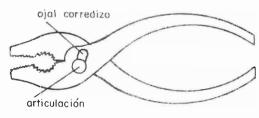


Fig. 11

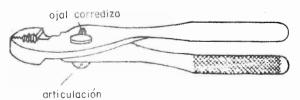


Fig. 12

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

BROCA HELICOIPAL. (ÁNGULOS)

REFER.: HIT. 054

1/2

COD. LOCAL:

Debido la forma especial de la broca helicoidal, es prácticamente imposible medir, directamente y con exactitud, los ángulos \underline{c} (ángulo cortante), \underline{f} (á \underline{n}

gulo de incidencia) y \underline{s} ($\underline{\tilde{an}}$ gulo de salida), que influyenen las condiciones del corte con la broca helicoidal (fig. 1).

La practica indica, sin embargo, algunas reglas para el afilado de la broca que le dan las mejores condiciones de corte.


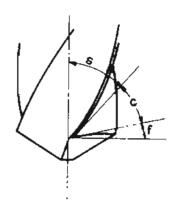


Fig. 1

CONDICIONES PARA QUE UNA BROCA HAGA BUEN CORTE

1 El angulo de la punta de la broca debe ser de 118º, para trabajos comunes (fig. 2).

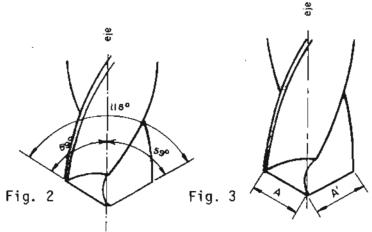

Valores especiales recomendados

1500, para aceros duros;

1250, para aceros forjados;

1000, para el cobre y el alumínio;

90°, para el hierro fundido blando y aleaciones ligeras;

600, para plásticos, fibra y madera.

2 Las aristas cortantes deben tener, rigurosamente, longitudes iguales, es decir, A = A' (fig. 3).


2/2

COD. LOCAL:



BROCA HELICOIDAL. (ÁNGULOS)

3 El angulo de incidencia debe tener de 9º a 15º (fig. 4). En estas condiciones, se da mejor penetración de la broca.

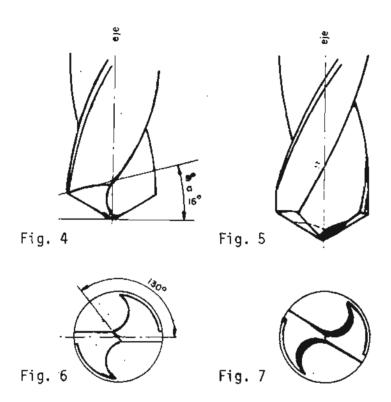

Estando la broca correctamente afilada, la arista de la punta hace un angulo de 130° , con una recta que pase por el centro de las guías (fig. 5).

Cuando esto ocurre, el angulo de incidencia tiene el valor ade cuado, entre 9° e 15° .

4 En el caso de brocas de mayores diametros, la arista de la punta, debido a su tamaño, dificulta el centrado de la broca y, también, su penetración en el metal. Es necesario, entonces, reducir su ancho. Se desbastan, para eso, los canales de la broca, cerca de la punta (figs. 6 y 7). Este desbaste, hecho en la esme riladora, tiene que hacerse con mucho cuidado quitando el mismo es pesor en los dos canales.

CINTERFOI

2da. Edición

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

SIERRAS DE CINTAS PARA METALES.

REFER.: HIT. 055 1/4


COD. LOCAL:

Es una máquina-herramienta, cuya sierra de cinta se mueve continuamente, a través de la rotación de volantes y poleas accionados por un motor eléctri co.

> Existen dos tipos, caracterizados por la posición de la cinta:ver tical y horizontal. La figura l muestra la maquina denominada

Sierra Vertical de Cinta.

- Llave del motor.
- 2 Columna
- Llave eléctrica del soldador y muela.
- Muela
- Control de presión en la sol dadura de la hoja de sierra.
- Ti jera
- Soldador eléctrico para sie 7 rras.
- Caja del volante conducido.
- Volante tensa-hoja de sierra
- 10 Guía de la hoja de sierra
- 11 Mesa inclinable
- 12 Caja del motor y transmisión
- 13 Cajón de herramientas.
- 14 Caja del volante conductor.

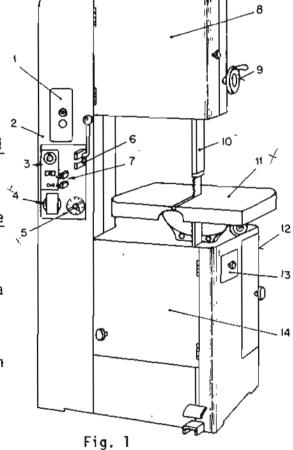

La figura 2 muestra la Sierra Horizontal de Cinta.

- -Arco porta-cinta
- 2 Contrapeso
- 3 Polea conducida
- Sierra de cinta
- 5 Motor electrico
- 6 Pata
- 7 Bancada
- Morsa 8
- 9 Pieza
- 10 Control hidraulico del avance.
- 11 Resorte tensor del armazón.

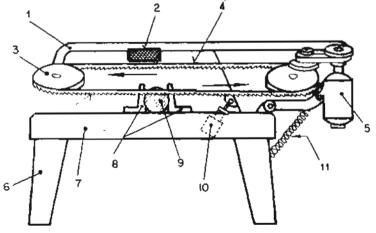


Fig. 2

INFORMACION TECNOLOGICA: SIERRAS DE CINTAS PARA METALES.

REFER.: HIT.055 2/4

COD. LOCAL:

CINTERFOR

SIERRA VERTICAL DE CINTA

Es la mas apropiada y de mejor rendimiento para trabajos de `contornear, es decir, cortar contornos, interiores y exteriores, en chapas, barras o piezas, y es, por lo tanto, de gran uso en los ta lleres mecanicos.

Movimiento de la cinta

Es logrado a través de dos volantes que contienen en su perifería una cinta de goma, cuya finalidad es evitar el deslizamiento de la cinta. La regulación de tensión se logra a través del desplazamiento del volante conducido, por medio de un mecanismo apropiado (fig. 3).

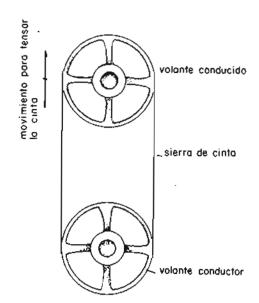


Fig. 3

Inclinación de la mesa

Debido a la necesidad de ejecución de cortes inclinados, la mesa de la máquina presenta un mecanismo articulado existente en su parte inferior, que permite ser inclinada en los dos sentidos: a la derecha y a la izquierda del operador.

Guias de la cinta

Son los organos responsables de la estabilidad de la cinta durante el corte. Existen dos gu \overline{i} as; una superior y otra inferior Z (fig. 4).

La guía superior, por ser móvil, permite el ajuste de la altura libre de la cinta, a fin de darle estabilidad.

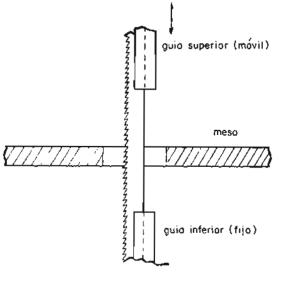


Fig. 4

Zda. Edici?

INFORMACION TECNOLOGICA: SIERRAS DE CINTAS PARA METALES.

REFER.: HIT.055

3/4

COD. LOCAL:

Variación de la velocidad de corte

Como se deben cortar materiales diversos, la máquina tiene la posibilidad de variar la velocidad de corte, o sea la de la cinta, para adecuarla a ca da caso. Los mecanismos más comunes para lograrlo son dos: uno con poleas escalonadas para correas en "V" y el otro con un sistema de poleas que varían su diámetro.

El sistema de poleas variable tiene la ventaja de permitir una variación continua dentro de un máximo y un mínimo, en cambio las poleas escalonadas tienen cuatro o cinco valores que corresponden a cada diámetro de polea.

Avance del material

El avance es generalmente manual; sin embargo, existen maquinas que poseen avance automático.

Dispositivo para soldar la cinta

Todas las maquinas de esta naturaleza contienen un dispositivo electrico ca paz de soldar las cintas utilizadas. Normalmente, este dispositivo tiene, también, una muela abrasiva para el desbaste de la parte soldada.

Construcción de la máquina


Su estructura es construida en chapa soldada, la mesa y los volantes son de hierro fundido y, las demãs partes, de acero al carbono.

SIERRA HORIZONTAL DE CINTA

Tiene la misma finalidad que la maquina horizontal alternada, presentando, sin embargo, mayor rendimiento debido al movimiento continuo de la cinta de sierra.

La figura 5 muestra, con mayores detalles, los principales mecanismos de accionamiento de la cinta.

- 1 Caja de la armazón
- 2 Volante conducido
- 3 Contrapeso movil
- 4 Engranaje de dientes interiores
- 5 Volante conductor
- 6 Caja del mecanismo reductor de velocidad.

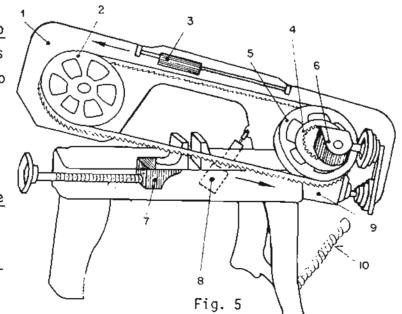

INFORMACION TECNOLOGICA: SIERRAS DE CINTAS PARA METALES.

REFER.: HIT. 055

4/4

COD. LOCAL:

CINTERFOR 2da. Edición

- 7 Tornillo y tuerca del desplazamiento de la morsa.
- 8 Control hidraulico del avance
- 9 Motor electrico
- 10 Resorte tensor de la armazón

Movimiento de la cinta

Se logra de la misma forma que de la sierra vertical, es decir, a través de dos volantes. El volante conductor es accionado por un reductor de velocidades a través de un engranaje de dientes interiores (fig. 6), movido con

rollos .

un motor electrico por medio de poleas en V escalonadas. La variación de las velocidades de corte se logra a traves del cambio de posición de la correa en las poleas escalonadas.

Guías de la cinta

Como en la sierra vertical, estas mantienen la estabilidad de la cinta. rodomiento La figura 7 muestra una guía constituída por rodillos cilíndricos.

Avance de la cinta


Es realizado a través del propio peso del arco porta-cinta y regulado por medio de la valvula de aceite juntamente con el contrapeso movil (fig. 8).

CONDICIONES DE USO

- 1 Mantener la maquina lubricada
- 2 Para que las cintas tengan buen deslizamiento en las guías, los puntos soldados deben estar bien acabados.
- 3 Regular la tensión de la cinta, sin exceso, de modo que ésta no deslice en la superficie de contacto de los volantes.


CONSERVACIÓN

- 1 Al terminar el trabajo, aflojar la cinta.
- 2 Limpiar la maquina al término del trabajo.
- 3 Mantener los accesorios en condiciones de uso y guardarlos en lugar adecuado.

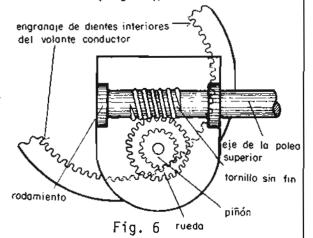

ranuro de pasaje de

la cinta

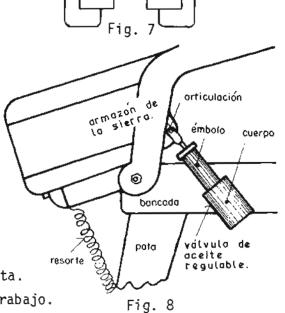


MECÁNICA GENERAL

COD. LOCAL:

Es una maquina-herramienta que, a traves de la utilización de una hoja de sierra con movimiento rectilineo alternado, consigue cortar materiales metalicos.

Existen dos tipos, caracterizados según el sistema de avance: tipo mecánico y el tipo hidraulico.

La figura 1 muestra la sierra alternativa tipo mecanico.

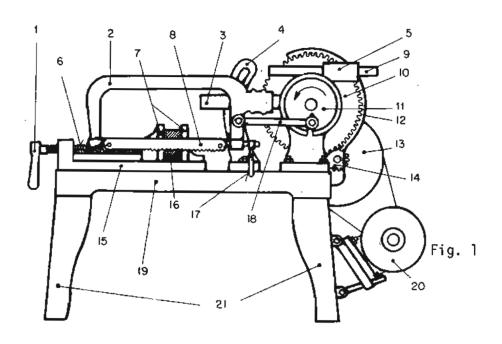

- 1 Manija de la morsa.
- 2 Arco de la sierra.
- 3 Corredera del arco.
- 4 Soporte guía de la corredera.
- 5 Contrapeso.
- 6 Tornillo de la morsa.
- 7 Morsa.
- 8 Hoja de sierra.
- 9 Soporte del contrapeso.
- 10 Engranaje de transmisión.
- ll Volante de la biela.

- 12 Capa del engranaje.
- 13 Polea.
- Piñon de transmision.
- 15 Base de la morsa.
- 16 Pieza a cortar.
- 17 Desligador automático de la llave electrica.
- 18 Biela.
- 19 Bancada.
- 20 Motor electrico.
- 21 Patas.


2da. Edició

REFER: HIT. 056

SIERRAS ALTERNATIVAS.

COD. LOCAL:

La figura 2 muestra la sierra alternativa tipo hidraulico.

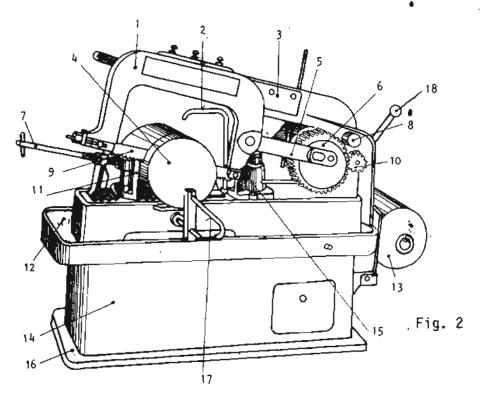

- 1 Arco.
- 2 Tubo de refrigeración.
- 3 Corredera.
- 4 Pieza.
- 5 Biela.
- 6 Volante de la biela.
- 7 Varilla de maniobra de la morsa.
- 8 Articulación del arco.

- 9 Hoja de sierra.
- 10 Piñon de transmisión.
- 11 Morsa.
- 12 Bandeja.
- 13 Motor electrico.
- 14 Caja.
- 15 Bomba de aceite.
- 16 Base.
- 17 Limitador para el material.
- 18 Palanca de selección de número de carreras.


Su uso industrial se restringe a la preparación de materiales que se desti nan a trabajos posteriores, pues estas maquinas no dan productos acabados.

CARACTERÍSTICAS

1) Material de construcción - la mayoría de las partes componentes de estas maquinas son construidas en hierro fundido, con excepción de ejes y algunas ruedas dentadas, en donde el esfuerzo es grande; por esta razon, son construídas en acero al carbono.

COD. LOCAL:

- 2) Potencia del motor Esta debe ser compatible con la solicita ción máxima exigida por la máquina, es decir, ser capaz de mover1a cuando el corte exija mayores esfuerzos.
- 3 Mecanismo de avance
- a) Mecánico Se hace con la presión que ejerce el propio peso
- del arco. Esa presión puede regularse desplazando el contrapeso (fig. 3). Disminuye cuando se le aleja del arco.

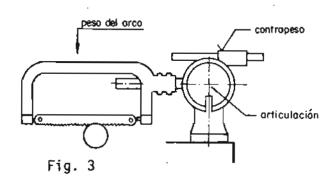

- b) Hidraulico se logra a traves de una bomba hidraulica, con una valvula que permite la regulación del avance, que tiene dentro de las siguientes características:
- avance progresivo y uniforme de la lamina; permitiendo, el le vantamiento de la lamina en la vuelta de la carrera de corte.
- al terminar el corte, para automáticamente el motor y levanta el arco.
- 4) Capacidad de corte es limitada por la altura del arco y lar go de la lamina.
- 5) Velocidad de corte es dada por el número de carreras por minu to. La posibilidad de variar
- el número de carreras, permite mejor uso de la sierra.
- 6) Transmisión de movimientos como los motores eléctricos gia alta velocidad para tener la necesaria, se utilizan poleas y conjuntos de engranajes
- 7) Conversión de movimiento el movimiento alternado, con cual la sierra ejecuta su trabajo, se logra a través de un mecanismo denominado biela-manivela, el cual permite obtener la conversion del movimiento rotativo dado por el motor, en movimiento rectilineo alternado en el arco de la maquina.

MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:

HOJAS DE SIERRA PARA MÁQUINAS.

REFER.: HIT. 057 | 1/4

COD. LOCAL:

Son herramientas dentadas (figs. 1 y 2), de corte, cuyos dientes están in clinados lateralmente (TRABA). Son construidas en hojas de acero al carbono o acero rápido y se destinan a producir ranuras, posibilitando cortar materiales metálicos.


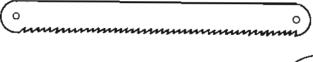



Fig. 1

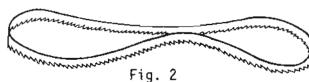

La hoja de sierra indicada en la figura l es utilizada en maquinas de movimiento alternativo; es construida en acero rápido y templada.

Como en las sierras horizontales alternativas el corte se hace en el retorno del golpe, es colocada con los dientes dirigidos hacia atrás.

La hoja de sierra indicada en la figura 2 se caracteriza por el largo y fle xibilidad necesarios, siendo normalmente construida en acero al carbono y templada solamente en los dientes. Es utilizada en Sierras de Cinta, horizontales o verticales, de movimiento continuo y su colocación es hecha con los dientes dirigidos hacia el sentido del movimiento del corte de la máquina, como indican las flechas en las figuras 3 y 4.

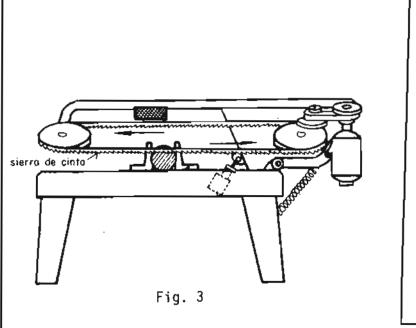

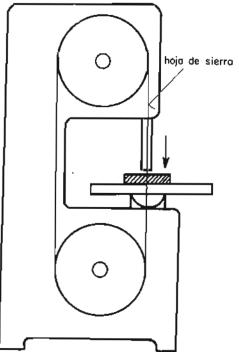


Fig. 4

INFORMACION TECNOLOGICA:

HOJAS DE SIERRA PARA MÁQUINAS.

REFER.: HIT. 057 2/4


Fig. 5

COD. LOCAL:

TRABA

Es la inclinación lateral de los dientes, cuya finalidad es produ cir una ranura de espesor mayor -- ranura que el de la hoja, a fin de evihojo tar el roce lateral (fig. 5). diente de la hoja

Las figuras 6, 7 y 8 muestran varios tipos de traba.

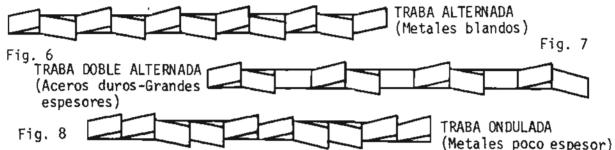

El buen rendimiento de una hoja de sierra depende de la elección, adecuada al trabajo a ejecutar.

Las tablas y cuadros que siguen dan una buena orientación en cuan to a la elección y las condiciones de uso de las hojas de sierras.

OBSERVACION

Las tablas y los cuadros fueron sacados del catalogo B 100 de "STARRET TOOLS".

Elección de la Hoja y Velocidad de Corte

MATERIAL	De 20mm a De 40mm Mayor que 40mm (3/4") De 3/4" a (De 1 1/2" (Mayor que 1 1/2") 3 1/2")		GOLPES POR MINUTO		
	Nũ	mero de die	ntes por 1"		
Aceros al niquel	14	10	6	4	70 a 85
Aceros comunes Aceros inoxidables Aceros rápidos	14	10	6	4	75 a 90
Perfiles Tubos	14	-	-	-	75 a 90
Kierro fundido	14	10	6	4	90 a 115
Bronce Cobre	14	10	6	4	95 a 135
Aluminio Latón	14	10	6	4	100 a 140

CINTERFO 2da, Edici-



INFORMACION TECNOLOGICA:

HOJAS DE SIERRA PARA MÁQUINAS.

REFER:HIT.057

COD. LOCAL:

Elección de la cinta y velocidad de corte.

		ESPESOR					
MATERIAL	Hasta 6mm 3/4"	De 6mm a 13mm 1/4"a1/2"	De 13mm a 25mm 1/2"a]"	de 25mm	13mm	De 13mm a 38mm 1/2" a 1 1/2"	Arriba de 38mm 1 1/2"
	Nún	ero de di	entes po	r 1"		VELOCI((m/mir	
Aceros comunes	24-18	14	10-8	6-4	60	50	40
Acero al cromo -nīquel Aceros fundi- dos e Hierro fundido	24-18	14	10	8-6	40	35	30
Acero rāpido Acero inoxida- ble	24-18	14	10	8	30	25	20
Perfilados y Tubos gruesos	24-18	14	10	8-6	60	55	50
Tubos finos	14	14	14	14	75	75	75
Metales no fe- rrosos Aluminio Antimonio Laton y Magne- sio	10	8	6	4	500	400	300
Cobre y Zinc	14	8	6	4	300	250	200
Tubos de cobre Aluminio o Latón	18-14	18-14	18-14	18-14	600	500	400

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA:

HOJAS DE STEPRA PARA MÁQUINAS.

REFER.: HIT. 057 | 4/4

COD. LOCAL:

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE LAS HOJAS DE SIERRAS

- l Verifique si la hoja de sierra esta alejada del material, al poner la maquina en marcha.
- 2 Tense moderadamente la hoja, verifique su tensión después de algunos cortes y ajústela, si es necesario.
- 3 Use avance adecuado para el espesor del material a ser cortado; para material fino, reduzca considerablemente el avance.
- 4 El material a ser cortado debe estar rigidamente fijo en la morsa, principalmente si se trata de material apilado.
- 5 Use, siempre, velocidad de corte adecuada.
- 6 Mantenga la maquina y la lamina de sierra en buen estado de trabajo.

CINTERFO 2da, Ediçi

COD. LOCAL:

Son herramientas generalmente de acero forjado y templado. El material comunmente empleado es el acero al vanadio o acero al cromo extraduros. Sirven para apretar o aflojar manualmente las tuercas y tornillos. Se caracterizan por sus tipos y formas. Sus tamaños son variados, teniendo el mango (o brazo) proporcional a la boca.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Llave de Boca fija simple.


Llave de Boca fija de encaje.

Llave de Boca regulable.


Llave "allen" o "unbrako".

Llave radial o de pernos.

Llave de boca fija simple existen dos tipos: de una boca (figura 1) y de dos bocas (fig. 2).

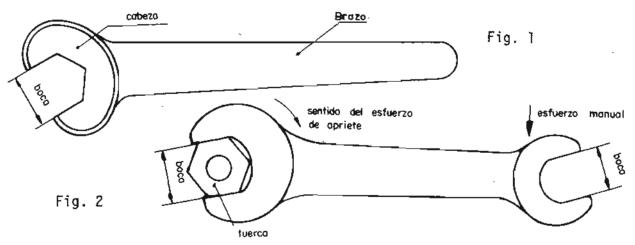


Llave de boca fija de encaje se encuentra en varios tipos y for mas (figs. 3, 4 y 5).

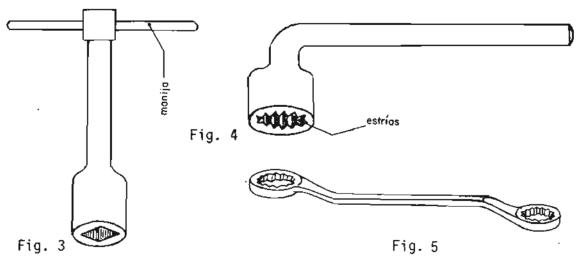

MECÁNICA GENERAL

COD. LOCAL:

Llave de boca regulable es aquella que permite abrir o cerrar la mandibula móvil de la llave, por medio de un tornillo regulador o tuerca. Existen dos tipos: llave inglesa (figs. 6, 7 y 8) y llave de grifo o de caño.(fig. 9)

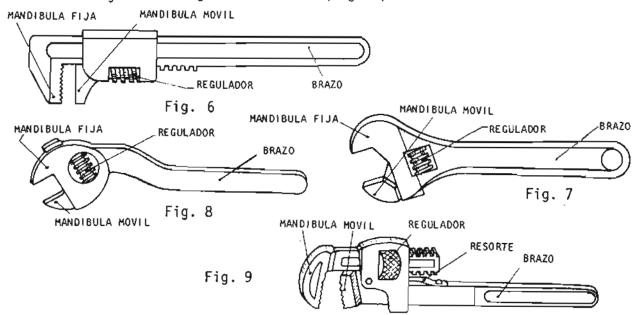


Llave para encaje hexagonal (Allen o umbrako) es utilizada en tornillos cuya cabeza tiene una cavidad hexagonal. Este tipo de llave se encuentra, generalmente, en juegos de seis o siete llaves (fig. 10).

Llaves axial y radial o de pernos se utilizan en las ranuras de las piezas generalmente cilíndricas y que pueden tener rosca interna o externa (figs. 11, 12 y 13).

CORTE

Fig. 10

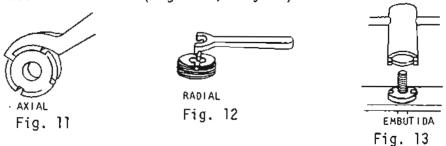

CONDICIONES DE USO

Las llaves de apriete deben entrar justas en los tornillos o tuercas, pues se evita asi al deterioro de ambas.

CONSERVACIÓN

Evite dar golpes con las llaves.

Limpielas después del uso.

Guárdelas en el estuche o en los paneles apropiados.

CINTERFOI

MECÂNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS.

REFER.:HIT.059 1/4

COD. LOCAL:

Son piezas metálicas empleadas en la unión de otras piezas. El tornillo (fig. l) está formado por un cuerpo cilíndrico roscado y una cabeza en va-

rias formas; las tuercas (fig. 2) son de forma prismática y cilíndrica, con un agujero roscado por donde se introduce el tornillo. La arandela es una pieza cilíndrica, de poco espesor, con un agujero en el centro por donde pasa el cuer po del tornillo (figs. 3, 4 y 5).



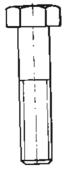




Fig. 1

Fig. 2

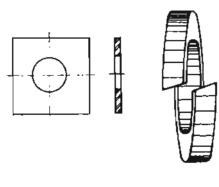

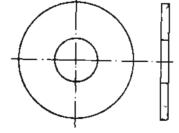


arandela lisa

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Los tornillos y tuercas sirven para unir piezas como en la (fig. 6) o unir piezas en donde una está agujereada y roscada (hembra) (fig. 7).

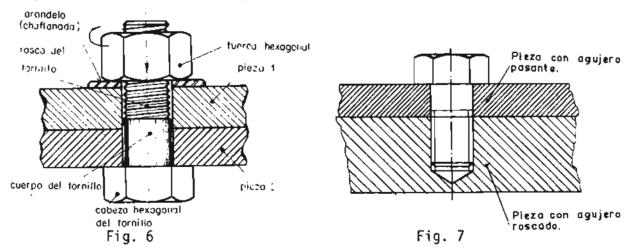

Las tuercas sirven para dar apriete en las uniones de piezas; en algunos casos, sirven para regulación.

Las arandelas sirven para proteger la superficie de las piezas, evitar deformaciones en las superficies de contacto y, también, de acuerdo con su forma, evitar que la tuerca se afloje.

REFER.: HIT.059


2/4

CINTERFO 2de. Edicia


COD. LOCAL:

TIPOS DE TORNILLOS

Las figuras 8 a 18 presentan los principales tipos de tornillos. Las figuras presentan la forma y especificaciones propias la construcción de cada tornillo.

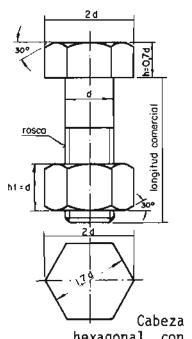

hexagonal con Fig. 8 tuerca.

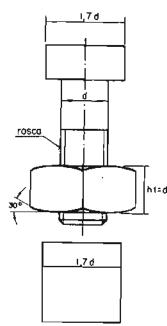

Cabeza cuadrada Fig. 9 con tuerca

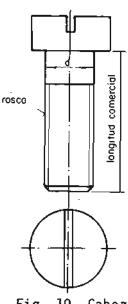


Fig. 10 Cabeza cilindrica, de ranura.


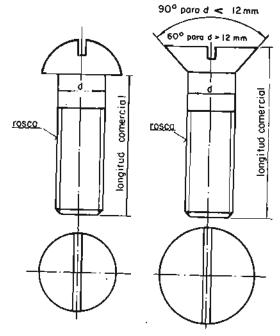


Fig. 11 Cabeza redonda, de ranura.

Fig. 12 Cabeza avellanada ranura.

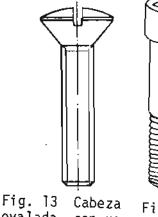

ovalada, con ra nura.


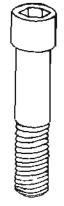


Fig. 14 Tipo allen

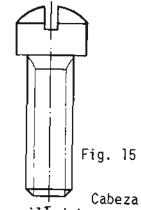

cilindrica redonda.

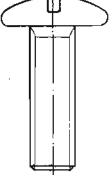


Fig. 16 Cabeza de lenteja.



Fig. 17



Fig. 18

Prisioneros


TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS.

REFER.: HIT.059 | 3/4

COD. LOCAL:

TIPOS DE TUERCAS


Las figuras 19 a 24 presentan los principales tipos de tuercas.

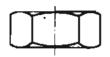








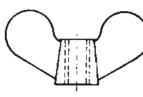



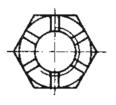

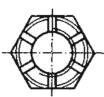


Fig. 23 Tuerca de mariposa.

Fig. 19 hexagonal

Fig. 20 cuadrada

Fig. 21 hexagonal con ranuras radiales.

Fig. 22 Tuerca hexagonal tipo "castillo".

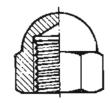


Fig. 24 ciega.

TIPOS DE ARANDELAS

Las arandelas se clasifican generalmente en: lisas (figs. 25 y 26), de presión (figs. 27 y 28) y estrelladas (figs. 29 a 32).







Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32


La tabla siguiente presenta las dimensiones de los elementos de unión de piezas, en sus valores más comunes.

INFORMACION TECNOLOGICA: TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS.

REFER.: HIT. 059 | 4/4

COD. LOCAL:

DIMENSIONES EN TORNILLOS Y ARANDELAS (TABLA).

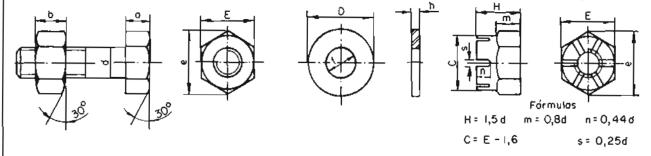

Whitworth (normal)					M	étri	ca (n	orma	1)			_			
Tornillo y tuerca				Arandela		a	Tornillo y tuerca				Arandela				
d(Øexterno)	E	е	a	ь	D	h	f	d(øexterno)	Ε	е	a	Ь	D	h	_f
3/32"	5	5,8	2,2	2,5	6	0,3	2,5	2	4,5	5,2	1,5	2	8	0,3	3
1/8"	6	6,9	2,5	3	8	0,5	3,5	3	6	6,9	2,5	3	8	0,5	4
5/32"	8	9,2	2,8	3,2	10	0,5	4,5	4	8	9,2	3,5	4	10	0,5	5
3/16"	9	10,4	4	5	12	0,8	5	5	9	10,4	4	5	12	0,8	6
1/4"	11	12,7	5	6,5	14	1,5	7	6	11	12,7	5	6,5	14	1,5	7
5/16"	14	16,2	6	8	18	2	8,5	7	11	12,7	5	5,5	14	1,5	8
3/8"	17	19,6	7	01	22	2,5	10	8	14	16,2	6	8	18	2	9
7/16"	19	21,9	8	11	24	3	11,5	9	17	19,6	6	8	18	2	10
1/2"	22	25,4	9	13	28	3	13	10	17	19,6	7	10	22	2,5	11
5/8"	27	31,2	12	16	34	3	17	11	19	21,9	7	10	24	2,5	12
3/4"	32	36,9	14	19	40	4	20	12	22	25,4	9	13	28	3	13
7/8"	36	41,6	16	23	45	4	23	14	22	25,4	10	13	28	3	15
1"	41	47,1	18	26	52	5	26	16	27	31,2	12	16	34	3	17
11/8"	46	53,1	21	29	58	5	30	18	32	36,9	14	19	40	4	19
1 1/4"	50	57,7	23	32	62	5	33	20	32	36,9	14	19	40	4	21
1 3/8"	55	63,5	25	35	68	6	36	22	36	41,6	16	23	45	4	23
1 1/2"	60	69,3	27	38	75	6	40	24	36	41,6	16	23	45	4	25
1 5/8"	65	75	30	42	80	7	43	27	41	47,3	18	26	52	5	28
1 3/4"	70-	80,8	32	45	85	7	46	30	46	53,1	21	29	58	5	31
1 7/8"	75	86,5	34	48	92	8	49	33	50	57,7	23	32	62	5	34
2"	80	92,4	36	50	98	8	52	36	55	63,5	25	35	68	6	37
2 1/4"	85	98	40	54	105	9	58	39	60	69,3	27	38	75	6	40
2 1/2"	95	110	45	60	120	10	65	42	65	75	30	42	80	7	43
2 3/4"	105	121	48	65	135	11	72	45	70	8,08	32	45	85	7	46
3"	110	127	50	68	145	12	78	48	75	86,5	34	48	92	8	49


Nota: Las dimensiones en milimetro son aproximadas.

CINTERFO 2da, Edick

COD. LOCAL:


MECÁNICA GENERAL

El destornillador es una herramienta para girar tornillos con un cuerpo ci líndrico de acero al carbono, con uno de sus extremos forjado en forma de cuña y la otra en forma de espiga prismática o cilíndrica estriada, en don de está acoplado un mango de madera o plástico (figs. 1 y 2)

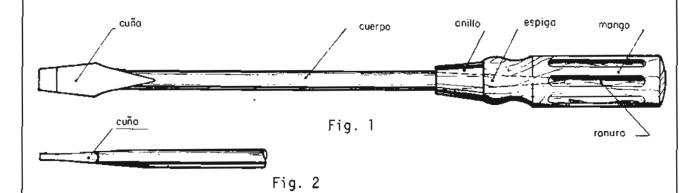

USO.

Este tipo de destornillador es empleado para apretar o aflojar tornillos que en sus cabezas tengan ranuras, que permitan la entrada de la cuña, que apretará o aflojará a través de giros (figuras 3, 4 y 5).

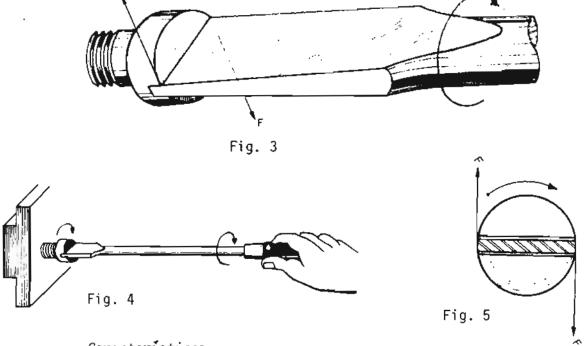

Caracteristicas

El destornillador debe tener su cuña templada y revenida. tremo de la cuña debe tener las caras en planos paralelos para per mitir el ajuste correcto en la ranura del tornillo (fig. 5).

2da, Edició

COD. LOCAL:



El mango debe ser ranurado longitudinalmente para permitir mayor firmeza en el apriete. La longitud de los destornilladores varia entre 100 y 300 mm. (4" y 12").





Fig. 6

Fig. 7

Esta medida está tomada en la longitud del cuerpo.

La forma y las dimensiones de las cuñas son proporcionales al diametro del cuerpo del destornillador.

Para tornillos con ranura cruzada (fig. 6) se usa un destornillador con una cuña en forma de cruz, llamado "PHILLIPS" (fig. 7).

Condiciones de uso

El mango debe estar encajado en el cuerpo del destornillador para evitar que se deslice.

CONSERVACIÓN

Guardar el destornillador en lugar apropiado.

VOCABULARIO TECNICO DESTORNILLADOR'- gira-tornillos, atornillador. MECÂNICA GENERAL




INFORMACION TECNOLOGICA: TERRAJAS.

REFER.: HIT.061 1/3

COD. LOCAL:

Son herramientas de corte construidas en acero y templadas; tienen la forma de una tuerca con tres o cuatro ranuras en dirección de las generatrices de su agujero. (figs. 1 y 2). Esas ranuras determinan las aristas cortantes y permiten la salida de las virutas.

Algunas poseen también un corte radial que permite una pequeña regulación.

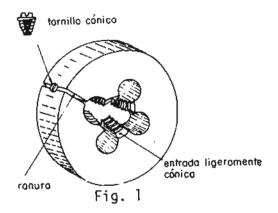

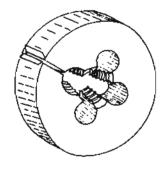


Fig. 2

La terraja es utilizada para abrir roscas externas en piezas cilindricas de determinado diametro, tales como: tornillos y tubos.

Caracteristicas

Las terrajas se caracterizan por los siguientes elementos:

- 1 sistema de rosca;
- paso o número de hilos por pulgada;
- diametro interno:
- sentido de la rosca.

La elección de la terraja se hace teniendo en cuenta esos elementos en re lación a la rosca a construir.

Otro tipo de terraja

Terraja bipartida, construida en acero especial, acoplada en un barrote, también de forma especial, facilitando, a través de una regulación, la obtención de un buen acabado de la rosca (figs. y 4).


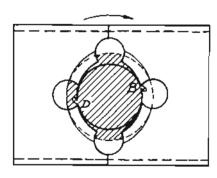


Fig. 3

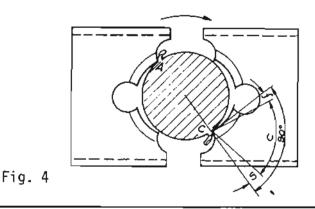

MECÁNICA GENERAL

REFER.:HIT.062

1/3


COD. LOCAL:

TALADRADORA PORTATIL

Se dice portátil porque se transporta con facilidad y se opera asegurándola con las manos; la presión de avance es hecha manualmente.

Se usa para agujeros en cualquier posición.

Sus partes principales pueden ser vistas en la fig. 1.

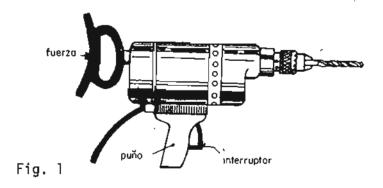

CARACTERISTICAS

Las características de esta máquina son:

Potencia del motor.

Número de rom.

Capacidad para brocas.

Voltaje para la máquina.

Accesorios

Mandril porta-broca y Ilave.

Extensión eléctrica.

Condiciones de uso

- a El eje porta-brocas debe girar concentricamente.
- b La extensión debe estar en buen estado (sin enmiendas).

Conservación

- a Evitar golpes y caídas.
- b Limpiar después de ser usada.
- c Guardar en lugar apropiado.

TALADRADORA DE COLUMNA

Se dice *de columna* porque su soporte principal es una columna, <u>ge</u> neralmente cilindrica, más o menos larga, sobre la cual está montado el sistema de transmisión de movimiento a la mesa y a la base.



INFORMACION TECNOLOGICA: TALADRADORAS (PORTÁTIL Y DE COLUMNA)

REFER.: HIT. 062 2/3

COD. LOCAL:

CINTERFOR 2dm. Edición

Este soporte o columna permite desplazar y girar el sistema de transmisión y la mesa según el tamaño de las piezas.

Las taladradoras de columna pueden ser:


		Simple
Dе	banco	0
		radial
		Simple
De	piso	0
		radial

Taladradora de banco

Es aquella que, por tener una columna corta, se fija sobre un ban co o un pedestal (fig. 2).

Taladradora de piso

Es aquella que, por tener una columna suficientemente larga, se fija sobre el piso (fig. 3).

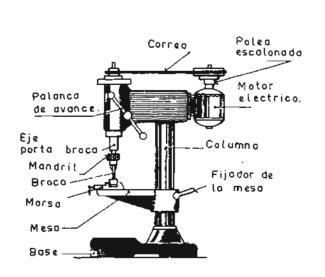



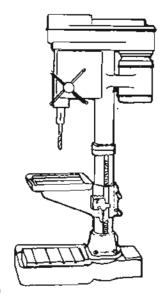


Fig. 3


Taladradora radial

Se diferencia de las simples, porque permite desplazar el eje por ta-brocas a la distancia que se desea, dentro de ciertos límites y,también,porque la mesa solamente se puede desplazar en la direc ción longitudinal de la base. En la taladradora de coordenadas,

COD. LOCAL:



la mesa se puede desplazar transversalmente. En la fig. 4, tenemos la taladradora radial y las partes que la componen.

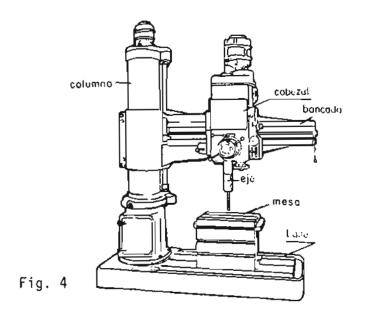

Condiciones de uso:

- La taladradora debe estar siempre limpia.
- El eje porta-brocas debe girar bien centrado.
- El mandril porta-broca debe estar bien colocado.
- La broca debe estar bien sujeta y centrada.

Conservación


Para mantener la talduradora en buen estado, se debe limpiar y lu bricar después de usarse.

REFER: HIT.063 | 1/2

COD. LOCAL:

Son utensilios manuales de acero y hierro fundido, formados por dos mandíbulas estriadas y endurecidas, unidas y articuladas por medio de un eje.

Para cerrar o abrir las mandíbulas se usa un tornillo con tuerca "mariposa"; en otras se hace con un brazo de palanca (figs. 1 y 2).

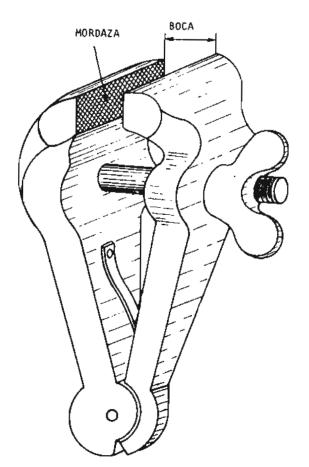

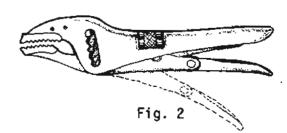


Fig. 2 Alicate de presión

Estos elementos son frecuentemen utilizados en la fijación de piezas que serán maquinadas, cuando por sus características, no pueden ser fijadas por otra herramienta.

Fig. 1 Prensa de mano

CONSTRUCCIÓN

Prensa de mano

Es construida de acero forjado o de hierro fundido. Sus mordazas tienen estrías simple o cruzadas, para mejor fijación de las piezas. La longitud de las prensas es de 100 a 150 mm.

Las mandībulas son siempre proporcionales a la longitud de las mismas.

Esta construida con un resorte entre las mandibulas para forzar la abertura de estas.

Alicate de Presión

Está generalmente construido de acero especial.



INFORMACION TECNOLOGICA: ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PRENSA DE MANO Y ALICATE DE PRESIÓN)

REFER.: HIT.063 2/2

COD. LOCAL:

Sus mordazas son estriadas y templadas.

Se encuentra en el comercio en las medidas de 8" y 10".

El alicate de presión tiene un tornillo para regular la abertura de las mandíbulas.

CONDICIONES DE USO

El tornillo y la "mariposa" deben estar con los filetes perfectos. Las articulaciones y los resortes deben tener un buen funcionamento.

CONSERVACIÓN

La prensa de mano y el alicate de presion deben limpiarse y lubricarse luego de su uso y guardarse en lugares apropiados. CINTERFOR

MECANICA GENERAL

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA:


ELEMENTOS DE FIJACIÓN (MORSAS DE MÁQUINA)

REFER.: HIT. 064 | 1/3

COD. LOCAL:

Son accesorios, generalmente de hierro fundido, compuestos de dos mandíbulas, una fija y otra móvil, que se desplazan sobre una guía, por medio de un tor nillo y una tuerca, accionados por una manija. Las mordazas son de acero al carbono, estriados, templados y fijos en las mandíbulas.

Existen varios tipos de prensas: de base fija, base giratoria e inclinable en cualquier angulo (figs. 1, 2, 3 y 4).

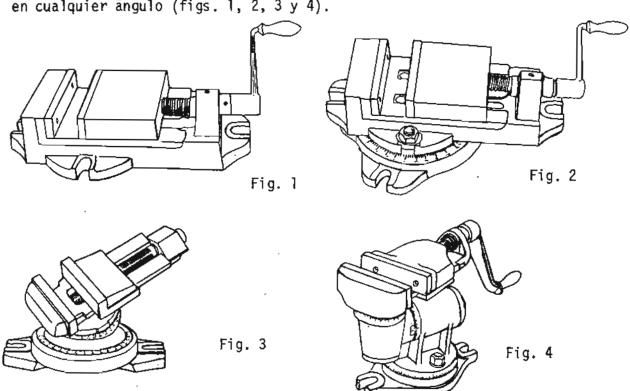

Son utilizados para la fijación de piezas en maquinas herramientas, tales como: taladradoras, fresadoras, cepillos, afiladoras de herramientas y otras.

Caracteristicas

Las prensas de maquinas-herramientas se caracterizan por sus formas y aplicaciones.

Las de base fija y giratoria se encuentran en el comercio por la capacidad de abertura, ancho de las mordazas y altura.

Las inclinables, por el ancho de las mordazas, capacidad máxima, inclinación máxima en grados, bases graduadas en grados y altura de la prensa.

Condiciones de uso

Los tornillos de fijación de las mordazas deben estar bien apretados. Las reglas de la mandíbula móvil deben estar bien ajustadas en las guías.

Conservación

La prensa debe estar limpia, lubricada y guardada en lugar apropiado.

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

ESCARIADORES. (TIPOS Y USOS)

REFER.: HIT.065

1/3

COD. LOCAL:

Generalmente, el agujero ejecutado con la broca no es perfecto y no permite un ajuste de precisión, por la razones siguientes: 1) la superficie inte rior del agujero es rugosa; 2) el agujero no es perfectamente cilíndrico, de bido al juego de la broca y, también, a su flexión; 3) el diámetro no es preciso y casi siempre es superior al diámetro de la broca, debido al afilado imperfecto y al juego; 4) el eje geométrico del agujero sufre, en ciero tos casos, una ligera inclinación.

Resulta que, cuando son exigidos, agujeros rigurosamente precisos, para per mitir ajustes de ejes y pernos es necesario escariarlos. En estos casos, se usa una herramianta de corte denominada escariador, capaz de dar al agu jero: 1) perfecto acabado interior, produciendo una superficie lisa

2) diametro de precisión con una aproximación hasta 0,02 mm o menos; a esto se llama escariar el agujero, o sea, llevarlo a la cota exacta al agrandar ligeramente su diametro, con precisión; 3) corrección del agujero ligeramente desviado. Los escariadores pueden ser fijos y expansibles.

ESCARIADOR

Es una herramienta de precisión hecha de acero rápido, teniendo, generalmente las formas indicadas en las figuras 1 a 4.

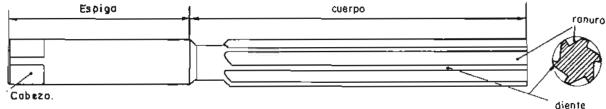


Fig. 1 Escariador cilíndrico, de dientes rectos, manual o para maquina.



Fig. 2 Escariador cilíndrico, de dientes helicoidales para mã - quina.



Fig. 3 Escariador conico, de dientes helicoidales manual o para maquina.

3-4.33

ESCARIADORES. (TIPOS Y USOS)

REFER.: HIT.065

COD. LOCAL:

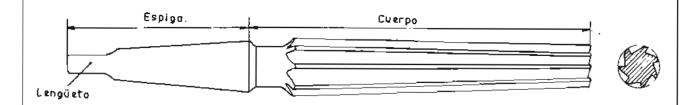



Fig. 4 Escariador cónico, de dientes rectos, para máquina.

Existen también escariadores conplaquetas de carburo metálico soldados en los dientes.Los dientes de los escariadores son templados y rectificados. Las ranuras entre los dientes sirven para alojar y dar salida a las minúscu - las virutas resultantes del corte hecho por el escariador. El diámetro no minal del escariador cilíndrico es el diámetro de la parte cilíndrica. El diámetro del escariador cónico es el diámetro del extremo más grueso de la parte cortante.

MODO DE ACCION DEL ESCARIADOR

El escariador es una herramienta de acabado con cortes múlti - ples. Los dientes o aristas cortantes, endurecidos por el tem

ple, trabajan presionados, duran te el giro del escariador en el interior del agujero. Cortan mi núsculas virutas del material , rascando la pared interna del agujero (fig. 5). Se distinguen., en el diente, dos ángulos sola - mente: el de incidencia (f), ge

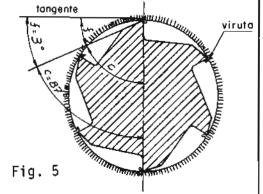

neralmente de 3º y el de corte (c). No hay angulo de salida,por que la cara de ataque del diente es siempre radial.

ESCARIADORES DE EXPANSION

Estos escariadores permiten una pequeñísima variación de diametro, aproximadamente 0,01 del diametro nominal de la herramienta. Su funcionamiento se basa en la expansión de dientes postizos en forma de láminas.

2/3 CINTERFOR

ESCARIADORES. (TIPOS Y USOS)

REFER.: HIT.065

3/3

COD. LOCAL:


El cuerpo de la herramienta es hueco y presenta varias ranuras lo<u>n</u> gitudinales (figs. 6 y 7). Al apretar un tornillo de su extremo en cuyo cuerpo hay una parte cónica se expanden ligeramente láminas




El uso de este escariador exige mucho cuidado. Es generalmente $f_{\underline{a}}$ bricado en acero al carbono, para uso manual y puede tener dientes rectos o helicoidales.

ESCARIADORES DE GRAN EXPANSIBILIDAD, DE HOJAS SUBSTITUIBLES

Se aconseja, de preferencia, el uso de este escariador (figs. 8 y 9). Puede ser rápidamente ajustado a una medida exacta, pues las hojas de los dientes deslizan en el fondo de las ranuras, que tienen una leve pendiente.

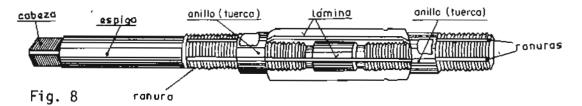

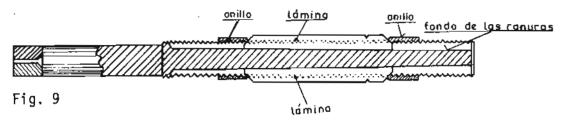

Otra ventaja de este tipo de escariador esta en el hecho de que los dientes son sustituibles, lo que facilita su afilado o la sustitución de cualquier lámina dañada o desafilada.

La precisión de los escariadores de hojas sustituibles alcanza a 0,01mm y la variación de su diametro puede ser de algunos milíme tros.

Este tipo de escariador es muy preciso, eficiente y durable, de frecuente empleo para escariar agujeros de piezas intercambiables, en la producción en serie.

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

METALES NO FERROSOS. (ALEACIONES)

REFER.: HIT.066

1/3

COD. LOCAL:

LATÓN es una aleación de cobre y zinc en proporción mínima de 50% del primero. Su color es amarillento y se aproxima al color del cobre conforme aumenta la proporción de este.

Color del latón de acuerdo con el porcentaje de cobre

Porcentaje de cobre (%)	60	60 a 63	67 a 72	80 a 85	90	mās de 90
	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Rojo	Rojo	Color
Color	oro	rojizo	verdoso	claro	oro	cobre

Aplicaciones -bisagras, material electrico, radiadores, tornillos, bujes, quincallería y otros.

Propiedades - el latón puede ser laminado y trefilado en frío y en caliente, transformándose en chapas, hilos, barras y perfiles. El laminado y el trefilado en frío aumenta aproximadamente en 1,8 ve ces la resistencia y la dureza; por eso, se pueden fabricar latones de diversas durezas: blando, semiduro y duro.

El laton es mas resistente que el cobre. El semiduro tiene una resistencia de 1,2 veces mayor que el laton blando y el laton duro, 1,4 veces mayor que el blando. El laton se funde con facilidad; por eso, es utilizado en la fabricación de varillas para soldadura.

BRONCE-es una aleación de cobre, estaño y otros metales, tales como: plomo, zinc y otros, donde el porcentaje minimo de cobre es de 60%.

Aplicaciones - valvulas de alta presión, tuercas de los tornillos patrones de las maquinas, ruedas dentadas, tornillos sinfin, bujes y otras.

Propiedades - en comparación con el cobre, los bronces tienen resistencia más elevada y son más fáciles de fundir. Tienen, según su aleación, buenas características de deslizamiento y de conducción eléctrica. Son resistentes a la corrosión y al desgaste.

Clasificación - por su composición, los bronces se clasifican en:

bronce de estaño;

bronce de aluminio;

bronce al manganeso;

bronce al plomo;

bronce al zinc;

brance fosforoso.

1-3.2

METALES NO FERROSOS. (ALEACIONES)

REFER.:HIT.066

COD. LOCAL:

a) *Bronce de estaño* - es una aleación de cobre y estaño , la pr<u>o</u> porción de estaño varía de 4 a 20%.

El color varía de rojo dorado a amarillo rojizo.

Propiedades - es duro y resistente a la corrosión.

Aplicaciones - debido a su facil fusión, y la resistencia al desgas te por rozamiento, es utilizado para bujes de cojinetes y piezas de valvulas. Es facilmente maquinado. Es usado en las construcciones navales debido a sus propiedades anticorrosivas y a su resistencia.

b) Bronce de aluminio - es una aleación con un contenido de 4 a
 9% de aluminio. Su color es parecido al del latón.

Propiedades es muy resistente a la corrosión y al desgaste. Su fundición presenta dificultades; sin embargo, se puede trabajar bien en frío o caliente. En la laminación y trefilado se pueden obtener chapas, láminas, hilos y tubos para la industria química. Aplicaciones - debido a sus buenas cualidades, relativas al rozamiento y resistencia al desgaste, se emplea en la fabricación de bujes, tornillos sin fin y ruedas dentadas.

c) Bronce al manganeso - es una aleación de manganeso en la que, predomina el cobre. Su color varía del amarillo al gris. El manganeso es un metal que no es utilizado puro, sino en aleaciones con otros metales.

Propiedades posee buenas condiciones de dureza y no se altera con el agua del mar, ni con los detergentes. Resiste bien al calor.

Aplicaciones - es utilizado en electronica, como hilos para resistencias, y piezas en contacto con vapor y agua de mar.

- d) Bronce al plomo es una aleación que contiene 25% de plomo.
- El color de este bronce se aproxima al color del cobre.

Propiedades - presenta buenas cualidades de deslizamiento. La resistencia no es considerable y es autolubricante.

Aplicaciones - debido a la cualidad, de ser autolubricante es usado en la confección de bujes para cojinetes de fricción.

e) Bronce al zinc (rojizo) - es una aleación de cobre, estaño y zinc, en la que predomina el cobre. El color es amarillo rosado. Propiedades - es resistente a la corrosión y al desgaste, se funde bien y se maquina con facilidad.

CINTERFO:

2/3

METALES NO FERROSOS. (ALEACIONES)

REFER: HIT.066

3/3

COD. LOCAL:

Aplicaciones - por resistir a altas presiones y ser anticorrosivo, se emplea para valvulas, abrazaderas de tubos, bujes de deslizamiento y en piezas de maquinas donde se exijan las calidades que poseen esos bronces.

f) Bronce fosforoso - es una aleación de cobre, estaño y una cantidad de fósforo (material en forma de mineral del grupo de metaloides).

Propiedades - es resistente al desgaste y es anticorrosivo.

Aplicaciones - se emplea para la fabricación de bujes para cojine
tes de deslizamiento, ruedas dentadas helicoidales y para piezas
de contrucciones navales.

METAL ANTI-FRICCION

Es una aleación de estaño, antimonio y cobre con los porcentajes de 5% de cobre, 85% de estaño y 10% de antimonio.

Propiedades - es un material antifricción y resistente al desgaste.

Aplicaciones - casquillos para biela de motores de automoviles y bujes para cojinetes de deslizamiento.




MICRÓMETRO. (GRADUACIÓN EN PULGADAS)

REFER.: HIT.067 | 1/2

COD. LOCAL:

Micrometro con aproximación de: 0,001"

El micrometro en 0,001", conforme podemos ver en la figura 1, es semejante al de 0,01 mm.

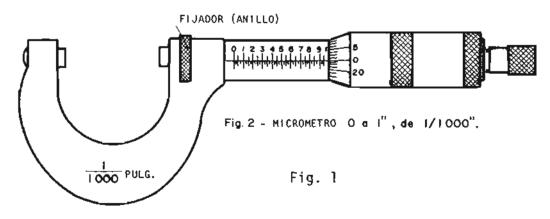

La diferencia entre los dos tipos esta en los siguientes púntos:

- 1 El tornillo micrométrico del micrometro de 0,001" es de 40 hilos por pulgada. El del micrometro de 0,01 mm es de 0,5 mm de paso.
- 2 En la graduación del cilindro, el micrómetro de 0,001° presenta cada pulgada dividida en 40 partes de 0,025° cada una. El micrómetro de 0,01 mm presenta divisiones en milimetros y medios milimetros.
- 3 En la graduación del tambor, el micrómetro de 0,001" tiene 25 divisiones correspondiente cada una a 0,001". El micrómetro de 0,01 mm tiene en el tambor 50 divisiones, correspondiendo ca da una a 0,01 mm.

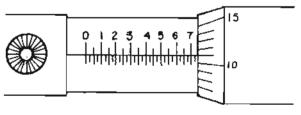


Fig. 2 Lectura: 0,736" 0,700 + 0,025 + 0,011 = 0,736"

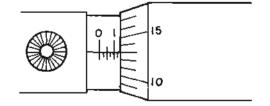


Fig. 3 Lectura: 0,138" 0,100 + 0,025 + 0,013 = 0,138"

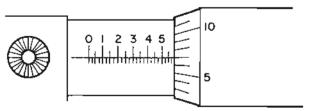


Fig. 4 Lectura: 0,582" 0,500 + 0,075 + 0,007 = 0,582"

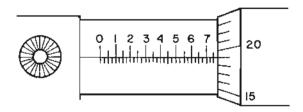


Fig. 5 Lectura: 0,769" 0,700 + 0,050 + 0,019 = 0,769"

INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO. (GRADUACIÓN EN PULGADAS)

REFER : HIT.067

2/2

COD. LOCAL:

La formula $S = \frac{E}{N. n}$ se aplica para el calculo de aproximación de medi-

da, tanto en los micrometros simples en milimetros, como también en los micrometros simples en pulgadas.

S = Aproximación.

E = 1" (unidad del instrumento).

N = Número de divisiones del cilindro.

n = Número de divisiones del tambor.

Ejemplo

El micrometro simple de 0,001" indica para:

E = 1"

Solución

N = 40 trazos

 $S = \frac{E}{N. n}$

n = 25 trazos

 $S = \frac{1}{40.25}$

$$S = \frac{1}{1000}$$

$$S = 0.001$$
"

La aproximación es, por lo tanto, de: 0,001".

CINTERFO

INFORMACION TECNOLOGICA: VELOCIDAD DE CORTE

EN LA CEPILLADORA LIMADORA (TABLAS)

REFER.: HIT. 068

1/1

COD. LOCAL:

Por tener la herramienta de la limadora, o la pieza de la cepilladora, movi miento rectilineo alternativo, su velocidad es variable, de cero hasta un va los máximo. Esto ocurre porque el cabezal de la limadora (o la pieza de la cepilladora) para en los extremos de su recorrido y va aumentando rápidamente hasta llegar al valor máximo, en el punto medio de la carrera. La tabla que se presenta indica las velocidades medias de corte para trabajos en la limadora o cepilladora, con herramienta de acero rápido.

Velocidad de corte en metros por minuto

Material	% Carbono	Velocidad de corte (m/min)
Acero al carbono Extra dulce	0,05 - 0,15	18
Acero al carbono dulce	0,15 - 0,3	16
Acero al carbono medio dulce	0,30 - 0,45	14
Acero al carbono · medio duro	0,45 - 0,65	10
Acero al carbono duro	0,65 - 0,9	. 8
Acero al carbono Extra duro	1,0 - 1,5	6
Acero Inoxidable	-	5
Hierro fundido gris	-	15
Hierro fundido duro	-	12
Bronce comun	-	32
Bronce fosforoso	-	12
Aluminio-Magnesio Laton duro	-	100
Aleaciones de alumi nio. Laton duro	-	60
Cobre	-	26
Materiales plasticos	-	26

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA: ANILLOS GRADUADOS


EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. (CÁLCULOS)


REFER.: HIT.069

1/6

COD. LOCAL:

Anillos graduados son elementos de forma circular, con graduaciones equidis tantes, que las maquinas-herramientas poseen. Están alojados en los llos que comandan el movimiento de los carros (fig.1), o de la mesas de las máquinas (fig. 2), y son construidos con graduaciones de acuerdo a los pasos de esos tornillos. Permiten relacionar un determinado número de duaciones del anillo con la penetración (Pn), requerida para efetuar el cor te (figs. 3, 4 y 5) o el desplazamiento de la pieza o de la herramienta (fig. 6).

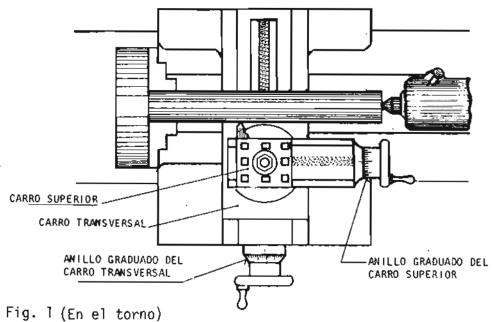


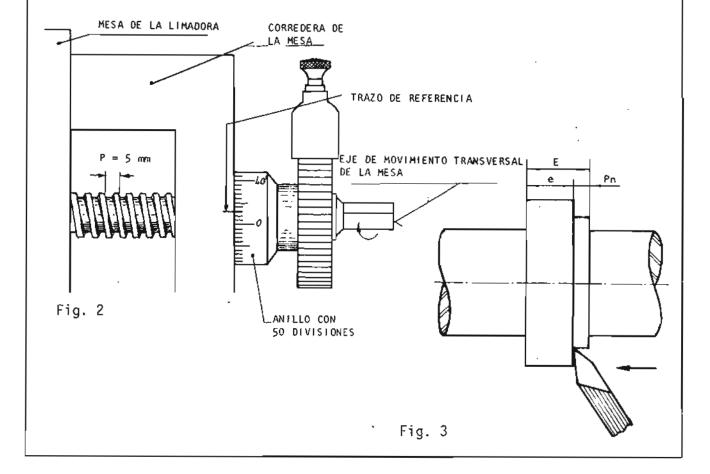

INFORMACION TECNOLOGICA: ANILLOS GRADUADOS EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. (CÁLCULOS)

REFER.: HIT. 069 2/6

COD, LOCAL:

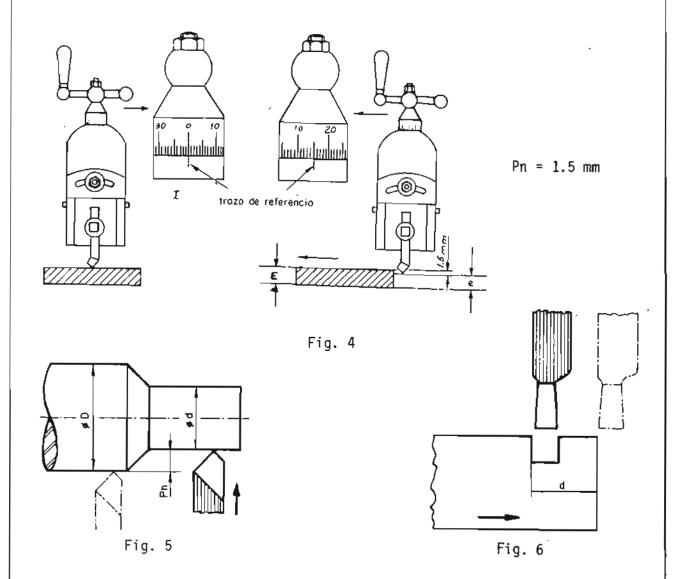

Para hacer penetrar la herramienta, o desplazar la pieza en la medida reque rida, el operador tiene que calcular cuantas divisiones debe avanzar en el anillo graduado. Para esto, tendrá que conocer:

la penetración de la herramienta; el paso del tornillo de comando (en milímetro o pulgada); el número de divisiones del anillo graduado.

- I CÁLCULO DEL NÚMERO DE DIVISIONES POR AVANZAR EN EL ANILLO GRADUADO.
- a) Se determina, inicialmente, la penetración (Pn) que la herra mienta debe hacer en el material, como sigue:

Penetración axial de la herramienta (figs. 3 y 4)

Pn = E - e

Penetración radial de la herramienta (fig. 5)

$$Pn = D - d$$

CINTERFOR

INFORMACION TECNOLOGICA: ANILLOS GRADUADOS EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. (CÁLCULOS)

REFER.: HIT. 069

3/6

COD. LOCAL:

c) Por ūltimo, se determina el numero de divisiones por avanzar

(X) en el anillo graduado, como sigue:

Nº de divisiones por avanzar (X) = Penetración (Pn)

Avance por división (A)

OBSERVACIÓN

En todos los casos se supuso que el tornillo de comando es de una sola entrada.

Ejemplo: 19 Calcular el número de divisiones que se debe avanzar en un anillo graduado, de 200 divisiones, para cepillar una plancha de 20 mm para 14,5 mm de espesor. El paso del tornillo de comando es de 4 milimetros.

Calculo

Penetración (Pn) = E - e .'. Pn = 20 - 14,5 .'. Pn = 5,5 mm. Avance por división del anillo(A) = $\frac{\text{Paso del tornillo(P)}}{\text{NO de divisiones del anillo(N)}}$

... A =
$$\frac{4 \text{ mm}}{200}$$
 ... A = 0,02 mm.

NO de divisiones por avanzar (X) = $\frac{\text{Penetración (Pn)}}{\text{Avance por división (A)}}$

$$\therefore X = \frac{5.5 \text{ mm}}{0.02 \text{ mm}} \quad \therefore X = 275 \text{ (es decir, 1 vuelta y 75 divisio - nes)}$$

29 Calcular cuantas divisiones deben ser avanzadas en un anillo graduado, de 250 divisiones, para reducir de 1/2" (0,500°) para 7/16" (0,4375°) el espesor de una plancha. El paso del tornillo de comando es de 1/8" (0,125°).

Calculo

Penetración (Pn) = E - e . . Pn = 0,500" - 0,4375" . . . Pn = 0,0625".

$$A = \frac{0,125"}{250} \quad A = 0,0005"$$

INFORMACION TECNOLOGICA: ANILLOS GRADUADOS EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. (CÁLCULOS)

REFER.: HIT. 069

4/6

CINTERFOI

2ds. Edició

COD. LOCAL:

N9 de divisiones por avanzar (X) = $\frac{\text{Penetración (Pn)}}{\text{Avance por división (A)}}$

$$X = \frac{0,0625"}{0,0005"}$$
 ... $X = 125$ (es decir, 1/2 vuelta)

3º Calcular cuantas divisiones se debe avanzar en un anillo gr<u>a</u> duado de 100 divisiones, para desbastar en el torno un material de 60 mms. de diámetro para dejarlo a 45 mms.

El paso de tornillo de comando es de 5 mms.

Calculo

Penetración (Pn) =
$$\frac{\mathfrak{D} - d}{2}$$
 ... Pn = $\frac{60 - 45}{2}$... Pn = 7,5mm.

Avance por división del anillo(A) = $\frac{\text{Paso del tornillo (P)}}{\text{NO de divisiones del anillo(N)}}$

... A =
$$\frac{5 \text{ mm}}{100}$$
 ... A = 0,05 mm.

Nº de divisiones por avanzar (X)= $\frac{\text{Penetracion (Pn)}}{\text{Avance por division del anillo}}$

...
$$X = \frac{7.5 \text{ mm}}{0.05 \text{ mm}}$$
 ... $X = 150 \text{ (I 1/2 vuelta en el anillo)}$

II CÁLCULO DE LA INCLINACIÓN DEL CARRO SUPERIOR DEL TORNO, PARA QUE EL AVANCE DE UNA DIVISIÓN DEL ANILLO GRADUADO CORRESPONDA A DETERMINADA PENETRACIÓN.

En los trabajos de mayor precisión en el torno, se necesita penetrar la herramienta de manera que, por una división del anillo graduado, el diámetro se reduzca de pocos centésimos de milímetro. Puede ocurrir que el avan ce correspondiente a una división del anillo graduado del carro transversal, para el caso, sea demasiado grande. Se hace entonces penetrar la herramienta, por medio del carro porta-herramientas, puesto en un determinado ángulo, para que el avance de una división del anillo corresponda a la penetración deseada.



INFORMACION TECNOLOGICA: ANILLOS GRADUADOS EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. (CÁLCULOS)

REFER.: HIT.069 5/6

COD. LOCAL:

Ejemplos

19 Determinar la inclinación del carro porta-herramienta de un torno, para que el diámetro del material sea reducido de 0,01 mm, al avanzar una división en el anillo graduado.

El paso del tornillo de comando es de 4 mm y el anillo graduado tiene 80 divisiones.

Cálculo

Penetración de la herramienta (Pn) =
$$\frac{D - d}{2}$$
 . . Pn = $\frac{0.01 \text{ mm}}{2}$


... Pn = 0,005 mm.

Avance por division del anillo(A)= $\frac{\text{Paso del tornillo(P)}}{\text{No de divisiones del anillo(N)}}$

... A =
$$\frac{4 \text{ mm}}{80}$$
 ... A = 0,05 mm.

La inclinación del carro porta-herramienta (fig. 7) es determinada según el ángulo

de un triángulo (fig. 8), cuya hipotenusa es igual al avance por división del anillo graduado (A) y el cateto menor es igual a la penetra. - ción (Pn) de la herramienta, es decir:

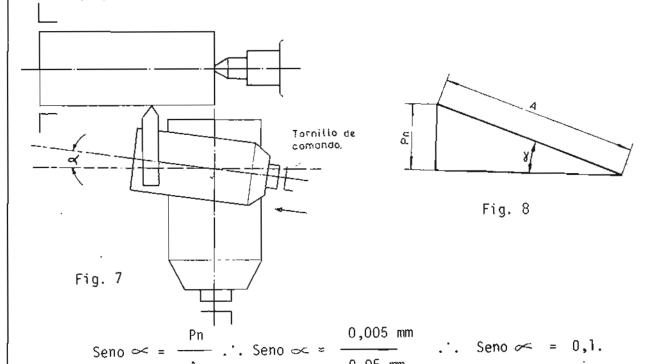


Buscando en la tabla de senos el \tilde{a} ngulo correspondiente, se encontrar \tilde{a} 5 0 45!

COD. LOCAL:

Asī, avanzando una división en el anillo graduado (0,05 mm), con el porta-herramienta en la inclinación de 5º 45º, la herramienta 0,005 mm (fig. 9), retirando, por consiguiente, 0,01 mm en el diametro del

material.

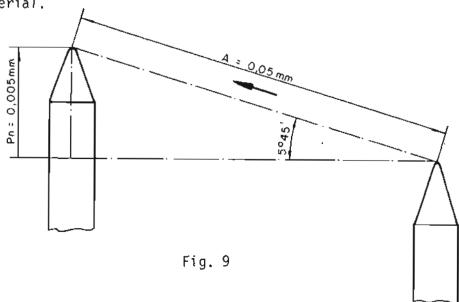

2º Determinar la inclinación del carro porta-herramienta de torno, para reducir 0,001" en el diámetro del material, por tornear, avanzando una división en el anillo.

El tornillo de comando tiene 10 hilos por pulgada y el anillo gra duado, 100 divisiones.

Cálculo

Penetración (Pn) =
$$\frac{D-d}{2}$$
 ... Pn = $\frac{0,001"}{2}$... Pn = 0,0005".

Avance por division del anillo(A)= Paso del tornillo(P) NO de divisiones del anillo(N)

$$A = \frac{\frac{1}{10}}{100} ... A = 0,001".$$

Buscando, en la tabla de senos, el ángulo correspondiente 🧠 , se encontr<u>a</u> rã ∝ = 300, que es el ángulo de la inclinación del carro porta-herramien tas.

CINTERFO



INFORMACION TECNOLOGICA: CEPILLADORA (CABEZAL Y AVANCES AUTOMÁTICOS) LIMADORA

REFER.: HIT. 070

1/2

COD. LOCAL:


En cuanto al funcionamiento, se pueden distinguir dos tipos de cepilladora limadora:

- 1 CEPILLADORA LIMADORA MECÁNICA, en la cual los movimientos del CABEZAL, de la MESA y del PORTA-HERRAMIENTAS son de transmisión mecánica:
- 2 CEPILLADORA LIMADORA HIDRÁULICA, en la cual el MOTOR ELÉCTRICO acciona una BOMBA A ACEITE que, por medio de diversos comandos y valvulas, produce los movimientos principales.

Sera estudiada en esta Hoja solamente la CEPILLADORA LIMADORA ME-CÁNICA.

MECANISMO DEL MOVIMIENTO DEL CABEZAL

El movimiento rotativo del motor electrico (transmitido a través de la caja de velocidades) es transformado en movimiento rectilineo alternativo del cabezal, por medio de un sistema de palanca oscilante (figs. 1 y 3) y de manivela instalada en el volante o

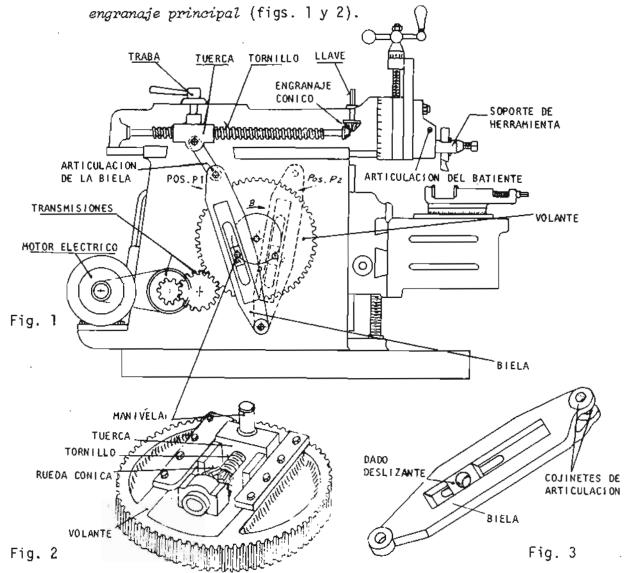

REFER.: HIT. 070 2/2

COD. LOCAL:

CAL:

CINTERFOR


La longitud de la manivela puede variarse (fig. 2) de modo que aumente o disminuya el recorrido del cabezal. Para eso, la llave de regulación del recorrido (fig. 4). mueve la rueda dentada cónica (fig. 2), hace girar el tornillo y desplaza el perno, variando dicho recorrido.

La posición de carrera del cabezal es regulada por el mecanismo que se muestra en la figura 1: tornillo, tuerca, articulaciones, biela y dispositivos de maniobra (llave, rueda dentada cónica y traba).

MECANISMO DEL AVANCE DE ALIMENTACION

Este mecanismo, que produce desplazamiento transversal de la mesa, queda fuera del cuerpo de la limadora (figs. 4, y 5).


A cada carrera del cabezal, la excéntrica \underline{B} acciona con la palanca \underline{A} , la uña \underline{U} . Esta engrana en la rueda \underline{R} , que está montada en el eje del tornillo de avance transversal (fig. 4). El tornillo da una fracción de vuelta y arrastra la mesa, por medio de una tuerca. Según la posición de la excéntrica se rá el avance transversal de la mesa.

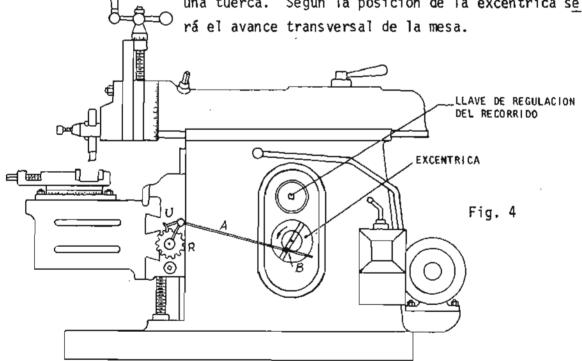

MECANISMO DE AVANCE VERTICAL AUTOMÁTICO DEL PORTA-HERRAMIENTAS

Fig. 5

En este tipo de cabezal hay una palanca de desplazamiento en conexión con ejes, TORN! ruedas cónicas y tuerca, que transmiten movimiento al tornillo del carro portaherramientas (fig. 5), cuando esa palan ca entra en contacto con el tope.

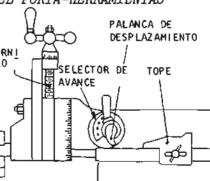



INFORMACION TECNOLOGICA: MICRÓMETRO. (GRADUACIÓN EN PULGADAS CON NONIO)


REFER.: HIT.071

1/2

COD. LOCAL:

MICRÓMETRO CON APROXIMACIÓN DE 0,0001"

El nonio, grabado en el cilindro, tiene 10 divisiones iguales. Cada división de 1a escala del tambor, corresponde a 0.001" y a cada división del nonio 1a no 1a corresponde 1a medida.

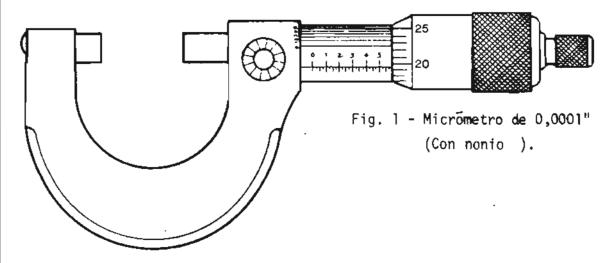

LECTURA


En las figs. que siguen están, en un plano, las tres graduaciones de la fig. 1, en una posición que facilita la explicación de la lectura

En la graduación del cilindro (trazo 5)	0,500"
En la graduación del cilindro (3x0,025")	0,075"
En la graduación del tambor (entre trazos 19 y 20)	0,019"
En el vernier (coincidencia con trazo 5)	0,0005"
La lectura completa será:	0,5945"

Ejemplos de lectura de un micrómetro con la unidad (1") dividida en 40 partes iguales y la escala del


tambor en 25 partes iguales.

graduación del cilindro

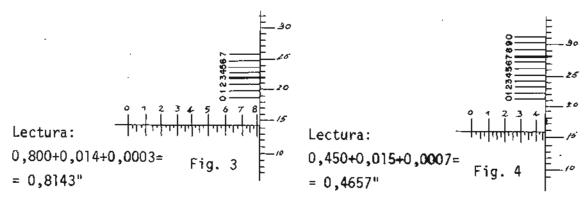

COD. LOCAL:

Ejemplos de lectura de un micrómetro con la unidad (1") dividida en 20 partes iguales y la escala del tambor en 50 partes iguales (figs. 5 y 6).

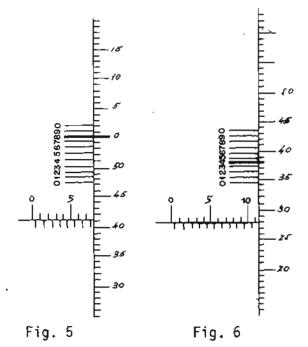

Lectura 0,750+0,041+0,0009= 0,7919" Lectura 1,100+0,027+0,0004= 1,1274"

Se aplica para el calculo de aproximación de medida en micrometro en pulgadas con *Nonio*, la misma formula del micrometro en milimetros con vernier.

Por ejemplo, para um micrometro 0,0001", con Nonio , tendremos:

$$N = 40$$
 trazos

$$n_1 = 25 \text{ trazos}$$

$$n_2 = 10 \text{ trazos}$$

Solucion

$$S = \frac{E}{N.n_1.n_2}$$

$$S = \frac{1}{40 \times 25 \times 10}$$

$$S = \frac{1}{10.000}$$

$$S = 0,0001"$$

Aproximación del micrómetro es de: 0,0001".

CINTERFO

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

INSTRUMENTOS DE CONTROL(CALIBRADOR PASA-NO PASA)

REFER.: HIT.072 | 1/2


COD. LOCAL:

Son instrumentos generalmente fabricados de acero al carbono y con las caras de contacto templadas y rectificadas.


Se utilizan para verificar y controlar roscas, agujeros y diametros exter-Son generalmente empleados en los trabajos de producción en serie de las piezas intercambiables, esto es, piezas que pueden ser cambiadas entre si, porque constituyen unidades practicamente identicas.


Cuando eso ocurre, las piezas estan dentro de la tolerancia, es decir, entre el limite máximo y el limite minimo de medida admisible.


Las figuras 1 a 6 muestran los tipos más comunes de calibradores.

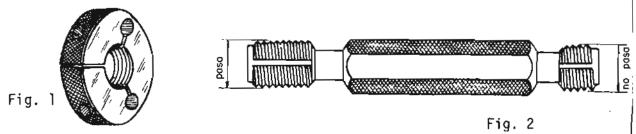

Calibradores de tolerancia, para agujeros.

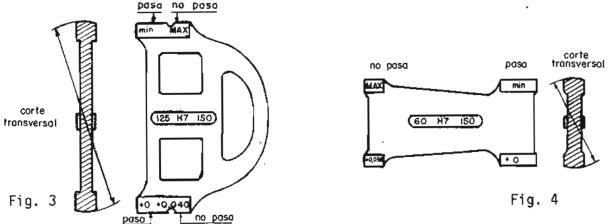

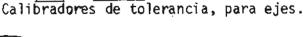

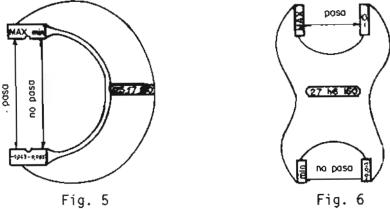

Los números y símbolos en las plaquetas de los calibradores ejemplo, 125 H7 ISO) corresponden a medidas y tolerancias de un sistema internacional.

CINTERFO 2da. Edició

INSTRUMENTOS DE CONTROL(CALIBRADOR PASA-NO PASA)

COD. LOCAL:

OBSERVACIÓN

"ISO" significa


INTERNATIONAL SYSTEM ORGANISATION

INFORMACION TECNOLOGICA:

Las figuras 7 y 8 muestran el calibrador tampon y el de bocas ajustables. respectivamente.



Fig. 7 Calibrador tampon de tolerancia ("PASA-NO PASA").

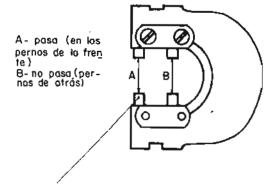

los pernas cilíndricos pueden ser ajustados a ciertos tolerancias

Fig. 8 Calibrador de tolerancia ajustable.

En el calibrador tampón (fig. 7), el extremo cilíndrico de la izquierda (50 mm + 0,000 mm, o sea, 50 mm) debe pasaragujero y el diapor el metro de la derecha (50 mm + 0,030 mm o 50,030 mm) no pasa a través agujero.

El calibrador de la fig. 8 tiene la ventaja de ser regulable; esta regulación debe ser hecha con bloques calibradores precisos y rigurosamente exac tos.

CONSERVACIÓN

Evitar choques y caídas. Limpiar y pasar aceite fino. Guardarlo en estuche, en local apropiado.



MICRÓMETRO. (PARA MEDICIONES INTERNAS)

REFER.: HIT.073 | 1/3

COD. LOCAL:

Para medición de partes internas, se emplean dos tipos de micrometros: Micro metro interno de tres contactos (imicro) y el micrometro interno tubular.

> Imicro - Es un micrometro de alta precisión, destinado exclusivamente a la lectura de medidas de superficies internas(agujeros). Presentan características especiales de gran robustez, siendo fabricado de acero inoxidable.

> La figura 1 ilustra las partes principales de que se compone **e**1 imicro.

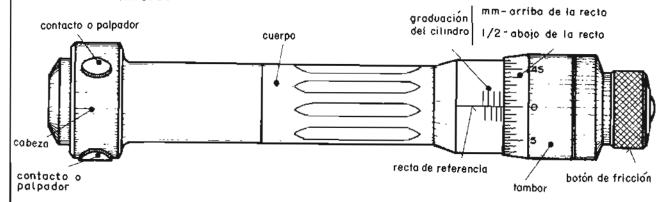


Fig. 1

FUNCIONAMIENTO

Con el auxilio de las figuras 1 (aspecto externo de un "Imicro"), 2 (vista esquemática de adaptación al medir un agujero) y 3 (esquema simplificado del instrumento y su medición en el agujero), el fun cionamiento es facilmente comprensible: se basa en la rotación de un tornillo micrométrico de alta precisión unido, en un extremo, al tambor graduado y, en el otro a un cono roscado. A los de este cono roscado - rigurosamente ensamblados en guías protecto angulos de 120º - estan dispuestos ras y formando contactos o palpadores.

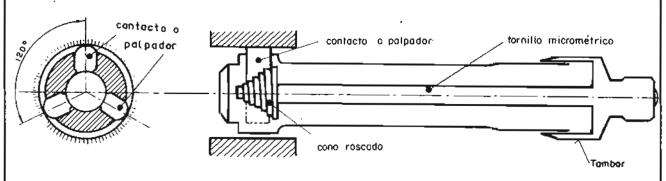


Fig. 2

Fig. 3

MICRÓMETRO. (PARA MEDICIONES INTERNAS)

REFER.: HIT.073 2/3

COD. LOCAL:

El micrometro interno "Imicro" se presenta en juegos con capacidad de medición de 6 a 300 mm, con aproximación de medidas que varía, de 0,001mm.,0,005mm y 0,01 mm, marcadas en su cuerpo.

Tabla de Capacidad de Imicro

Capacidad (mm)	Lectura (mm)	Profundidad s/prolonga- dor (mm)	Anillos de Referencia (mm)	Longitud de Prolongador (mm)	Capacidad de cada Instru- mento (mm)	
6 - 12	0,001	50	8 - 10	100	3	
11 - 20	0,005	75	14 - 17	150	3	
20 - 40	0,005	75	25 ~ 35	150	· 5	
40 - 100	0,005	75	50-70-90	150	10	
100 - 200	0,01	100	125 - 175	150	. 25	
200 - 225	0,01	100	1	150	25	
225 - 250	0,01	100	1	150 -	25	
250 - 275	0,01	100	1	150	25	
275 - 300	0,01	100	1	150	25	

Para atender las gamas de capac<u>i</u> dad, los "Imicro" se presentan en juegos de 2,3,4 y 6 instrumentos, tales que a partir de 200 mm, hasta 300 mm, tienen l instrumento para cada gama.

La fig. 4 muestra a un juego de "Imicro" que atíende a una gama de capacidad de 11 a 20 mm.

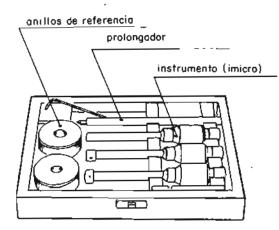


Fig. 4

Los anillos de referencia son patrones utilizados para controlar la precisión de los instrumentos.

El prolongador es utilizado para aumentar la longitud del cuerpo del instrumento, permitiendo así, medir agujeros profundos.

CINTERFO Zda. Edic

MICRÓMETRO. (PARA MEDICIONES INTERNAS)

REFER.:HIT.073

3/3

COD. LOCAL:

El imicro antes de ser usado debe ser controlado y, después de ser usado, lim piado con bencina, lubricado con vaselina y guardado en el estuche, en lugar apropiado.

Lectura

Imicro con aproximación de 0,005 mm.

19 Ejemplo

Imicro con capacidad de 20 a 25 mm (fig. 5).

Lectura inicial	20,000	विद्या
Escala en mm	3,000	mm
Escala de 0,5 mm	0,500	mm
Escala del tambor	0,000	mm
	23,500	mm

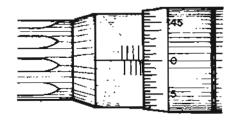


Fig. 5

29 Ejemplo

Imicro con capacidad de medida de 30 a 35 mm (fig. 6).

Lectura inicial	30,000 mm
Escala en mm	3,000 mm
Escala en 0,5 mm	0,500 mm
Escala del tambor	0,105 mm
	33,605 mm

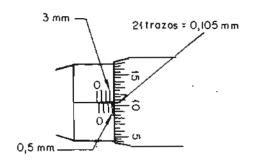


Fig. 6

MICRÓMETRO TUBULAR

Los micrometros tubulares son empleados para medir diametros internos desde 30 mm en adelante. Debido al uso en gran escala por la versatilidad, del Imicro, este tipo de micrometro tiene su aplicación limitada, atendiendo, casi solamente, a casos especiales. Las figuras 7 y 8 muestran 2 tipos.



Fig. 8 Micrometro tubular de arco, para atender a medidas mayores de 300 mm.

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)


REFER.: HIT.074

1/8

COD. LOCAL:

Tolerancia es el valor de la variación permitida en la dimensión de una pieza. Es practicamente la diferencia tolerada entre las dimensiones límites, máxima y mínima, de una dimensión nominal (figs. 1 y 2).

La tolerancia es aplicada en el mecanizado de piezas en serie y permite la intercambiabilidad de las mismas. La variación de medidas es determinada en función de las medidas no minales de ejes y agujeros y el tipo de ajuste deseado. El ajuste es la

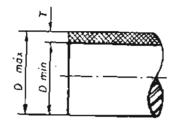

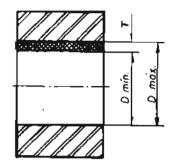


Fig. I

Fig. 2

condición ideal para fijación o funcionamiento entre piezas mecanizadas dentro de un límite.

La unidad de medida para la tolerancia es $la\ micra$ ($\mu m = 0,001\ mm$). El sistema más usado internacionalmente es el "ISO" (International Standards Organization) que consiste en una serie de principios, reglas y tablas que permiten la elección racional de tolerancia en la producción de piezas.

Compo de tolerancia

Es el conjunto de los valores comprendidos entre el alejamiento su perior e inferior. Corresponde, también, al intervalo entre la di mensión máxima y la dimensión mánima permitida.

El sistema de tolerancia "ISO" preve 21 campos, representados por letras del alfabeto latino, siendo las mayúsculas para agujeros y las minúsculas para ejes.

Agujeros

A B C D E F G H J K M N P R S T U V X Y Z

Ejes

ab c d e f g h j k m n p r s t u v x y z


Estas letras indican las posiciones de los campos de tolerancia en relación a la "línea cero". Combinadas las de los agujeros y de los ejes, se obtienen los ajustes móviles o forzados como indican al gunos ejemplos de la fig. 3.

INFORMACION TECNOLOGICA: TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)

REFER.: HIT. 074

COD. LOCAL:

2/8

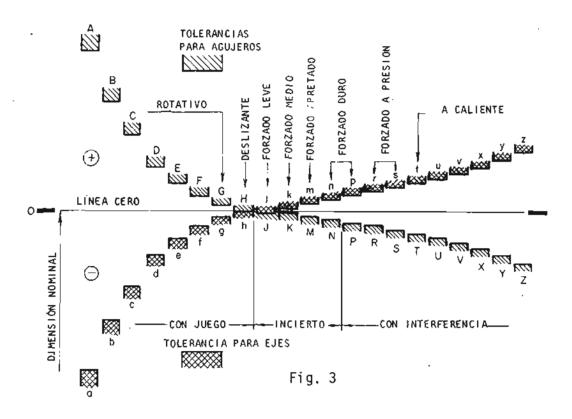

Grupos de dimensiones

El sistema de tolerancia "ISO" fue creado para produción de piezas intercambiables con dimensiones comprendidas entre 1 a 500 mm. Para simplificar el sistema y facilitar su utilización práctica, esos valores fueron reunidos en 13 grupos de dimensiones:

	Grupos y dimensiones en milīmetros											
1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500

Calidad de trabajo

La calidad de trabajo, es decir, el grado de tolerancia y acabado de las piezas, varía de acuerdo con la función que ellas desempeñan en los conjuntos o máquinas y también el tipo de trabajo la maquina realiza. Por esta razón, el sistema "ISO" establece 16 calidades de trabajo, capaces de ser adaptadas a distintos de producción mecánica.

Esas calidades son designadas por IT1 a IT16 (I de ISO y T de tolerancia).

CINTERFO 2da. Edici

INFORMACION TECNOLOGICA:

TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)

REFER.: HIT.074

3/8

COD. LOCAL:

Aplicaciones de las diversas calidades

Calidad	Aplicaciones
1 a 5	Mecánica extra-precisa. Es reservada particularmente a cal <u>i</u> bradores.
6	Mecánica muy precisa. Es indicada para ejes de máquinas-he rramientas como: fresadoras, rectificadoras y otras.
7	Mecánica de precisión. Es particularmente prevista para agu jeros que se ajustan con ejes de calidad 6.
8	Mecánica de media precisión. Indicada para ejes que se ajus tan con calidad 7.
9	Mecánica común. Indicada para construcción de ciertos órga- nos de máquinas industriales que se pueden montar con huel- gos considerables.
10 a 11	Mecánica ordinaria. Construcción de estructuras metálicas, trituradores y otros.
12 a 16	Mecánica grosera. Construcción de piezas aisladas, fundi- ción y forjado.

Tal como se puede ver en la fig.3, el campo de tolerancia en los agujeros va tomando posiciones de acuerdo a la letra, desde (A) que permite el mayor di<u>á</u> metro posible hasta (Z) que permite el menor. Debe destacarse que en la pos<u>i</u> ción (H) el diámetro menor coincide con la cota nominal.

Para los ejes la variación se establece desde (a) con el menor diámetro pos \underline{i} ble a la (Z) con el mayor diámetro. En ellos la posición (h) tiene un diámetro mayor coincidente con la cota nominal.

Ejemplos de cotas en piezas

Las figuras 4 a 7 muestran la manera correcta de acotar las piezas de acuerdo con el tipo de ajuste deseado.

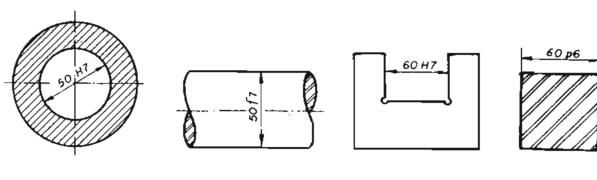


Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

CINTERFOR

COD. LOCAL:

De acuerdo con la tabla I, la dimensión de la pieza de la fig. 4

será de $50 + \frac{25}{-0}$ y de acuerdo con la tabla II, la dimensión del eje (fig. 5), será $50 - \frac{25}{-50}$. Esto resulta un ajuste rotativo (fig. 8).

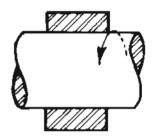


Fig. 8

OBSERVACIÓN: 50^{+25}_{-0} significa que el diámetro real puede estar entre 50,025 mm. y 50 mm. Para 50^{-25}_{-50} puede estar entre 49,975 mm. y 49,950 mm.

La dimensión de la pieza de la figura 6 (hembra) será 60 + 30 y para la pieza de la fig. 7. (macho) será de 60 + 51 y resultará en un ajuste forzado duro (fig. 9).

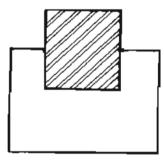


Fig. 9

En los dibujos de conjuntos, donde las piezas están montadas, la indicación de la tolerancia podrá ser dada como muestran las figs. 10, 11 y 12.

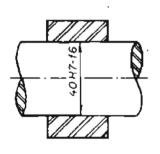


Fig. 10

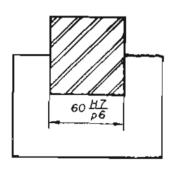


Fig. 11

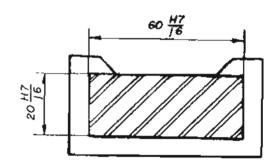


Fig. 12

INFORMACION TECNOLOGICA: TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)


REFER.: HIT.074 5/8

COD. LOCAL:

TOLERANCIAS "ISO" .PARA LOS AGUJEROS

EJE PATRÓN

TABLA I

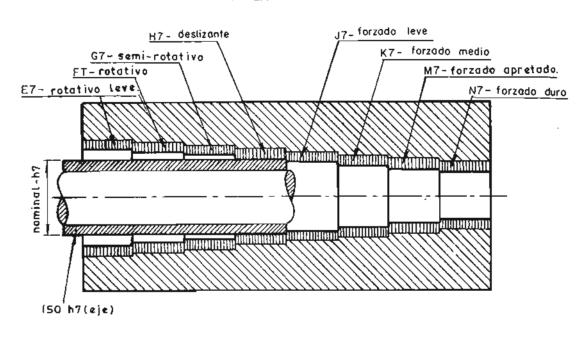

Ø en ma	ø en mm		calidad 6				calidad · 7										
<i>p</i> cm	•	G 6	Н 6	.J 6	5 K 6	M 6	N 6	9	. 7	F 7	G 7	Н 7	u 7	K 7	M 7	N 7	P. 7.
1 - 1		+ 3	. 0	~ 1	4	~ 7	-11	+	14	+7	+3	0	-6		-9	-13	-16
hasta 3		+10	+7	+ ;	3	. 0	-4	+	23	+16	+12	+9	+3		0	-4	-7
mãs que	3	+ 4	0	- 4	4 :	- 9	-13	+	20	+10	+4	0	-7		-12	-16	-20
hasta	6	+12	+8	,+ 4	4	- 1	- 5	+	32	+22	+16	+12	+5	İ	0	-4	-8
mās que	6	+ 5	0	- 4	4 -7	-12	-16	+	25	+13	+5	0	_i -7	-10	-15	-19	-24
hasta	10	+14	+9	+ !	5 +2	- 3	-7	+	40	+28	+20	+15	+8	+ 5	0	-4	-9
mās que	10	+ 6	0	- 9	5 -9	-15	-20	+	32	+16	+6	0	-8	-12	-18	-23	-29
hasta	18	+17	+11	+ {	5 +2	- 4	-9	+	50	+34	+24	+18	+10	+ 6	0	-5	-11
mas que	18	+ 7	0	- (5 +11	-17	-24	+	40	+20	+7	0	-9	-15	-21	-28	-35
hasta	30	+20	+13	+ {	8 +2	- 4	-11	+	6}	+41	+28	+21	+12	+ 6	0	-7	-14
mās que	30	+ 9	0	- {	5 -13	-20	~28	+	50	+25	+9	0	-11	-18	-25	-33	i-42
hasta	50	+25	+16	+10) +3	- 4	-12	+	75	+50	+34	+25	+14	+ 7	0	-8	-17
mãs que	50	+10	0	- (5 -15	-24	-33	+	60	+30	+10	0	-12	-21	-30	-39	-51
hasta	80	+29	+19	+1;	3 +4	- 5	-14	+	90	+60	+40	+30	+18	+ 9	0	-9	-21
mās que	80	+12	0	- (81- 3	-28	-38	+	72	+36	+12	0	-13	-25	- 35	-45	;-59
hasta	120	+34	+22	+16	6 +4	- 6	-16	+1	107	+71	+47	+35	-22	+10	. 0	-10	-24
mās que	120	+14	0	- 7	7 -21	-33	- 45,	+	85	+43	+ } 4	0	-14	-28	-40	-52	68
hasta	180	+39	+25	+ } {	8 +4	- 8	-20	<u>+ 1</u>	125	+83	÷54	+40	+26	+12	Ú	-12	-28

CBC

INFORMACION TECNOLOGICA: TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)

REFER.: HIT.074 6/8

/0

COD. LOCAL:

ø en mm				ca	lidad	8			•	ca	lidad	9	
		D ·8	E 8	F 8	H 8	J 8	K 8	M 8	N 8	D 9	E 9	Н 9	J 9
		+ 20	+ 14	+7	0	-7			-15	+20	+14	0	-13
hasta 3		+ 34	+ 28	+21	+14	+7			-1	+45	+39	+25	+12
mãs.que	3	+ 30	+ 20	+10	0	-9			-20	+30	+20	0	-15
hasta	6	+ 48	+ 38	+28	+18	+9			-2	+60	+50	+30	+15
mās que	6	+ 40	+ 25	+13	0	-10	-16	-21	-25	+40	+25	0	-18
hasta	10	+ 62	+ 47	+35	+22	+12	+ 6	+ 1	-3	+76	+61	+36	+18
mās que	10	+ 50	+ 32	+16	0	-12	-19	-25	-30	+50	+32	0	-22
hasta	18	+ 77	+ 59	+43	+27	+15	+ 8	+ 2	- 3	+93	+75	+43	+21
mā́s que	18	+ 65	+ 40	+20	0	-13	-23	-29	-36	+65	+40	0	-26
hasta	30	+ 90	+ 73	+53	+33	+20	+10	+ 4	- 3	+117	+92	+52	+26
mãs que	30	+ 80	+ 50	+25	0	-15	-27	-34	-42	+80	+50	0	-31
hasta	50	+119	+ 89	+64	+39_	+24	+12	+ 5_	- 3	+142	+112	+62	+31
mās que	50	+100	+ 60	+30	0	-18	-32	-41	-50	+100	+60	0	-37
hasta	80	+146_	+106	+76	+46	+28	+14	+ 5	- 4	+174	+134	+74	+37
mās que	80	+120	+ 72	+36	0	-20	-38	-48	-58	+120	+72	0	-44
hasta	120	+174	+126	+90	+54	+34	+16	+ 6	- 4	+207	+159	+87	+43
mās que	120	+145	+ 85	+43	0	-22	-43	-55	-67	+145	+85	0	-50
has ta	180	+208	+148	+106	+63	+41	+20	+ 8	- 4	+245	+185	+100	+50

Ø en mm		C	alidad	10	cal	ídad	11
		D 10	H 10	J 10	וו ס	H 11	J 11
hasta 3		+ 20 + 60	0 +40	-20 +20	+20 +80	0 +60	-30 +30
mās que	3	+ 30	0	-24	+30	0	-38
hasta	6	+ 78	+48	+24	+105	+75	+37
mās que	6	+ 40	0	-29	+40	0	-45
hasta	10	+ 98	+58	+29	+130	+90	+45
mās que	10		0	-35	+50	0	-55
hasta	18		+70	+35	+160	+110	+55
mās que hasta	18 ⁻		0 +84	-42 +42	+65 +195	0 +130	-65 +65
· mās que	30	+ 80	0	-50	+80	0	-80
hasta	50	+180	+100	+50	+240	+ <u>160</u>	+80
mās que	50	+100	0	-60	+100	0	-95
hasta	80	+220	+120	+60	+290	+190	+95
mās que	- 80	+120	0	-70	+120	0	-110
hasta	120	+260	+140	+70	+340	+220	+110
mās que	120	+145	0	-80	+145	0	-125
hasta	180	+305	+160	+80		+250	+125

CINTERFO.

INFORMACION TECNOLOGICA:


TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)

REFER.: HIT.074 | 7/8

COD. LOCAL:

TOLERANCIAS "ISO" PARA LOS EJES AGUJERO PATRÓN

TABLA II

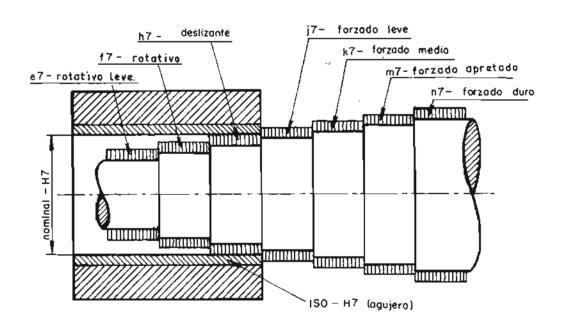

Ø on mm		calidad 5						calidad 6					
Ø en m∞n.	g 5	h 5	j 5	k 5	m 5	n 5	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	p 6
hasta 3	- 3 - 8	0 - 5	+ 4 - 1		+ 7 + 2	+11	- 3 -10	0 - 7	+ 6 - Ĩ		+ 9 + 2	+13 + 6	+16 + 9
mās q u e 3 hasta 6	- 4 - 9	0 - 5	+ 4		+ 9 + 4	+13	- 4 -12	0 - 8	+ 7		+12 + 4	+16 + 8	+20 +12
mās que 6 hasta 10	- 5 -11	0 - 6	+ 4 - 2	+ 7 + 1	+12 + 6	+16 +10	- 5 -14	0 - 9	+ 7	+10	+15 + 6	+19 +10	+24 +15
mās que 10 hasta 18	- 6 -14	0 - 8	+ 5	+ 9 + 1	+15 + 7	+20 +12	- 6 -17	-11	+ 8	+12	+18 + 7	+23 +12	+29 +18
mās que 18 hasta 30	- 7 -16	0 - 9	+ 5	+11	+17 + 8	+24 +15	- 7 -20	0 -13	+ 9 - 4	+15 + 2	+21 + 8	+28 +15	+35 +22
mās que 30 hasta 50	- 9 -20	0 -11	+ 6	+13 + 2	+20	+28 +17	- 9 -25	-16	+11	+18 + 2	+25 +99	+33 +17	+42 +26
más que 50 hasta 80	-10 -23	0 -13	+ 6	+15	+24 +11	+33 +20	-10 -29	0 -19	+12	+21 + 2	+30 +11	+39 +20	+51 +32
más que 80 hasta 120	-12 -27	0 -15	+ 6	+18	+28 +13	+38 +23	-12 -34	-22	+13	+25 + 3	+35 +13	+45 +23	+59 +37
mãs que 120 hasta 180	-14 -32	0 -18	+ 7		+33 +15	+45 +27	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 + 3	+40 +15	+52 +27	+68 +43

INFORMACION TECNOLOGICA: TOLERANCIAS (SISTEMA ISO)

REFER.:HIT.074

COD. LOCAL:

8/8

CINTERFO 2da. Edicia

Ø en m	m			cal	i da d	_7				ca]	idad	8		
		e 7	f 7	h 7	j 7	k 7	m 7	n 7	d 8	e 8	f 8	h 8	j 8	k 8
hasta 3		- 14 - 23	- 7 -16	0 - 9	+ 7	+10 0		+15 + 6	- 20 - 34	- 14 - 28	- 7 - 21	0 -14	+ 7	+14
mās que hasta	3 6	- 20 - 32	-10 -22	0 -12	+ 9 - 3	+13		+20 + 8	- 30 - 48	- 20 - 38	- 10 - 28	0 -18	+ 9	+18
mās que hasta	6 10	- 25 - 40	-13 -28	0 -15	+10 + 5	+16 + 1	+21 + 6	+25 +10	- 40 - 62	- 25 - 47	- 13 - 35	0 -22	+11	+22
mās que hasta	10 18	- 32 - 50	-16 -34	0 -18	+12	+19	+25 + 7	+30 +12	- 50 - 77	- 32 - 59	- 16 - 43	0 -27	+14	+27.
mās que hasta	18 30	~ 40 ~ 61	-20 -41	0 -21	+13 - 8	+23 + 2	+29 + 8	+36 +15	- 65 - 98	- 40 - 73	- 20 - 53	0 -33	+17 -16	+33 ·
más que hasta	30 50	- 50 - 75	-25 -50	0 -10	+15 -25	+27 + 2	+34 + 9	+42 +17	- 80 -119	- 50 - 89	- 25 - 64	0 -39	+20 -19	+39
mās que hasta	50 80	- 60 - 90	-30 -60	0 -30	+18 -12	+32 + 2	+41 +11	+50 +20	-100 -146	- 60 -106	- 30 - 76	0 -46	+23 -23	+46
mās que hasta	80 120	- 72 -107	-36 -71	0 -35	+20 -15	+38 + 3	+48 +13	+58 +23	-120 -174	- 72 -126	- 36 - 90	0 -54	+27 -27	+5 4 0
mās que hasta	120 180	- 85 -125	-43 -83	0 -40	+22 -18	+43 + 3	+55 +15	+67 +27	-145 -208	- 85 -148	- 43 -106	0 -63	+32 -31	+63

Ølen mm	calidad 9	calidad 10	calidad 11
	d 9 e 9 h 9 j 9 k 9	d 10 h 10 j10 k 10	d 11 h 11 j 11 k 11
hasta 3	- 20 - 14 0 +13 + 25 - 45 - 39 - 25 -12 0	- 20 0 +20 + 40 - 60 - 40 -20 0	- 20
m ās que 3	- 30 - 20 0 +15 + 30	- 30	- 30 0 + 38 + 75
hasta 6	- 60 - 50 - 30 -15 0		-105 - 75 - 37 0
mās que 6	- 40 - 25 0 +18 + 36	- 40 0 +29 + 58	- 40 0 + 45 + 90
hasta 10	- 76 - 61 - 36 -18 0	- 98 - 58 -29 0	-130 - 90 - 45 0
mās que 10	- 50 - 32 0 +22 + 43	- 50 0 +35 + 70	- 50 0 + 55 +110
hasta 18	- 93 - 75 - 43 -21 0	-120 - 70 -35 0	-160 -110 - 55 0
mās que 18	- 65 - 40 0 +26 + 52	- 65 0 +42 + 84	- 65 0 + 65 +130
hasta 30	-117 - 92 - 52 -26 0	-149 - 84 -42 0	-195 -130 - 65 0
mās que 30	- 80 - 50 0 +31 + 62	- 80 0 +50 +100	- 80 0 + 80 +160
hasta 50	-142 -112 - 62 -31 0	-180 -100 -50 0	-240 -160 - 80 0
mās que 50	-100 - 60 0 +37 + 74	-100 0 +60 +120	-100 0 + 95 +190
hasta 80	-174 -134 - 74 -37 0	-220 -120 -60 0	-290 -190 - 95 0
mās que 80		-120 0 +70 +140	-120 0 +110 +220
hasta 120		-260 -140 -70 0	-340 -220 -110 0
mās que 120 hasta 180	1		-145 0 +125 +250 -395 -250 -125 0


REFER.: HIT.075

1/3

COD. LOCAL:

Son herramientas de corte, hechas de acero especial templado con las cuales se ejecuta la operación de rasquetear.

Las formas de las rasquetas son varías y se utilizan de acuerdo con el rasqueteado a ejecutar (figs. 1, 2 y 3).

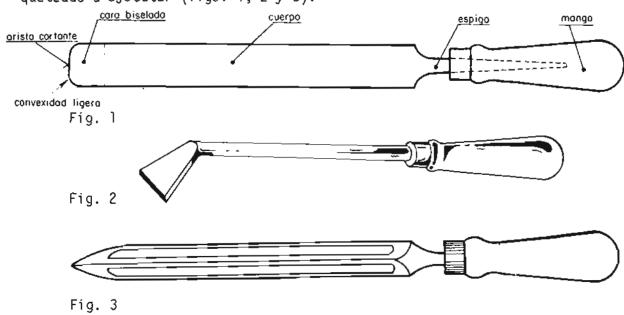

Las rasquetas son utilizadas en el rasqueteado de mesas de máquinas-herramientas, bancadas de tornos, taladradoras de coordenadas, mesas de do, escuadras y bujes.

TIPOS Y CARACTERISTICAS

Rasqueta plana para movimiento de empuje

Es construida de acero de lima o acero especial; la punta posee una ligera convexidad y un ángulo de 3º aproximadamente; el gulo positivo es utilizado para el desbaste y el negativo acabados.

Las caras biceladas y los filos (fig. 4) deben estar libres de rayas y la perfección de esas caras puede ser obtenidas con la piedra de afilar.

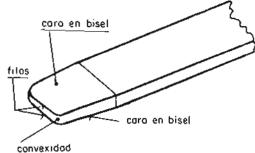


Fig. 4

Rasqueta de punta doblada, para un movimiento de tracción Es construida de acero especial con un extremo achatado en forma de cuña, doblado a 120º y esmerilado según la forma deseada.



REF.: HIT.075

2/3

RASQUETAS (TIPOS, CARACTERISTICAS)


CINTERFOR

La arista cortante debe ser ligeramente curva y con el filo vivo. El templado debe ser dado solamente en la punta. La longitud de las rasquetas puede variar de 250 a 300 mm.

La figura 5 muestra las formas y perfiles más comunes.

Fig. 5



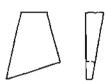



Rasqueta de punta doblada con plaqueta de metal duro Se fija en un soporte de acero al carbono por medio de una placa de fijación y tornillos (fig. 6).

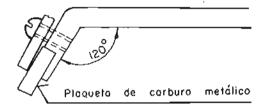


Fig. 6

Rasqueta triangular

Es fabricada de acero de lima o de acero forjado, en longitudes de 200 o 300 mms. (fig. 7).

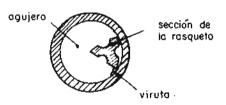


Fig. 7

Se emplean para retocar superficies cóncavas, tienen tres filos útiles.

Las caras del cuerpo de una rasqueta triangular, pueden ser vaciadas parcialmente, en este caso presentan la ventaja de facilitar su afilado (fig. 8).

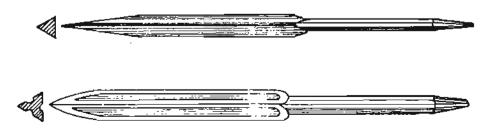


Fig. 8

RASQUETAS (TIPOS, CARACTERISTICAS)



Rasquetas especiales para cojinetes

Tienen dos aristas cortantes curvas -A-, y permiten localizar su acción al ajustar un cojinete por rasqueteado. (fig. 9)

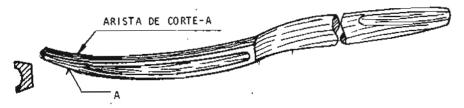


Fig. 9

CONDICIONES DE USO

Al hacer uso de las rasquetas, es muy importante que sus filos se mantengan agudos y libres de melladuras.

El resultado que se obtiene de un trabajo realizado a rasqueta depende de la dureza de los filos y de las precauciones que se toman durante el afilado.

CONSERVACION

Al terminar un trabajo con rasqueta, ésta debe limpiarse con queroseno, secarse bien, engrasarse y proteger los filos envolviéndolos en un paño, o con una vaina de cuero adecuada.


INFORMACION TECNOLOGICA:


PRENSAS MANUALES. (DE COLUMNA)

REFER: HIT.076

COD. LOCAL:

La prensa manual es una maquina de construcción simple, fuerte, utilizada en los talleres mecánicos, para montar y desmontar de sus alojamientos, co jinetes, rodamientos y otros tipos de piezas que necesitan de encaje ajuste a presión (figs. 1 y 2). Está constituida de un cuerpo de hierro fun dido o acero fundido y de un tornillo central o cremallera accionada por una palanca que permite el movimento vertical.

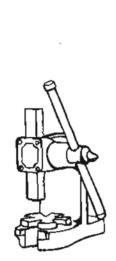

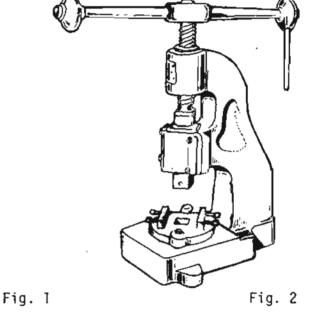

Tipos de prensas

Las prensas manuales pueden ser con tuerca y tornillo (fig. 2) o de cremallera y engranaje (fig. 1).

Caracteristicas

Las prensas se caracterizan por el tipo de funcionamiento y por la carga máxima que ejerce y varía de acuerdo con el diámetro del tornillo o modulo del engranaje.

Condiciones de uso

Deben ser lubricadas periodicamente y utilizados de manera su esfuerzo se apli**gue** en el centro del tornillo central o crema llera.

Conservación

Evitar choques y no ser sometida a esfuerzo cuando no estã en uso.

MECÁNICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

RODAMIENTOS.


REFER.:HIT.077

1/5

COD. LOCAL:

Rodamientos son soportes mecanicos montados en los ejes; consisten en dos anillos (cubetas) hechos de acero especial, separados por hileras de esfe-

ras o de rodillos, cilíndricos o cónicos, cementados y templados. Estas esferas o rodillos, llamados elementos rodantes, se mantienen equidistantes por medio del porta-esferas o porta-rodillos para que no rocen entre si y son hechos, conforme el caso, de acero, bronce, metales ligeros y hasta de plástico. El anillo exterior (capa) se fija en la pieza o en la caja de cojinete y el anillo interno (nucleo) es montado directamente al husillo (figs. 1 a 4).

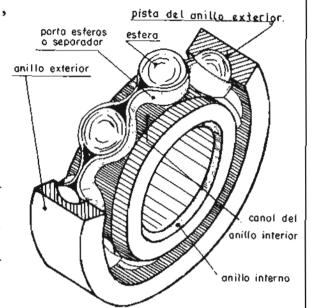

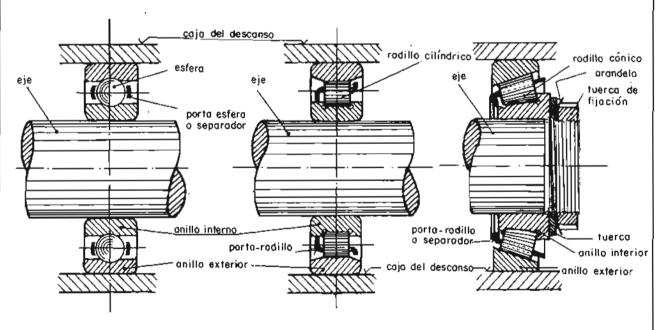


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Cuando, en casos especiales, es necesario montar el rodamiento en un eje, sin la preparación previa de rebajes o de roscas,



manguito cónico

Fig. 5

2/5


CINTERFO

2da. Edici

COD. LOCAL:



se usa adaptar en el eje un manguito cónico elástico y roscado (fig. 5), que produce el apriete del anillo interno (fig. 6), por medio de una tuerca de fijación (fig. 7) y de una arandela de seguridad (fig. 8).

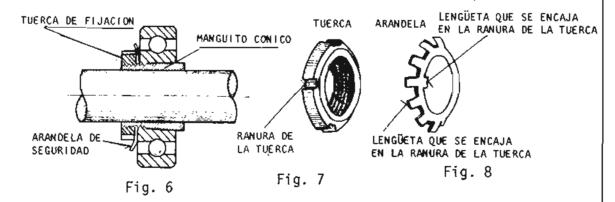

RODAMIENTOS.

Los rodamientos sirven para disminuir el rozamiento y el desgaste, aumentan do el rendimiento del trabajo.

Los rodamientos están especificados de acuerdo con: la marca del fabricante, el número del rodamiento, medidas del eje, diametro interno del miento (d), diametro externo (D) y ancho (L). Los rodamientos deben tener la capa, el núcleo y las esferas o rodillos rectificados.

Cada tipo de rodamiento presenta características especiales, de acuerdo con las finalidades de su aplicación y con sus elementos constituyentes.

TIPOS DE RODAMIENTOS USUALES

Rodamiento fijo de una hilera de esferas (fig. 9)

Tiene pistas profundas, sin canal para la entrada de esferas. Posee gran capacidad carga, también en sentido axial; por eso, es muy adecuado para recibir cargas en todas direcciones, aún con velocidades muy elevados.


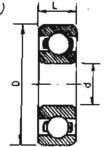


Fig. 9

Rodamiento de contacto angular, de una hilera de esferas (fig. 10)

Tiene las pistas ejecutadas de forma tal que la linea de contacto, entre las esferas y las pistas, forma con el eje un angulo agudo; este tipo de rodamiento es indicado en de carga axial muy grande.

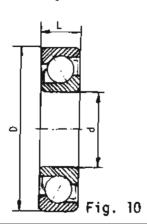

COD. LOCAL:

Este rodamiento debe ser montado contrapuesto a otro rodamiento.

Rodamiento de contacto angular de dos hileras de esferas (fig. 12)

Tiene las pistas ejecutadas de forma tal que la linea de dirección del contacto de las es feras parte contra dos puntos del eje, relativamente distanciados uno del otro.

Sometido a cargas axiales, limita las flexiones del eje límites muy justos. El uso de este rodamiento está indicado para estos casos especiales.

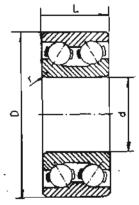


Fig. 11

Rodamiento autocompensador de esferas (fig. 12)

Es un rodamiento que permite el alineamiento automático. El anillo interno (núcleo) presenta dos canales y la superficie interna del anillo externo está redondeada. Debido a esto, las esferas y el anillo interno pueden desplazarse del centro, variando automáticamente la trayectoria de rodamiento en el anillo exterior, de modo que compensa cualquier desplazamiento entre el eje y el centro de la caja del cojinete.

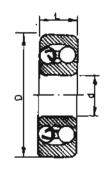


Fig. 12

Rodamiento de rodillos cilindricos (fig. 13)

Los rodillos de éste están guiados por flancos en uno de los anillos; esta forma ofrece la ventaja de permitir al rodamiento un desplazamiento axial, dentro de ciertos límites, entre el eje y la caja. Este rodamiento es empleado para cargas radiales relativamente grandes y con elevada rotación. En el caso de que este rodamiento tenga flancos en los dos anillos, puede guiar el eje en

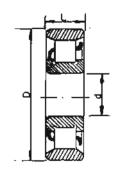


Fig. 13

sentido axial, cuando — sean insignificantes las fuerzas axiales.

RODAMIENTOS.

COD. LOCAL:

Rodamiento autocompensador de rodillos (fig. 14)

Así como en el caso del autocompensador de esferas, el rodamiento autocompensador de rodillos se emplea cuando es necesaria una compensación de pequeñas inclinaciones del eje. La diferencia entre ambos es que este consigue portar grandes cargas.

Rodamiento de rodillos conicos (fig. 15) Los rodillos cónicos estan dispuestos oblicuamente, haciéndolos especialmente apropiados para recibir, al mismo tiempo, cargas radiales y cargas axiales,en un solo sentido. A fin de soportar es fuerzos axiales en ambos sentidos, los rodamientos conicos son montados pareados y contrapuestos.

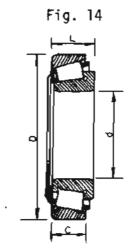


Fig. 15

Rodamiento axial autocompensador de rodillos (fig. 16)

En rodamientos de este tipo, los rodillos están dispuestos en posición oblicua, guiados por resalte de la pista movil de la cubeta superior y girando en con tacto con la superficie redondea da de la pista fija.

Este rodamiento permite alineamiento automático correcto y pue de soportar cargas elevadas, axi ales y radiales.



Posee una hilera de esferas entre dos cubetas. Este rodamiento es apropiado para soportar carga axial en un solo sentido.

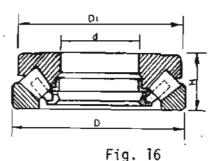


Fig. 17

CINTERFOR 2da. Edición

COD. LOCAL:

El rodamiento axial doble (fig. 18), posee dos hile ras de esferas entre tres cubetas.

Este rodamiento se destina a trabajar con cargas axiales en ambos sentidos.

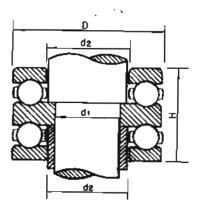


Fig. 18

Rodamiento de agujas (fig. 19)

Posee una sección transversal muy fina, en compa ración con los rodamientos de rodillos comunes y es usado, especialmente, cuando el espacio radial es limitado.

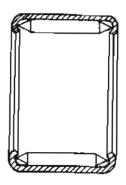


Fig. 19

Existen muchos otros tipos, que pueden ser facilmente encontrados en catálogos de fábricas.

VOCABULARIO TÉCNICO

DESCANSO - soporte

RODAMIENTO - cojinete a esferas

MECÁNICA GENERAL



INFORMACION TECNOLOGICA:


COJINETES DE FRICCIÓN Y DESCANSOS.

REFER.: HIT.078

1/3

COD. LOCAL:


Los cojinetes de fricción son piezas de forma cilíndrica o cónica, hechas de metal antifricción o de materiales plásticos, que sirven de soportes mecánicos para apoyo de ejes giratorios. Esas piezas generalmente son montadas en soportes para fijación, hechos en la mayoría de los casos de fierro fundido, que se llaman descansos (fig. 1).

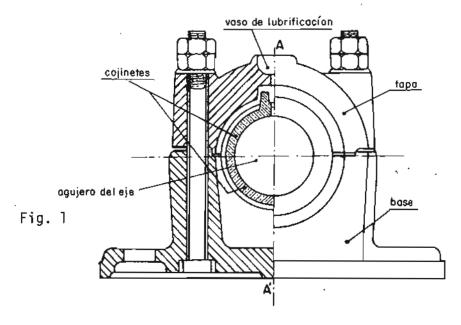

Los cojinetes sirven para disminuir el rozamiento y el desgaste del eje y se caracterizan por los metales y materiales de que están hechos, que las dan las propiedades mecánicas necesarias.

Los cojinetes son clasificados en:

- a cojinete de fricción radial, para esfuerzos radiales (fig. 2);
- b cojinete de fricción axial, para esfuerzos axiales (fig. 3);
- c cojinete cónico, para esfuerzos en dos sentidos (fig. 4).

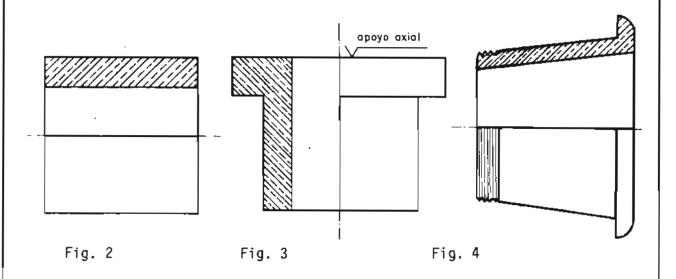

2/3

CINTERFOR

Zda, Edició

COD. LOCAL:

Los cojinetes de fricción radial pueden tener varias formas; los más comunes están hechos con un cuerpo cilindrico agujereado, provisto de un orificio para penetración de lubricantes. Son utilizados para pequeñas cargas, en lugares y piezas de fácil mantenimiento (fig. 5).

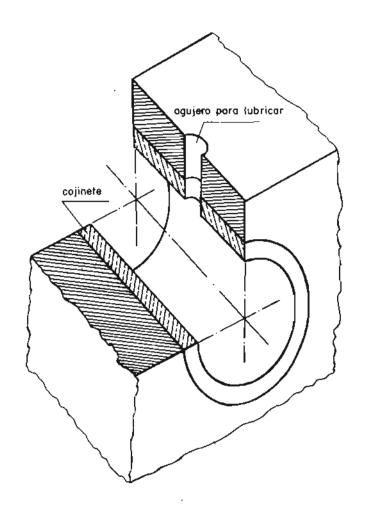


Fig. 5

En algunos casos, estos cojinetes son cilíndricos en la parte interior y cónicos en la parte exterior, con los extremos roscados y con tres ranuras longitudinales (fig. 6) que permiten su ajuste.

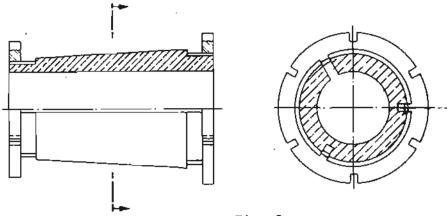


Fig. 6

INFORMACION TECNOLOGICA:

COJINETES DE FRICCIÓN Y DESCANSOS.

REFER.: HIT.078 3/3

COD. LOCAL:

Los cojinetes de fricción axial son usados para soportar el esfuerzo de un eje en posición vertical (fig. 7).

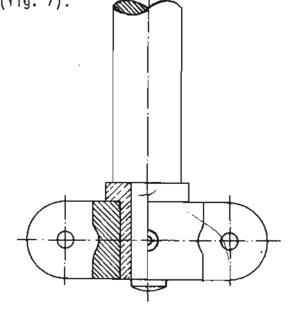


Fig. 7

Los cojinetes conicos son usados para soportar un eje que ejerce esfuerzos radiales y axiales; estos tipos de cojinetes, casi siem pre, dependen de un dispositivo de fijación y, por eso, son poco empleados (fig. 8).

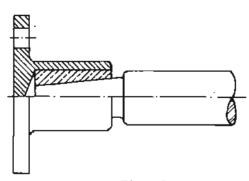


Fig. 8

Los descansos sirven para la fijación de los cojinetes y están fundidos generalmente en dos partes: la base y tapa (fig. 9) y en algunos casos en un solo bloque (fig. 10), presentados en muy variadas formas.

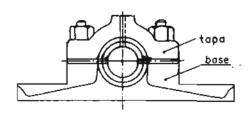


Fig. 9

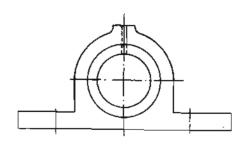


Fig. 10

REF.: HIT.079


1/3

Las POLEAS son ruedas destinadas a transmitir el movimiento de rotación a

los ejes por medio de correas (fig. 1). Son construïdas de hierro fundido, al<u>u</u> minio o madera, siendo fijadas a los ejes por presión, chaveta y prisionero de seguridad.

Los diametros de las poleas son calculados de acuerdo con la relación de velocidades deseadas.

Por ejemplo en el caso de la fig. l, siendo el diametro de la polea motriz el doble del diametro de la polea con ducida, esta da dos vueltas mientras la polea motriz da una sola, siempre que no haya perdida sensible por des-

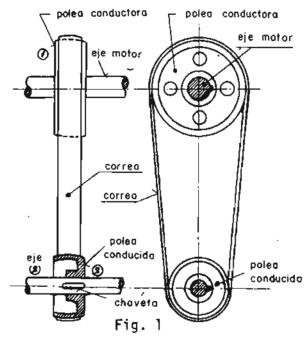

lizamiento entre la correa y las superficies de las poleas.

Para correas planas, se utilizan siempre poleas con superficie de contacto ligeramente bombeadas, para evitar el deslizamiento durante el trabajo. Las *CORREAS* son tiras continuas o unidas de cuero, tejido de lona, o material plastico.

Para unir las correas se utiliza una cola especial (en correas de cuero) o grapas articuladas (fig. 2).

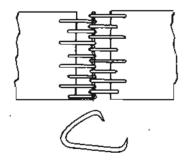




Fig. 2

CINTERFO

COD. LOCAL:



Diferencia de tensiones en las correas - Durante la transmisión del movimiento, la parte "activa" o de trabajo, se tensa, mientras que la parte opuesta se afloja. (fig. 3)

Adherencia de la correa a las poleas: mejores condiciones de adherencia se tienen:

- 1 cuando la correa es muy flexible;
- 2 cuando el area de contacto de la correa sobre la polea fuere lo mayor posible;

OBSERVACIÓN

Como se verifica por la figura 3, las mejores condiciones de fricción de la correa sobre la polea se efec túan cuando ambas poleas están ali neadas en forma horizontal.

- 3 cuando el arco de contacto (enrollamiento) está al máximo;
- 4 cuando es fuerte la tensión inicial de la correa;
- 5 cuando es menor la velocidad lineal.

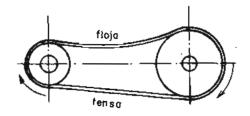


Fig. 3

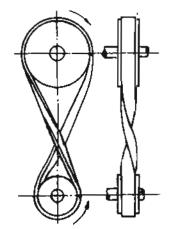


Fig. 4

Sentido de rotación - Con correa plana, el sen tido de rotación es el mismo en ambas poleas (figs. 1 y 3); con correas cruzadas el sentido de rotación se invierte(fig.4).

Transmisión de rotación con correas semi cruzadas La transmisión más común en tales casos es entre ejes perpendiculares (fig. 5). La posición de las poleas en los ejes debe mantener el alineamiento de la periferia de una polea con plano medio de la otra polea. La inversión de la rotación se hace posible con el desplazamiento de una polea en relación a otra, sino la correa se escapa.

Deslizamiento - Por mayor adherencia que haya, el deslizamiento de la correa en las poleas es inevitable, de donde, proviene una pequeña alteración en la relación de velocidades.

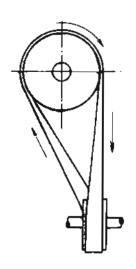


Fig. 5

CBC

REFER.: HIT.079


3/3

COD. LOCAL:

Poleas y correas en "V" - Su uso se prefiere en ciertos tipos de transmisión, por las siguientes ventajas que presenta:

- l prácticamente no tienen deslizamiento;
- 2 posibilitan mayor aumento o mayor reducción de velocidades que las correas planas; $\frac{Y}{||Y||} \frac{|W|}{||Y||} \frac{Z}{||Y||}$
- 3 permiten el uso de poleas muy proximas;
- 4 eliminan los ruídos y los choques que son típicos de las correas unidas con grapas.

Las dimensiones normalizadas mas comunes de correas en "V" constan en la fig. 6 (en milímetros).

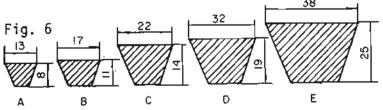

El perfil de los canales de las poleas en "V" influye en la eficiencia de la transmisión y

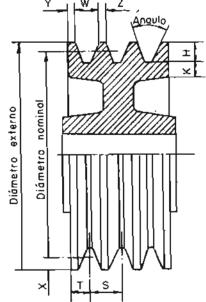


Fig. 7

en la duración de las correas. La tabla, en que se, incluye algunos elementos normalizadores para las poleas en "V" (fig. 7), se presenta abajo.

PERFIL PATRON	DIAMETRO EXTER	ÃNGULO	MEDIDAS EN MILIMETROS							
DE LA CORREA	NO DE LA POLEA (mm)	DEL CANAL	Υ	S	W	Y	Z	Н	K	Х
A	75 a 170	340	9,5	15	13	3	2	13	5	5
	Más de 170	38 ⁰	J,5	15		Ľ		- 10		
В	130 a 240	34 ⁰	11,5	19	17	3	2	17	6,5	6,25
ß	Más de 240	38 ⁰	11,5	1,	''	٥		1,	0,0	0,20
С	200 a 350	34 ⁰	15,25	25 5	22 5	1	3	22	9.5	8,25
	Más de 350	38 ⁰	13,23	25,5	22,5	7	3		,,,	0,23
	300 a 450	34 ⁰	22	36,5	32	۲	4,5	28	12,5	11
D .	Más de 450	38 ⁰	22	30,3	32	_	4,5	20	1690	_ ' '
E	485 a 630	34 ⁰	27,25	44,5	38,5	8	6	33	16	13
	Más de 630	38 ⁰	27,25	44,5	44,5 38,5			33	10	13

CUIDADOS — Las correas, en los sistemas de transmisión, deben estar siempre protegidas para evitar accidentes.

Las uniones, en las correas, deben ser perfectamente hechas, a fin de evitar los golpes en las poleas y vibraciones en la maquina.

MECANICA GENERAL

INFORMACION TECNOLOGICA:

LUBRICACIÓN. (SISTEMAS Y RANURAS)

REFER.: HIT.080

COD. LOCAL:


El lubricante es una substancia untuosa (oleosa) de origen mineral, ve getal o animal, utilizado entre dos metales en movimiento para asegurar la conservación de órganos de máquinas contra la corrosión, disminuir el desgaste de piezas sometidas a fricción y facilitar el deslizamiento.

- 1 Constitución física
- a Aceites minerales, vegetales y animales en estado líquido (fluidez).
- b Grasas de origen animal en estado pastoso (adherencia).
- c Grafito en estado sólido (resistencia al calor).
- 2 Características de los lubricantes
- a *Viscosidad* Es la resistencia interna de un fluido, al movimiento de una capa en relación con otra.

La viscosidad de un aceite debe ser suficiente para mantener una película de aceite entre el soporte y un eje en movimiento, y no debe ser excesiva, porque causaría un consumo innecesario de potencia.

La fig. 1 muestra un eje en rotación sin lubricante; en consecuencia sufrirá un engripamiento en el soporte, resultando de la fricción, el desgaste rápido de las piezas. En la fig. 2, el eje está girando sobre una película de aceite lubricante, cuya viscosidad no permite el rozamiento directo en el

en función de la untuosidad del lubricante.

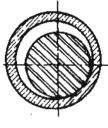



ACEITE

Fig. 1

soporte, disminuyendo la fricción y el desgaste, suavizando el movimiento

b Untuosidad (oleosidad) - Proporciona mayor deslizamiento de la película de aceite sobre la fricción del eje en el soporte. Aceites de la misma viscosidad y temperatura pueden tener diversos grados de deslizamientos; el que es más untuoso será el lubricante de mejor calidad.

La viscosidad del aceite lubricante disminuye conforme aumenta la temperatura de los organos en movimiento.

- 3 Indice de viscosidad de los lubricantes
- a En los organos sujetos a choques, a grandes esfuerzos y a compresión, debemos usar aceites viscosos; cuanto mayor fuere la



INFORMACION TECNOLOGICA:

LUBRICACIÓN. (SISTEMAS Y RANURAS)

REFER.: HIT.080 | 2/3

CINTERFOR

Zde. Edició

COD. LOCAL:

rotación y la precisión de los ajustes deslizantes, menor será la viscosidad a ser empleada.

La clasificación más conocida de los lubricantes es la de viscosidad S.A.E., indicado por un número de acuerdo a la siguiente tabla:

S.A.E.	-	5₩	Para	lubricar	me	canismos
S.A.E.	-	10W	que	funcionan	en	baja
S.A.E.	_	20W	tempo	eratura.		

S.A.E 20	Para órganos de máquinas
S.A.E 10	y motores en temperatu-
S.A.E 30	ras que no pasan de los
S.A.E 40	100 ⁰ C.

S	.А.	Ε.	-	50

S.A.E 80	Para organos de baja ro-
S.A.E 90	tación con ajuste holga-
S.A.E 140	do y engranaje para tran <u>s</u>
S.A.E 250	misión de grandes es-
	fuerzos.

OBSERVACIÓN

El indice correcto de los lubricantes debe ser siempre indicado por los representantes o vendedores.

4 Ranuras de lubricación

Las ranuras de lubricación aseguran la distribución de aceite para mantener una película lubricante en el área de presión máxima, de los carros y mesas de las máquinas.


a $El\ perfil$ de las ranuras debe ser semi-circular con bordes redondeados. Las figs. 3, 4 y 5 nos indican las ranuras de acuerdo con el sentido de rotación del eje.




b *Chaflanes* - En los soportes partidos o de cuatro piezas, las aristas deben ser siempre chaflanadas en forma de cuña, de 3 a 15mm de altura (hasta cerca de las extremidades del buje)porque,


bajo la influencia de las rotaciones aumenta la temperatura las bordes del buje dilatan contra el eje, impidiendo la circu-


lación del aceite; para evitar el engripamiento proveniente de la di latación, debemos rasquetear una holgura (de 0,1 x 3mm) de longitud) en la zona indicada por flecha en la figura 6.

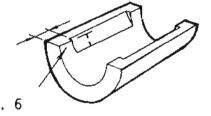


5 Aplicaciones de las ranuras y chaflanes:

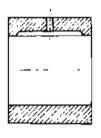

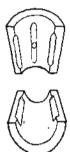

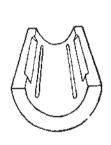

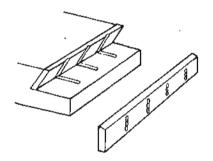

Casquillos cortos (baja presion)

Casquillos biparti dos (presión media)

Ranuras auxiliares en la base para gran presion

Lubricacion intermitente

Sistemas de lubricación intermitente















presion

Engrasadera Engras. de Aceitera


Pabilo


Cuenta -gotas


Aceitera de presión

7 Sistema de lubricación continua:



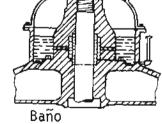

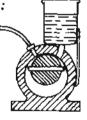

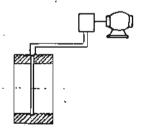

Anillo

Forzada con bomba

OBSERVACIÓN

Para mantener una lubricación adecuada de las maquinas es necesario tener catálogo de consulta a la mano, aceiteras y engrasadores.

El control debe ser hecho por medio de una ficha que indique las fechas de renovación del lubricante.

